



改善箇所説明図

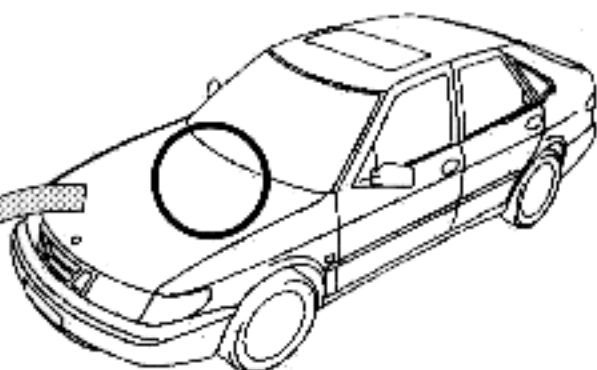

基準不適合発生箇所

（エンジンルーム内の電気配線の取り回しが不適切なため、防音・断熱材を留めているボルトに干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、当該電気配線が短絡してヒューズが密断し、原動機が停止するおそれがある。

樹脂製保持具

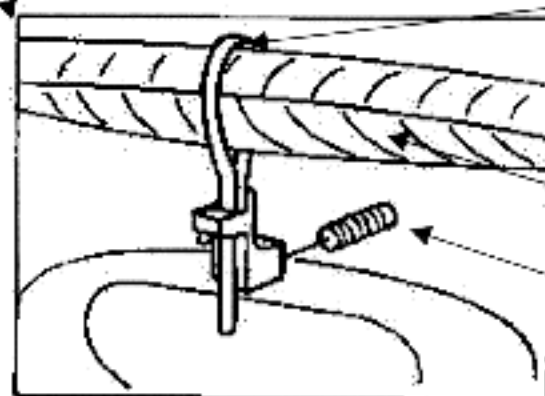


電気配線

ボルト

＜改善内容＞

当該電気配線を樹脂製保持具で固定する。

また、電気配線が損傷しているものは修正する。

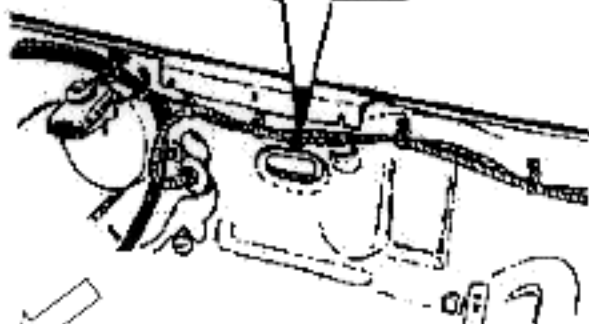

車両前方

は追加部品を示す。