

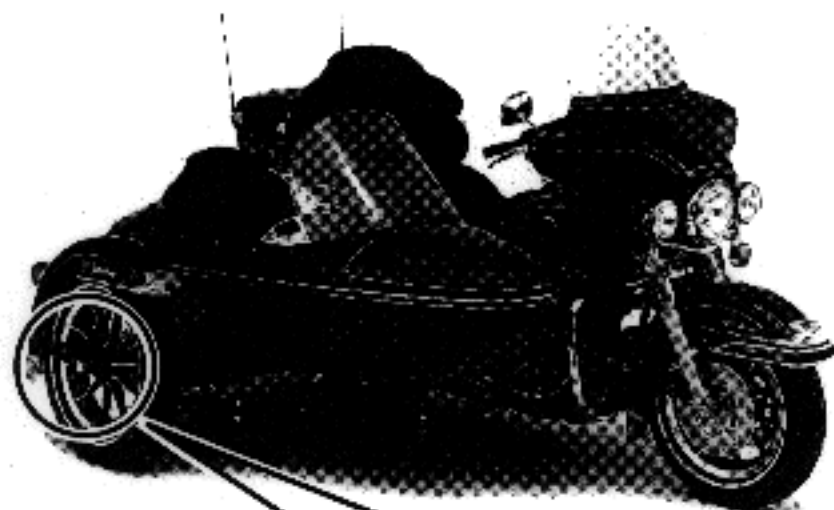



# 改善箇所説明

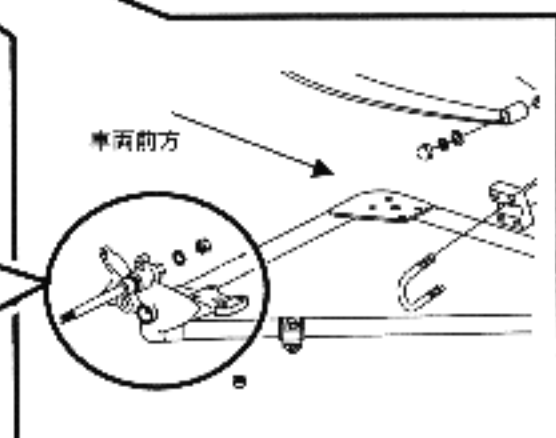

## 対策前

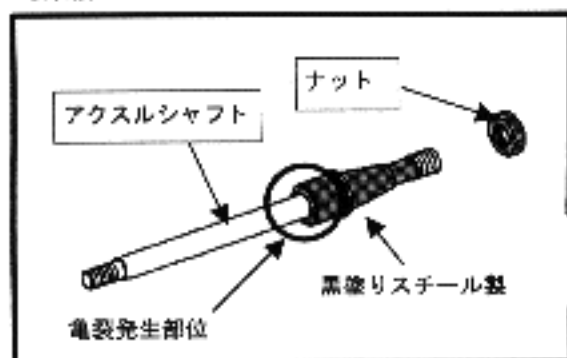

## 対策後

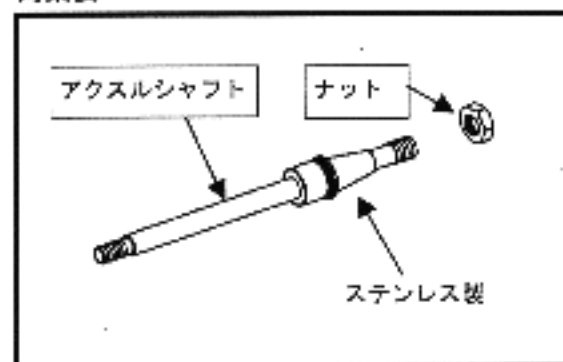

 は交換部品を示す。

## 基準不適合箇所

側車付二輪自動車において、側車の車軸の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該車軸に亀裂が生じ、走行安定性を損う恐れがある。

## 改善内容

全車両点検し、車軸が黒色塗装のものは、対策品と交換する。

## 鑑別

未対策品は黒色塗装を施したスチール製であるのに対し、対策品は塗装の施されていないステンレス製である。