


改善箇所説明図

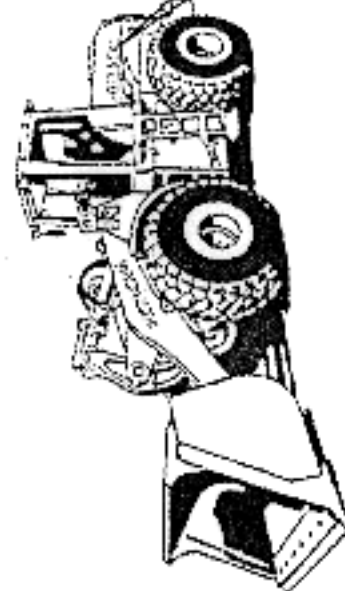

改善内容

全車両、当面、自動テンショナーから固定式テンショナーに交換する。
最終対策内容が決定次第、対策品の自動テンショナーに交換する。

ファンベルト

基準不適合発生箇所

自動テンショナーの張力不足により、ファンベルトが外れ、冷却性能を損なうおそれがある。

エアコン用コンプレッサ

オルタネータ

ファンブリー

クランクシャフト

自動テンショナ（交換部品）

交換後、固定式テンショナーおよび最終対策済自動テンショナーの側面に白ペイントを塗る。

原動機：ジョンデビア6068車体後面図