


改善箇所説明図

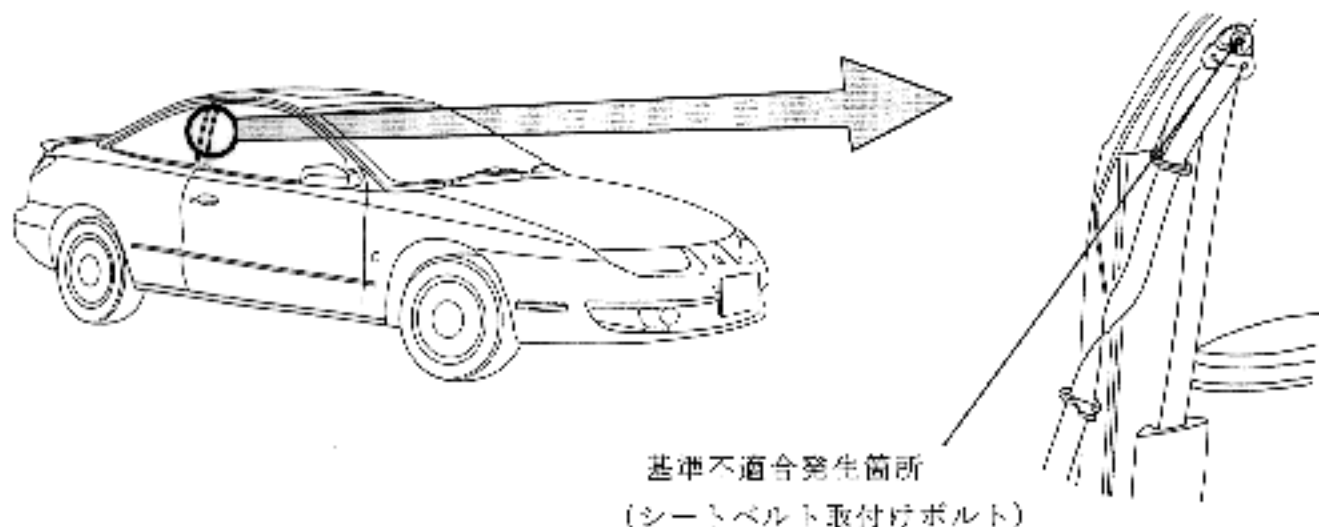


運転者席及び助手席（クーペの助手席を除く）の座席ベルトにおいて、肩用ベルトガイド部を車体に固定しているボルトの締め付けが不十分なため、事故等によって座席ベルトに大きな荷重がかかった場合、当該ガイド部が車体から外れ、座席ベルトの機能が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車両点検し、肩用ベルトガイド部を車体に固定しているボルトが規定トルクで締め付けられていないものは、当該ボルトをはずし、接着剤を塗布して規定トルクで締め付ける。

改善前

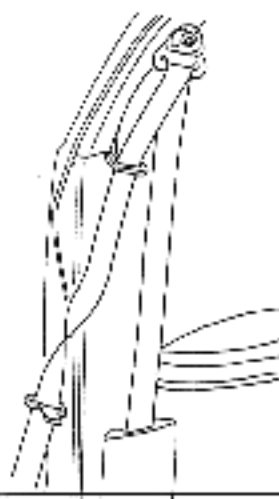

改善後

識別：取付けボルトに白色ペイントを塗布する

