

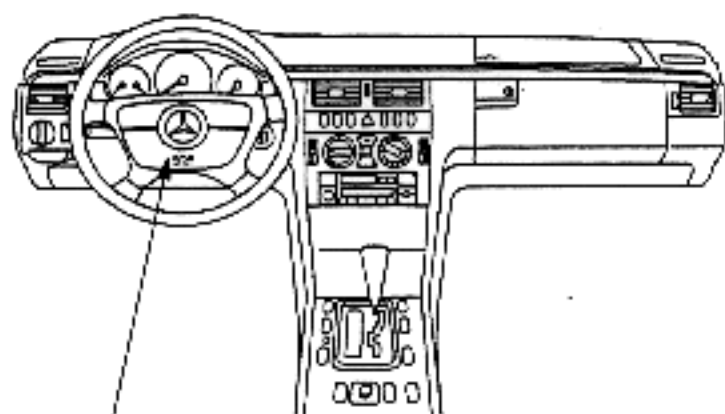


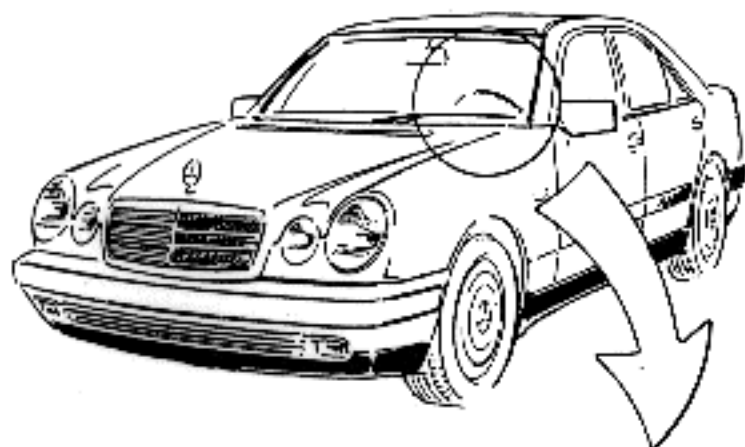

エアバッグ装置

ハンドル

点火装置

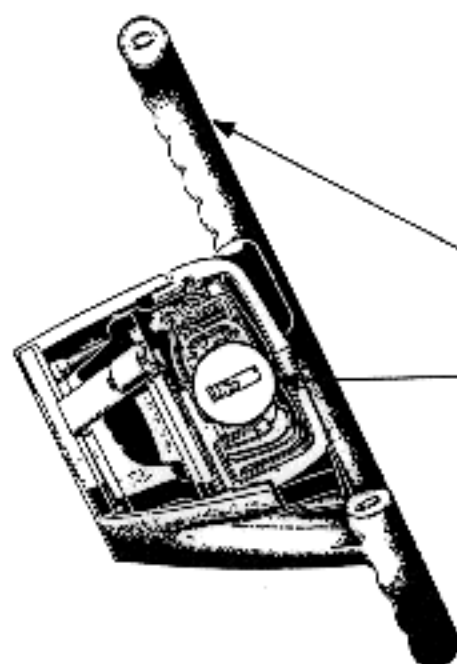

不具合発生箇所

運転者席用エアバッグ装置において、点火装置内部の気密性に一部不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該点火装置内部の電気回路が湿気により腐食し、最悪の場合、走行中に当該エアバッグが展開するおそれがある。

注： は対象部品を示す。

改善の内容

対象車両に該当するものは対象品と交換する。