



改善箇所説明図

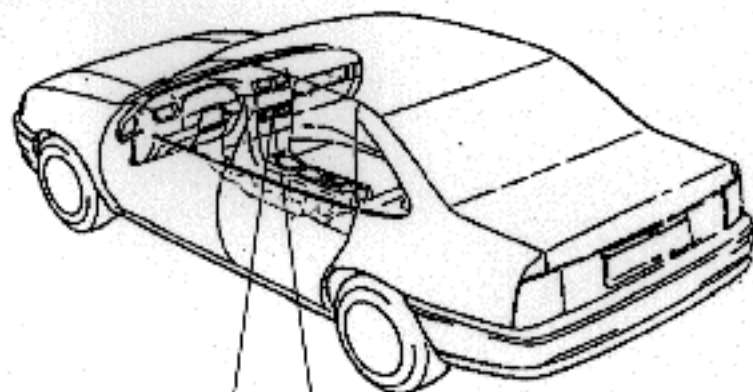


改善内容

全車両点検し、オーディオ本体を修理または、良品と交換する。

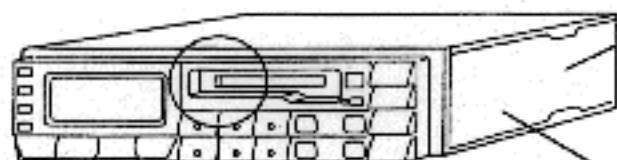

オーディオ本体

基準不適合発生箇所

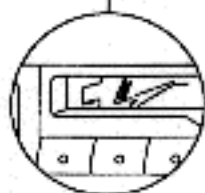

識別：カセット挿入口内部の金具に黒インクを塗布する。

音響機器のオーディオ本体（メーカー：ソニー㈱、型式：XR-5R911, XR-5R912）の配線基板において、当該基板の製造工程が不適切なため、コンデンサーが損傷しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該コンデンサーの端子間が短絡して、スピーカーに過大な電流が流れ発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注意： は交換部品を示す。