



改善箇所説明図

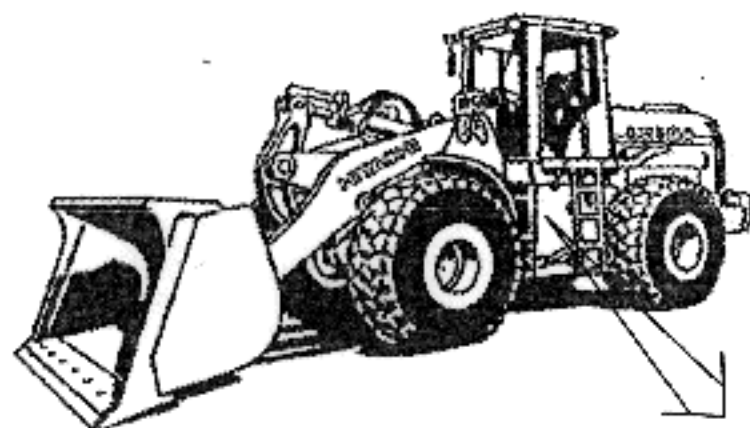

ジョンディアL100H変速機（交換部品）

交換後、変速機の正面（前アクスル側）に白ペイントを塗る。

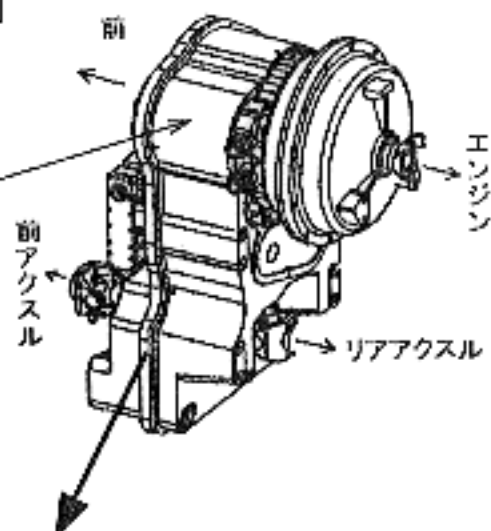

不具合発生箇所

動力伝達装置の変速機において、クラッチ構成部品の一部であるスナッピングの熱処理が不適切なため、スナッピングが破損し、そのままの状態で使用が続けるとクラッチの動力伝達が不可能となり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

当該変速機を対策品と交換する。

