





改善箇所説明②

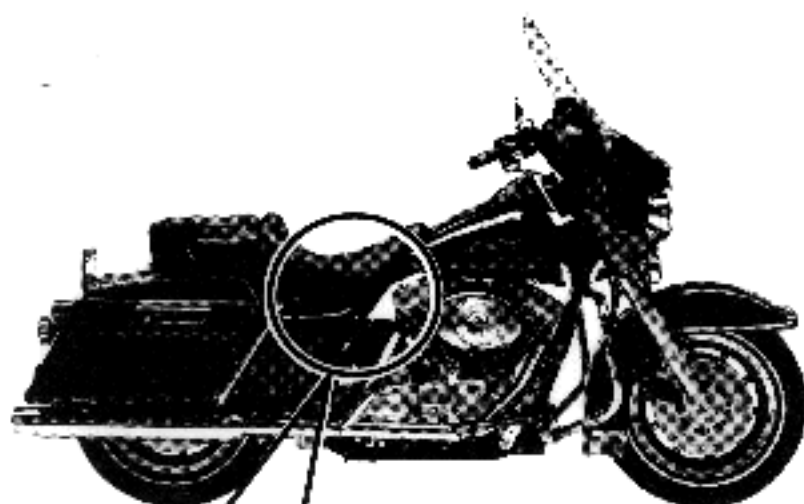

対策前

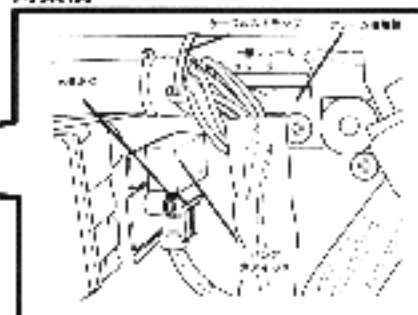

対策後

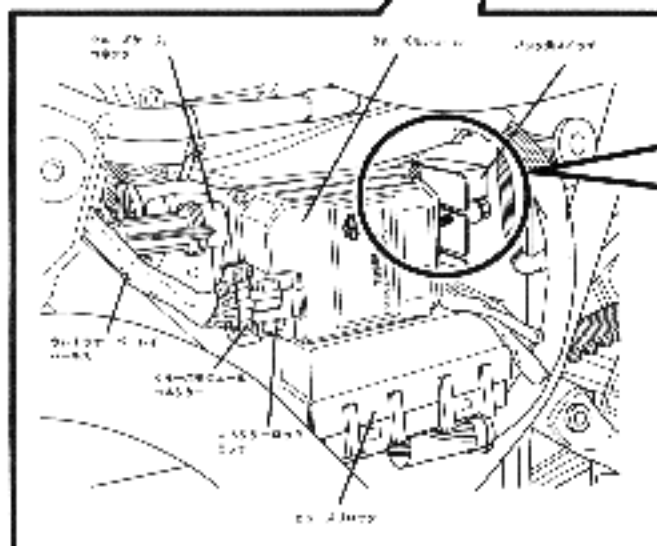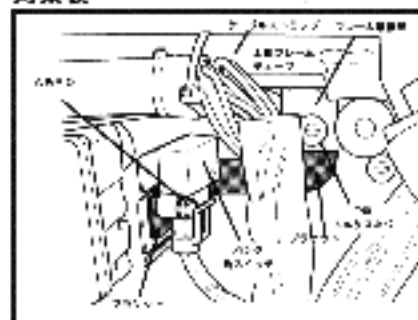

(左サイドカバーの下)

基準不適合箇所

車両の転倒時に原動機を停止させる装置において、当該スイッチを車体に固定するブラケットが不適切なため、車体の振動により当該スイッチが作動し、原動機が停止するおそれがある。

改善内容

全車両、補強用ブラケットを追加装着する。

識別

未対策車は当該部位に補強用ブラケットが装着されていないが、対策済み車両は補強用ブラケットが装着されている。