



改善箇所説明図

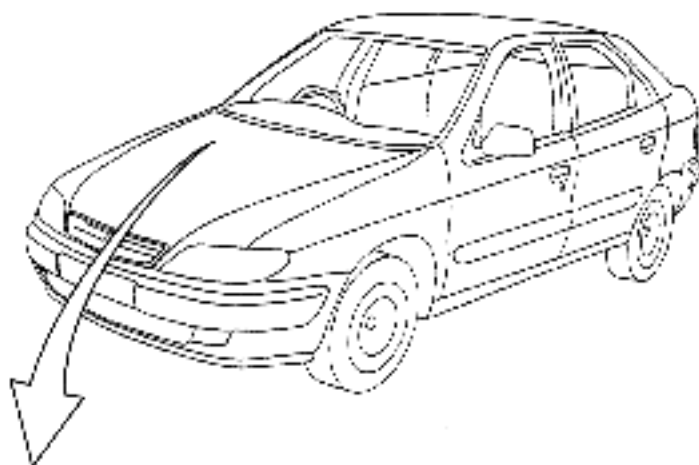

基準不適合発生箇所

負圧逆流防止弁

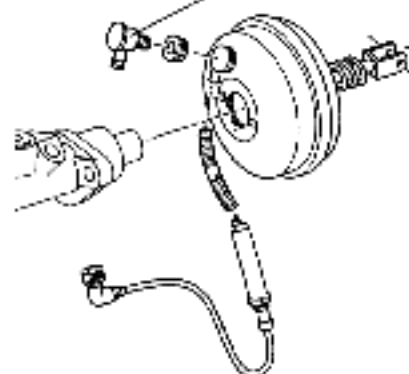

ブレーキ倍力装置の負圧逆流防止弁において、当該逆流防止弁の材質に一部不適切なものがあり、当該逆流防止弁の内部が破損し、その破片が負圧回路を塞ぎブレーキ倍力装置の機能を低下させ、最悪の場合、ブレーキペダルを短時間に繰り返し操作した際、制動力が低下するおそれがある。

注記：

内は交換部品を示す。

改善前（不具合品）



刻印、黄色マーキング無し

改善後（良品）



'ATE'の刻印有り



'FRANCE BENDIX'の
刻印有り



刻印無し、
黄色マーキング有り

改善の内容

全車両、ブレーキ倍力装置の負圧逆流防止弁を点検し、不具合品が装着されていた場合は良品と交換する。