



改善箇所説明①

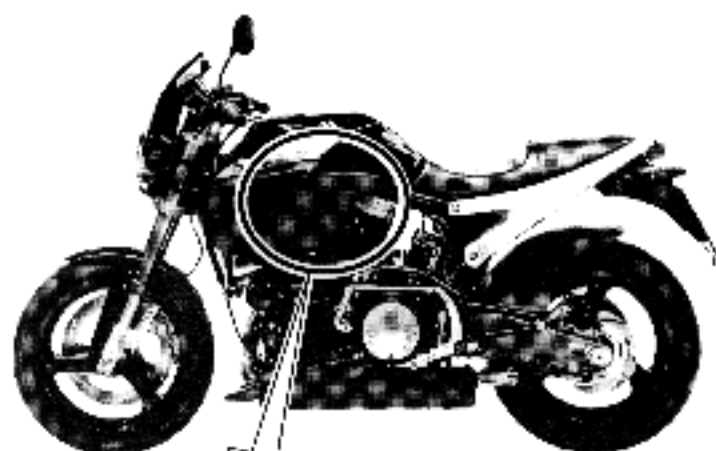


基準不適合発生箇所


燃料フィルターの燃料ホース結合部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると当該結合部が損傷し、最悪の場合、燃料が漏れて火災に至るおそれがある。

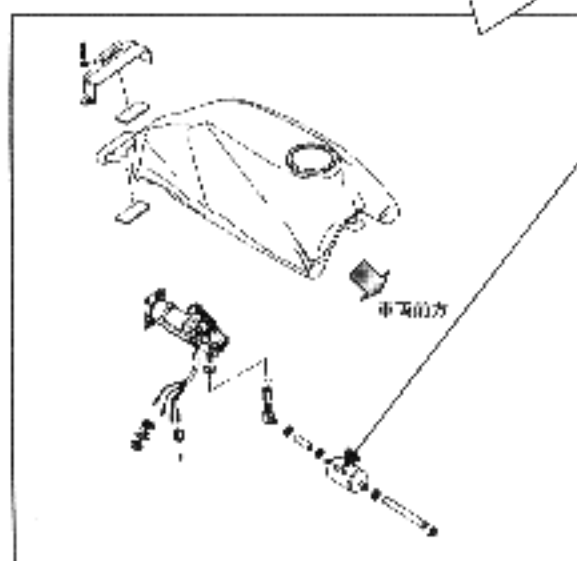

対策前

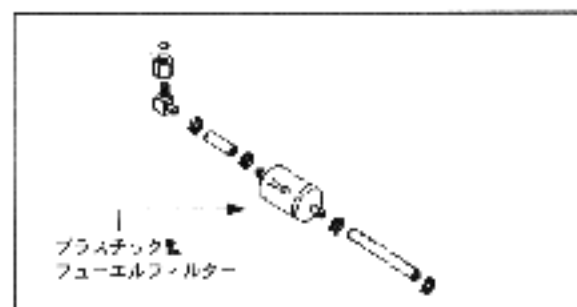

対策後

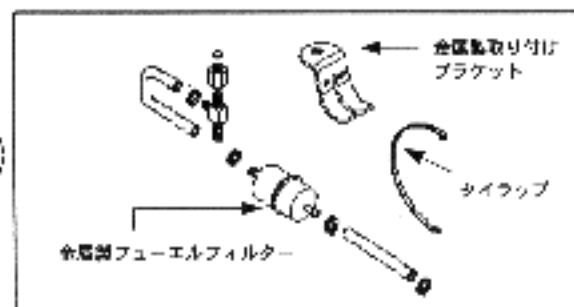

改善内容

全車両、燃料フィルターを対策品に交換する。

鑑別

未対策品はプラスチック製であり、原動機へ固定されていないのに対し、対策品は金属製であり、金属製の取り付けブラケットとタイラップにて原動機に固定されている。