



改善箇所説明②

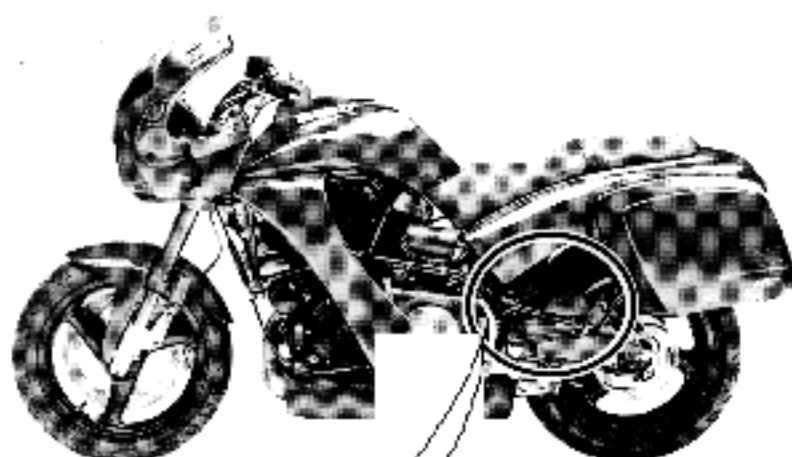


基準不適合発生箇所


後輪ブレーキホースの車体への取付方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると走行中の振動により当該ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

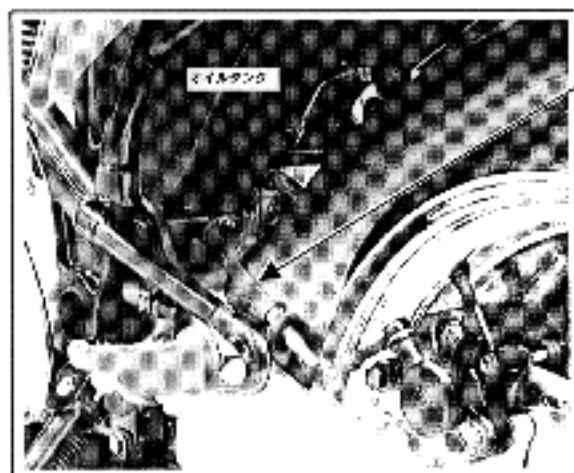

対策前

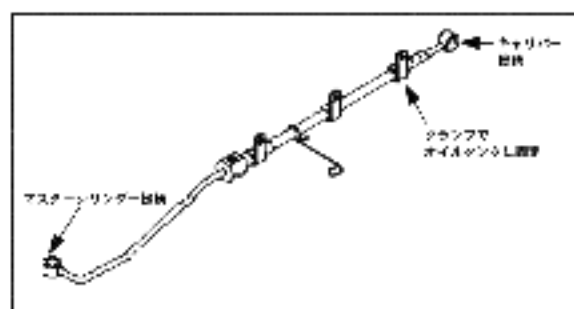

対策後

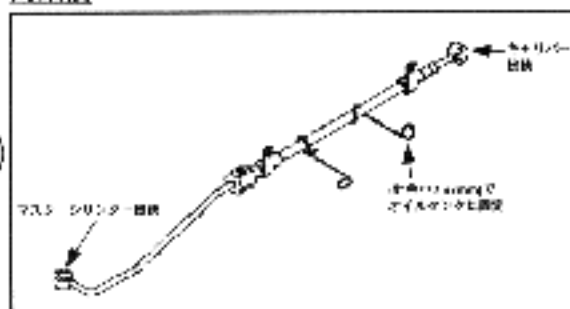

改善内容

全車両、当該ブレーキホース及びクランプを対策品に交換する。

識別

未対策品は、オイルタンク左下取り付け用に固定用クランプが取り付けられているのに対し、対策品は直径 2.67mm の針金が用いられている。