


改善箇所説明図

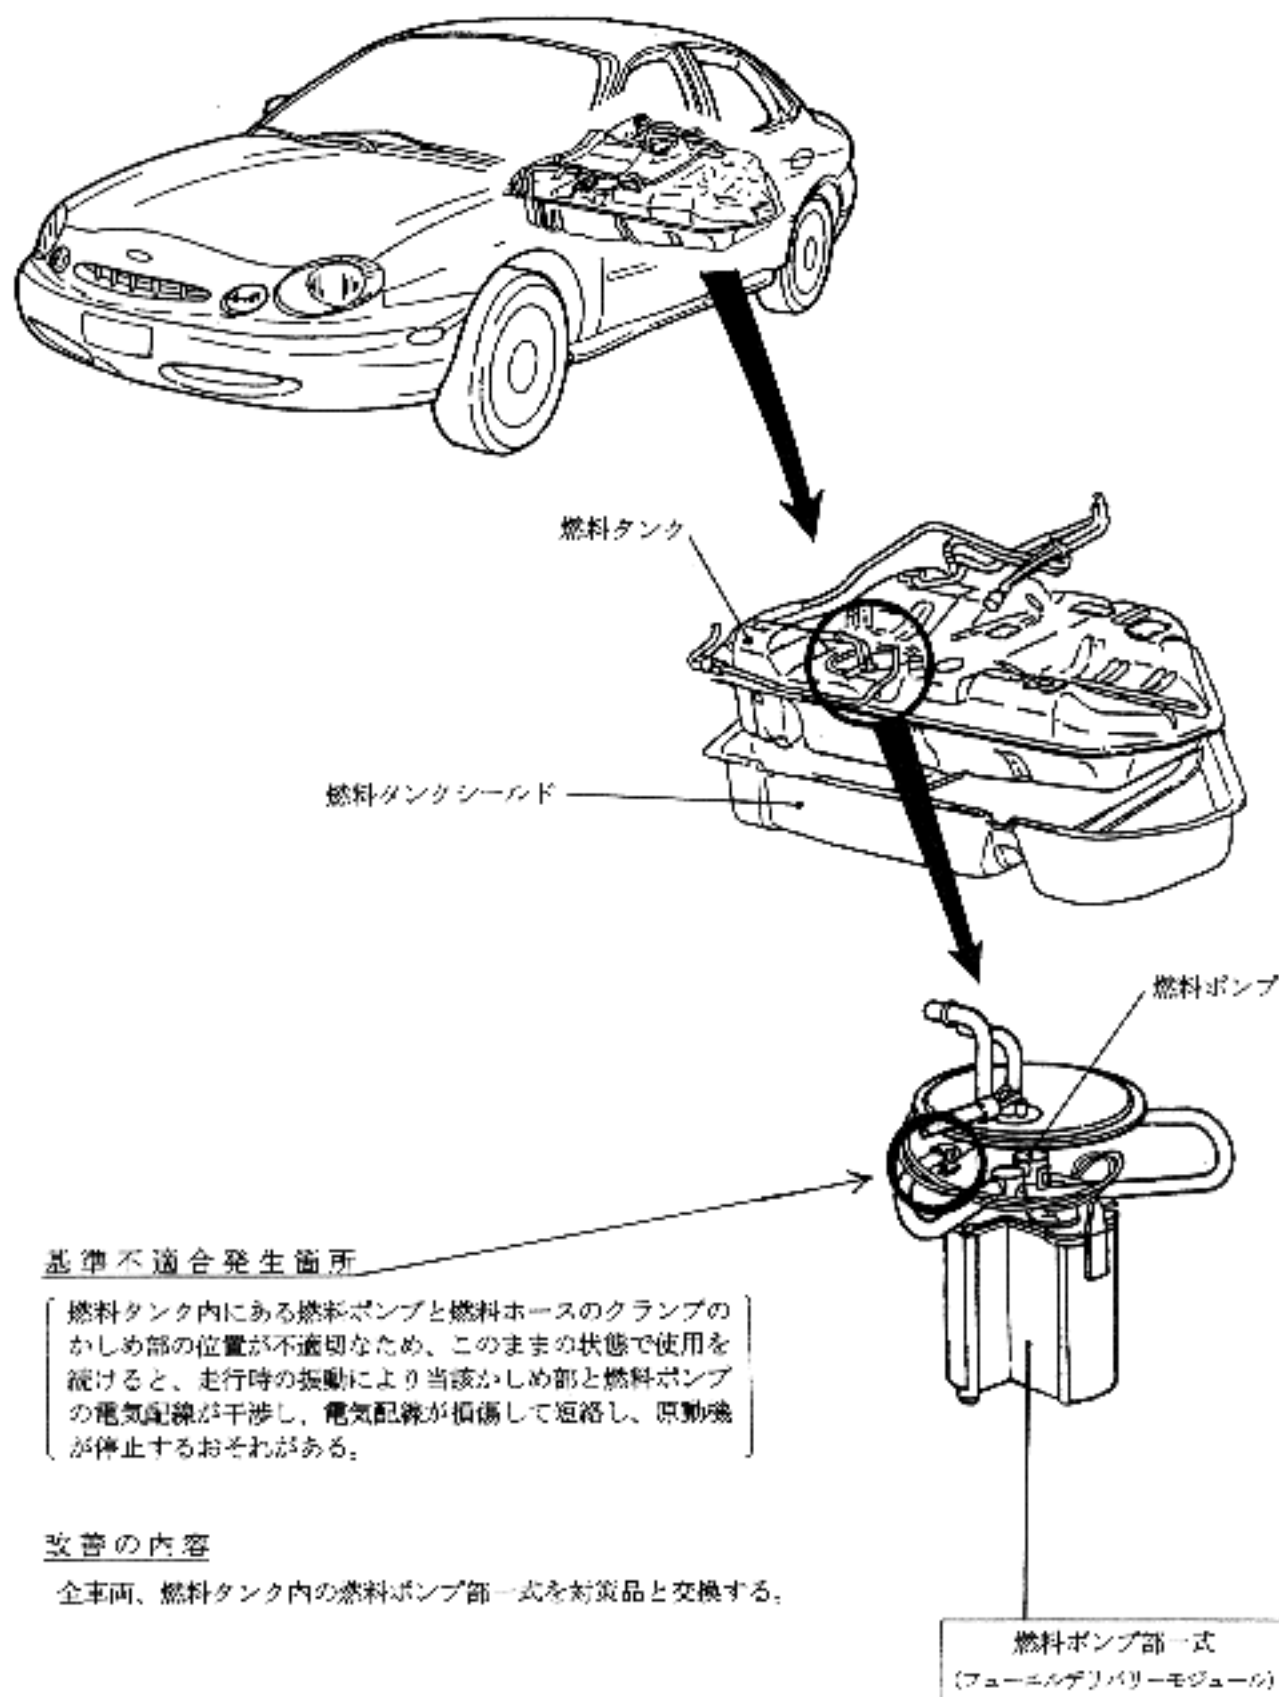

基準不適合発生箇所

燃料タンク内にある燃料ポンプと燃料ホースのクランプのかしめ部の位置が不適切なため、このままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該かしめ部と燃料ポンプの電気配線が干渉し、電気配線が損傷して短絡し、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンク内の燃料ポンプ部一式を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。