



改善箇所説明図

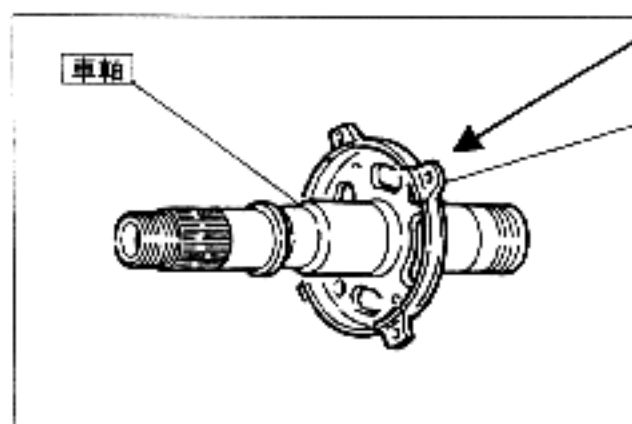

ブレーキディスク取り付けフランジ部

赤色のペイント または “UT” の刻印

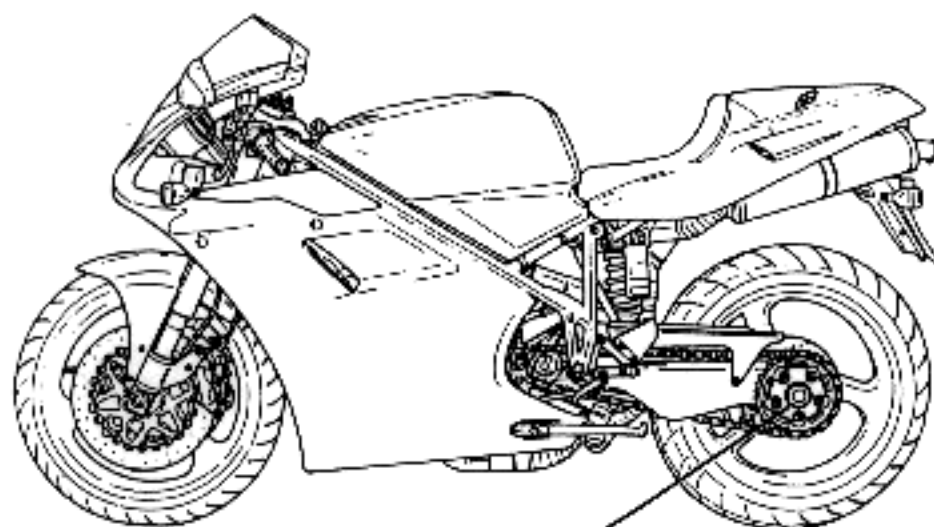

基準不適合箇所

後輪用車軸に製造時の鋳造工程に不慮切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該車軸ブレーキディスク取り付けフランジ部に亀裂が生じるものがあり、最悪の場合、車軸が折損し走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、超音波診断装置で当該車軸を診断し、不良品に該当する場合は良品と交換する。

識別

交換用車軸には、ドゥカティモーター社が検査したことを意味する“UT”の刻印が車軸のブレーキディスク取り付けフランジ側面部に有り。

超音波診断装置で診断し、不具合がないと確認された車軸に関しては、車軸のブレーキディスク取り付けフランジ側面部に赤色のペイントを塗布。

は交換部品を示す。