
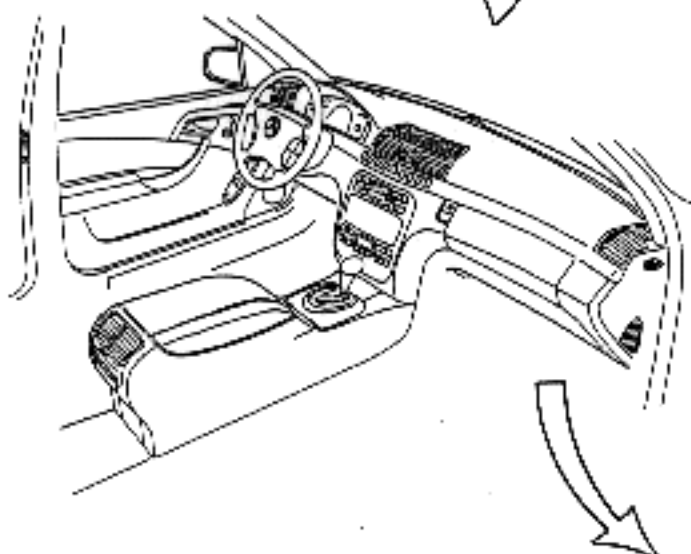



改善箇所説明図

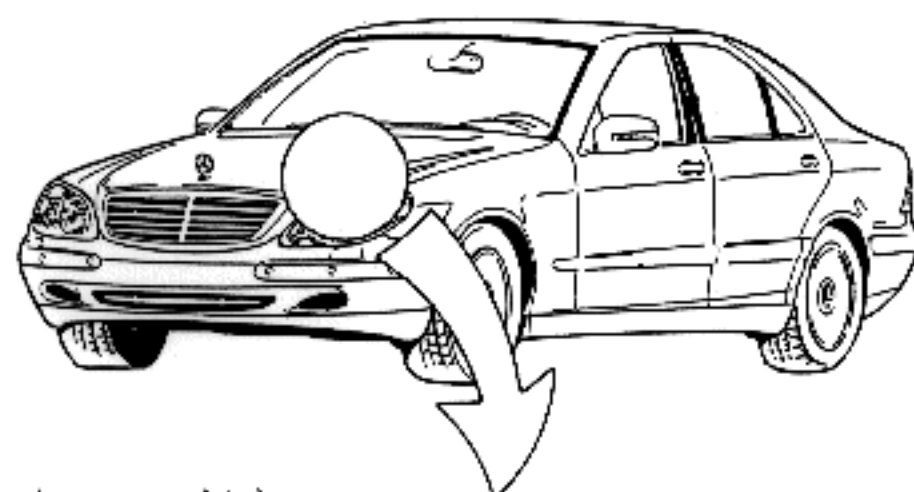

不具合発生箇所

コネクタ部

A/Cブロー・ファンコントロールユニット

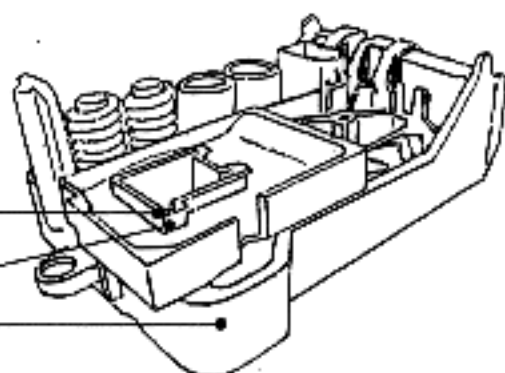

車室内の空気調整装置の風量等を調整するファン・コントロールユニット内の電気回路に一部不適切なものがあるため、ユニット内部が異常過熱するものがあり、最悪の場合、当該ユニットに接続するコネクタが溶損し、ブロー・ファンが作動しなくなり、デフロスタの機能が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブロー・ファンコントロールユニットを対策品と交換する。