


## 改善箇所説明図

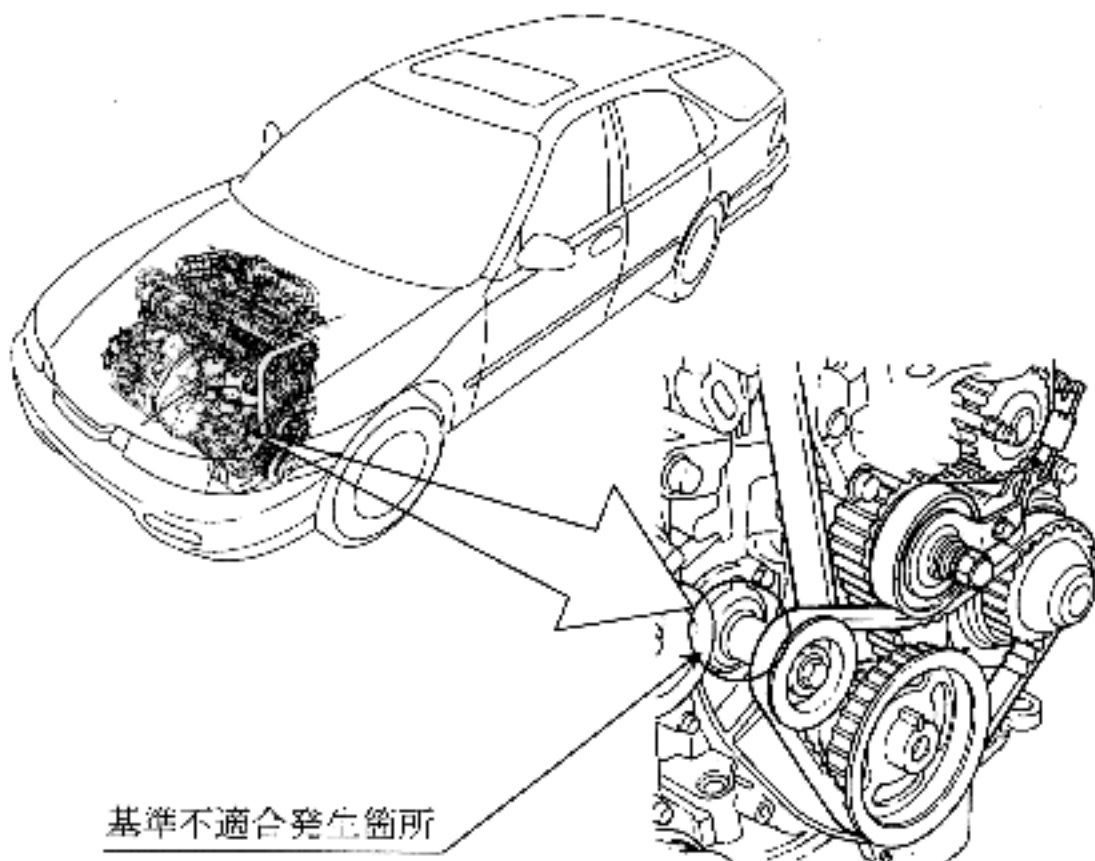


原動機において、バジンスーシャフトのオイルシールの組付け指示が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、シールの保持力が低下し、最悪の場合、当該シールが抜け出し、エンジンオイルが漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該シールの抜け出しを防止する、補助板を追加する。

オイルシール補助板

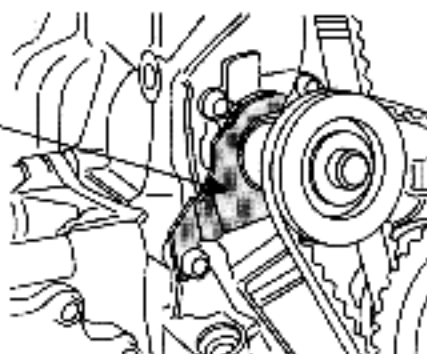

識別:運転者席側のドアチェックー上側取付ボルトに黒色の油性インクを塗布する。