


改善措置事項説明図

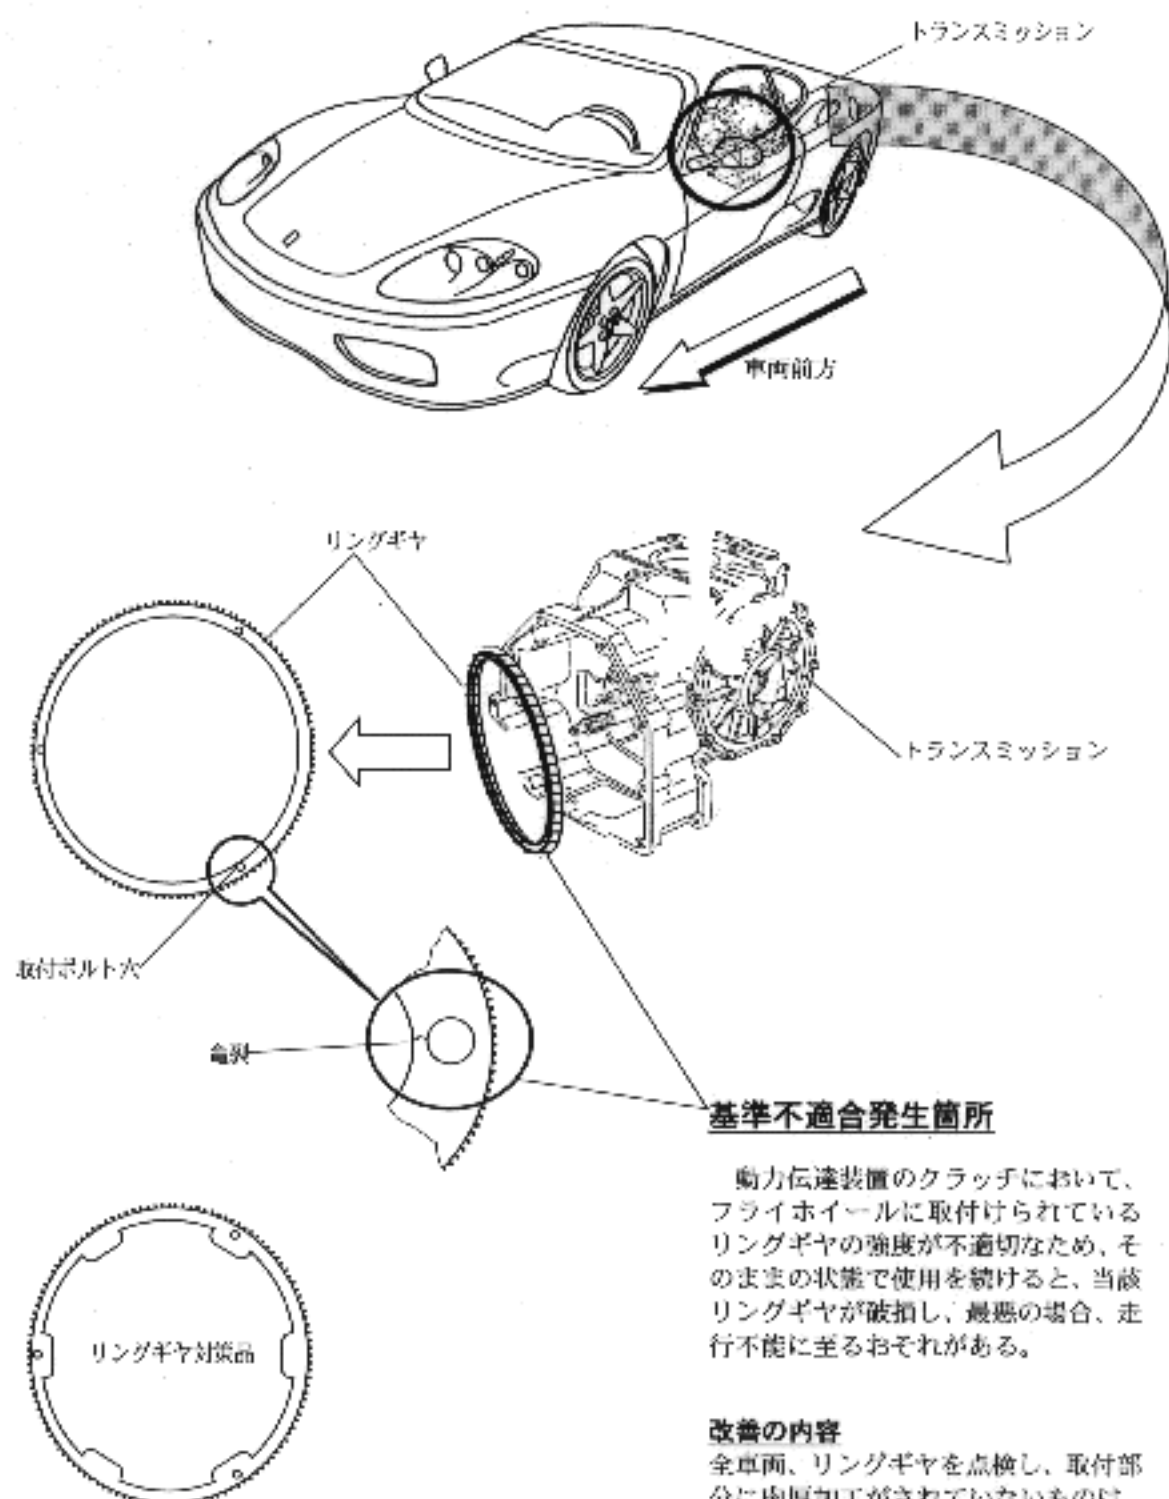

動力伝達装置のクラッチにおいて、フライホイールに取付けられているリングギヤの強度が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該リングギヤが破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、リングギヤを点検し、取付部分に肉厚加工がされていないものは、当該リングギヤを対策品と交換する。