
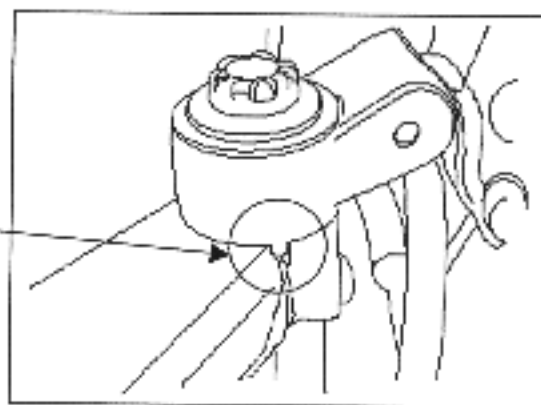
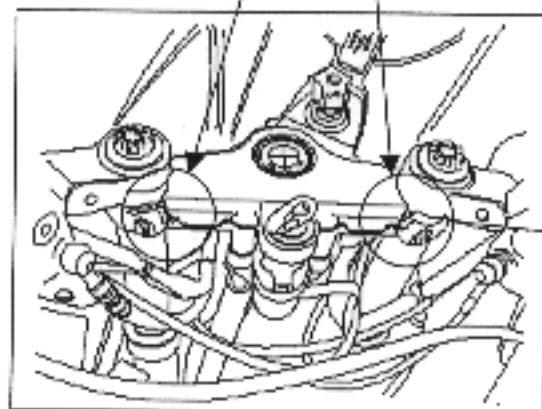


改善箇所説明図

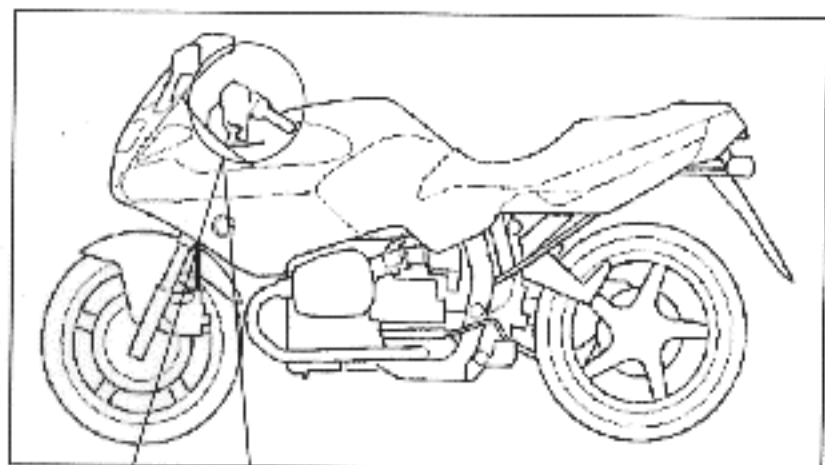

基準不適合箇所

ディーラーオプションとして販売されたハイマウントハンドルにおいて、ハンドル固定用ロックングタブに一部製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、固定部が緩み、最悪の場合、当該ハンドルがフォークチューブから抜け出て、操縦不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ロックングタブの設計幅を確認する。
なお、当該タブの幅が設計値以外のものは修正し、クランプボルトを指定トルクで締め付ける。

識別

ステアリングヘッド右側面の緑色識別マークの有無。