

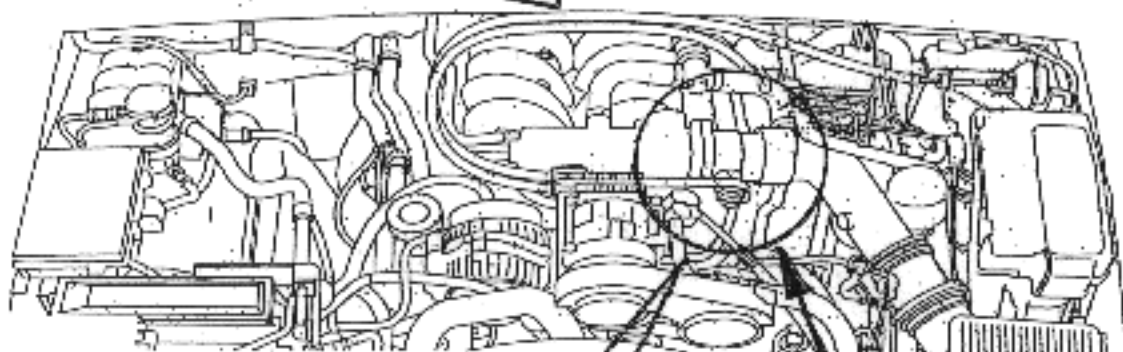
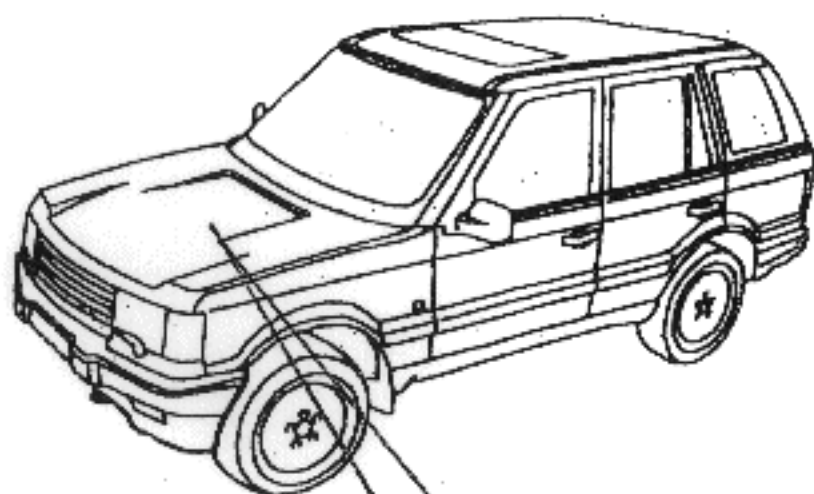


改善箇所説明図(2)

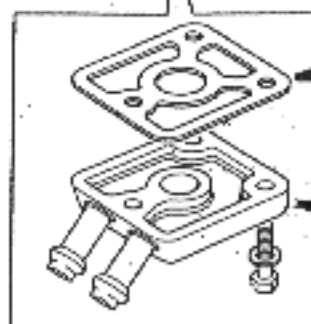

基準不適合発生箇所(2)

原動機のスロットルボディ・ヒーターガスケットの材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ガスケット部から冷却液が洩れ、エキゾーストマニホールドに滴下し、最悪の場合、発火するおそれがある。

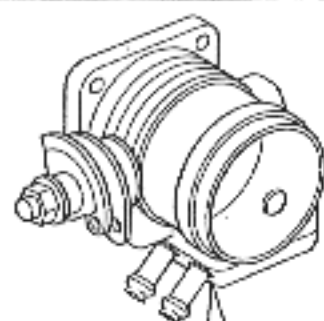

ガスケット

カバー

改善の内容(2)

全車両、当該ガスケット及びカバーを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す