



改善箇所説明図

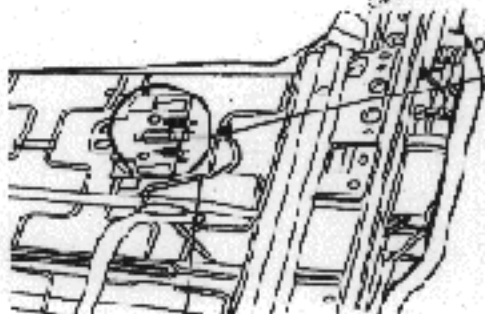

内は交換部品を示す

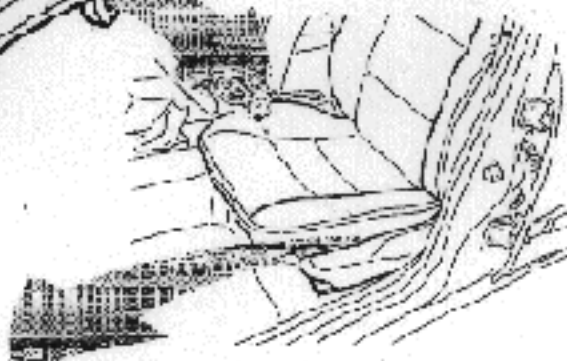

乗車中急発生使用

運転者席及び助手席の座席ベルトブレース（後述）（後述）に座席ベルトの帯部を引き締める装置）において、電気ハーネスのコネクタに不具合があるため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタと接続不良が発生し、最悪の場合、衝突時にプリテンショナが作動せず、乗員を確実に拘束できなくなるおそれがある。

ワイヤーハーネス

改善内容

全車両、当該プリテンショナハーネスとコネクタを対策品と交換する。

識別表示

右側のシフトアップ部に赤のペンライトマークを塗布する

