


改善箇所説明図

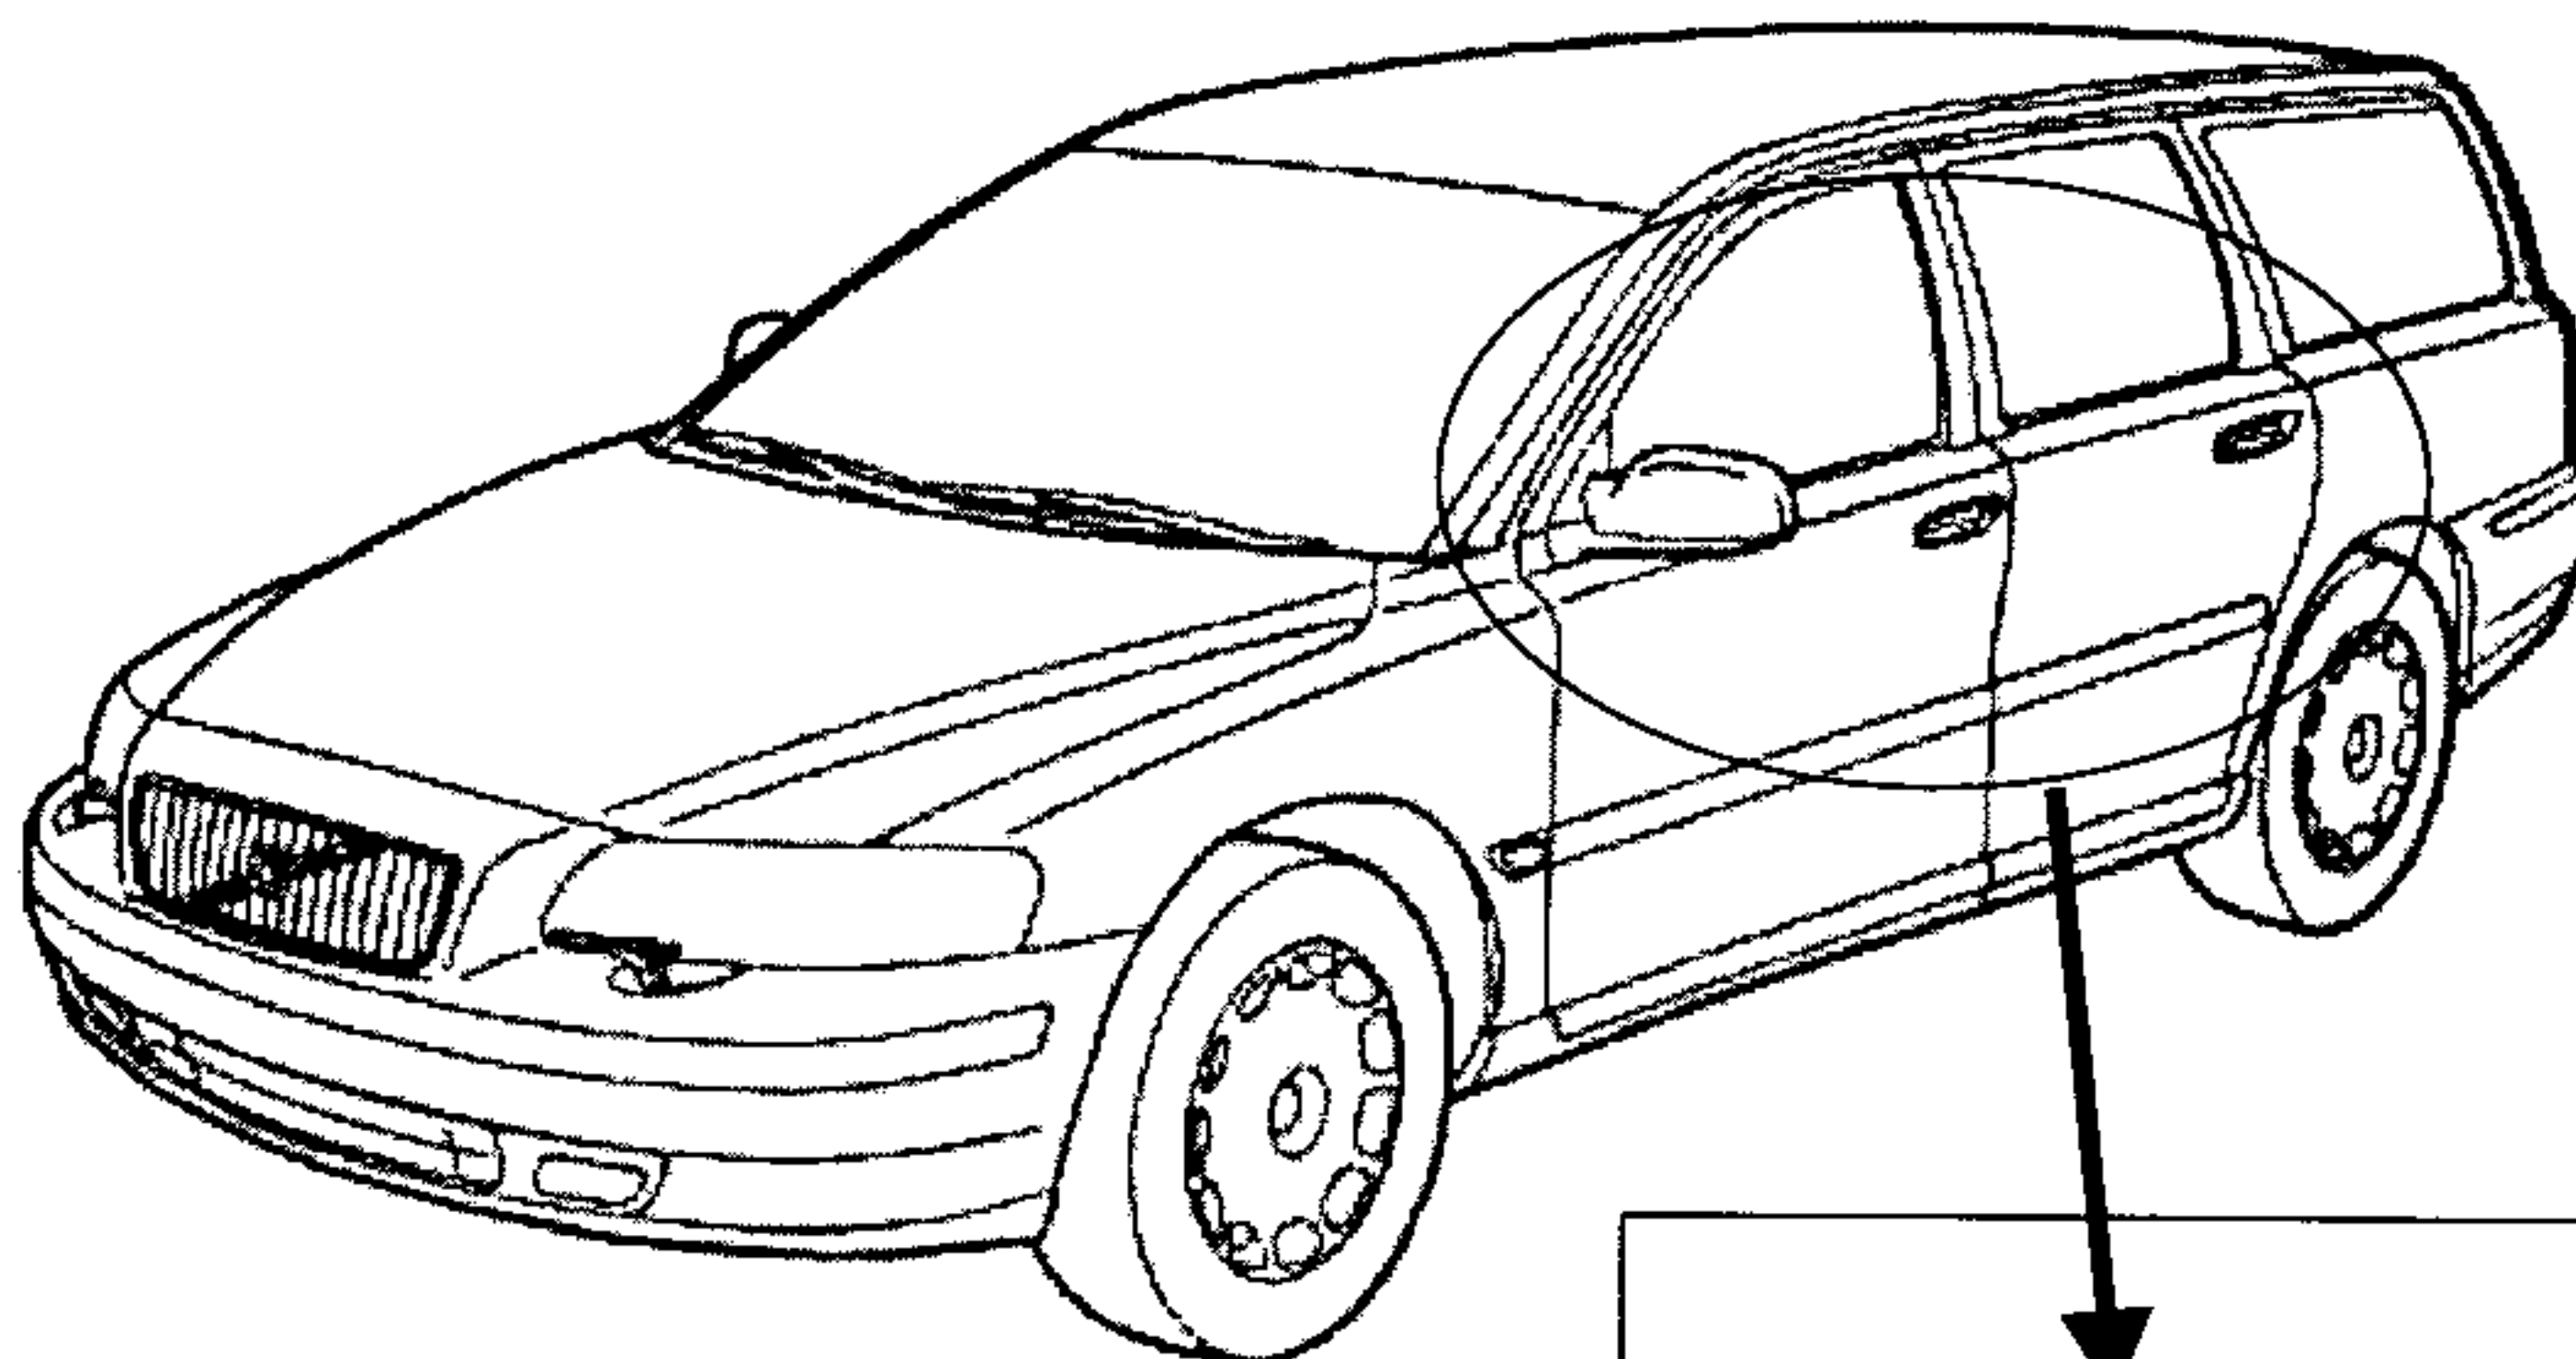

改善箇所

後席左右の座席ベルトにおいて、車体に固定している取付ボルトに締め付け不足のものがあつたため、衝突時等極端に大きな荷重がベルトにかつた場合、当該ボルトが車体からはずれ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトの締め付けトルクを点検し、不足している場合は規定のトルクで締め付ける。

識別

左後ドアヒンジ取り付け部（Bピラー）付近に白ペイントを塗布する。

