


改善箇所説明図

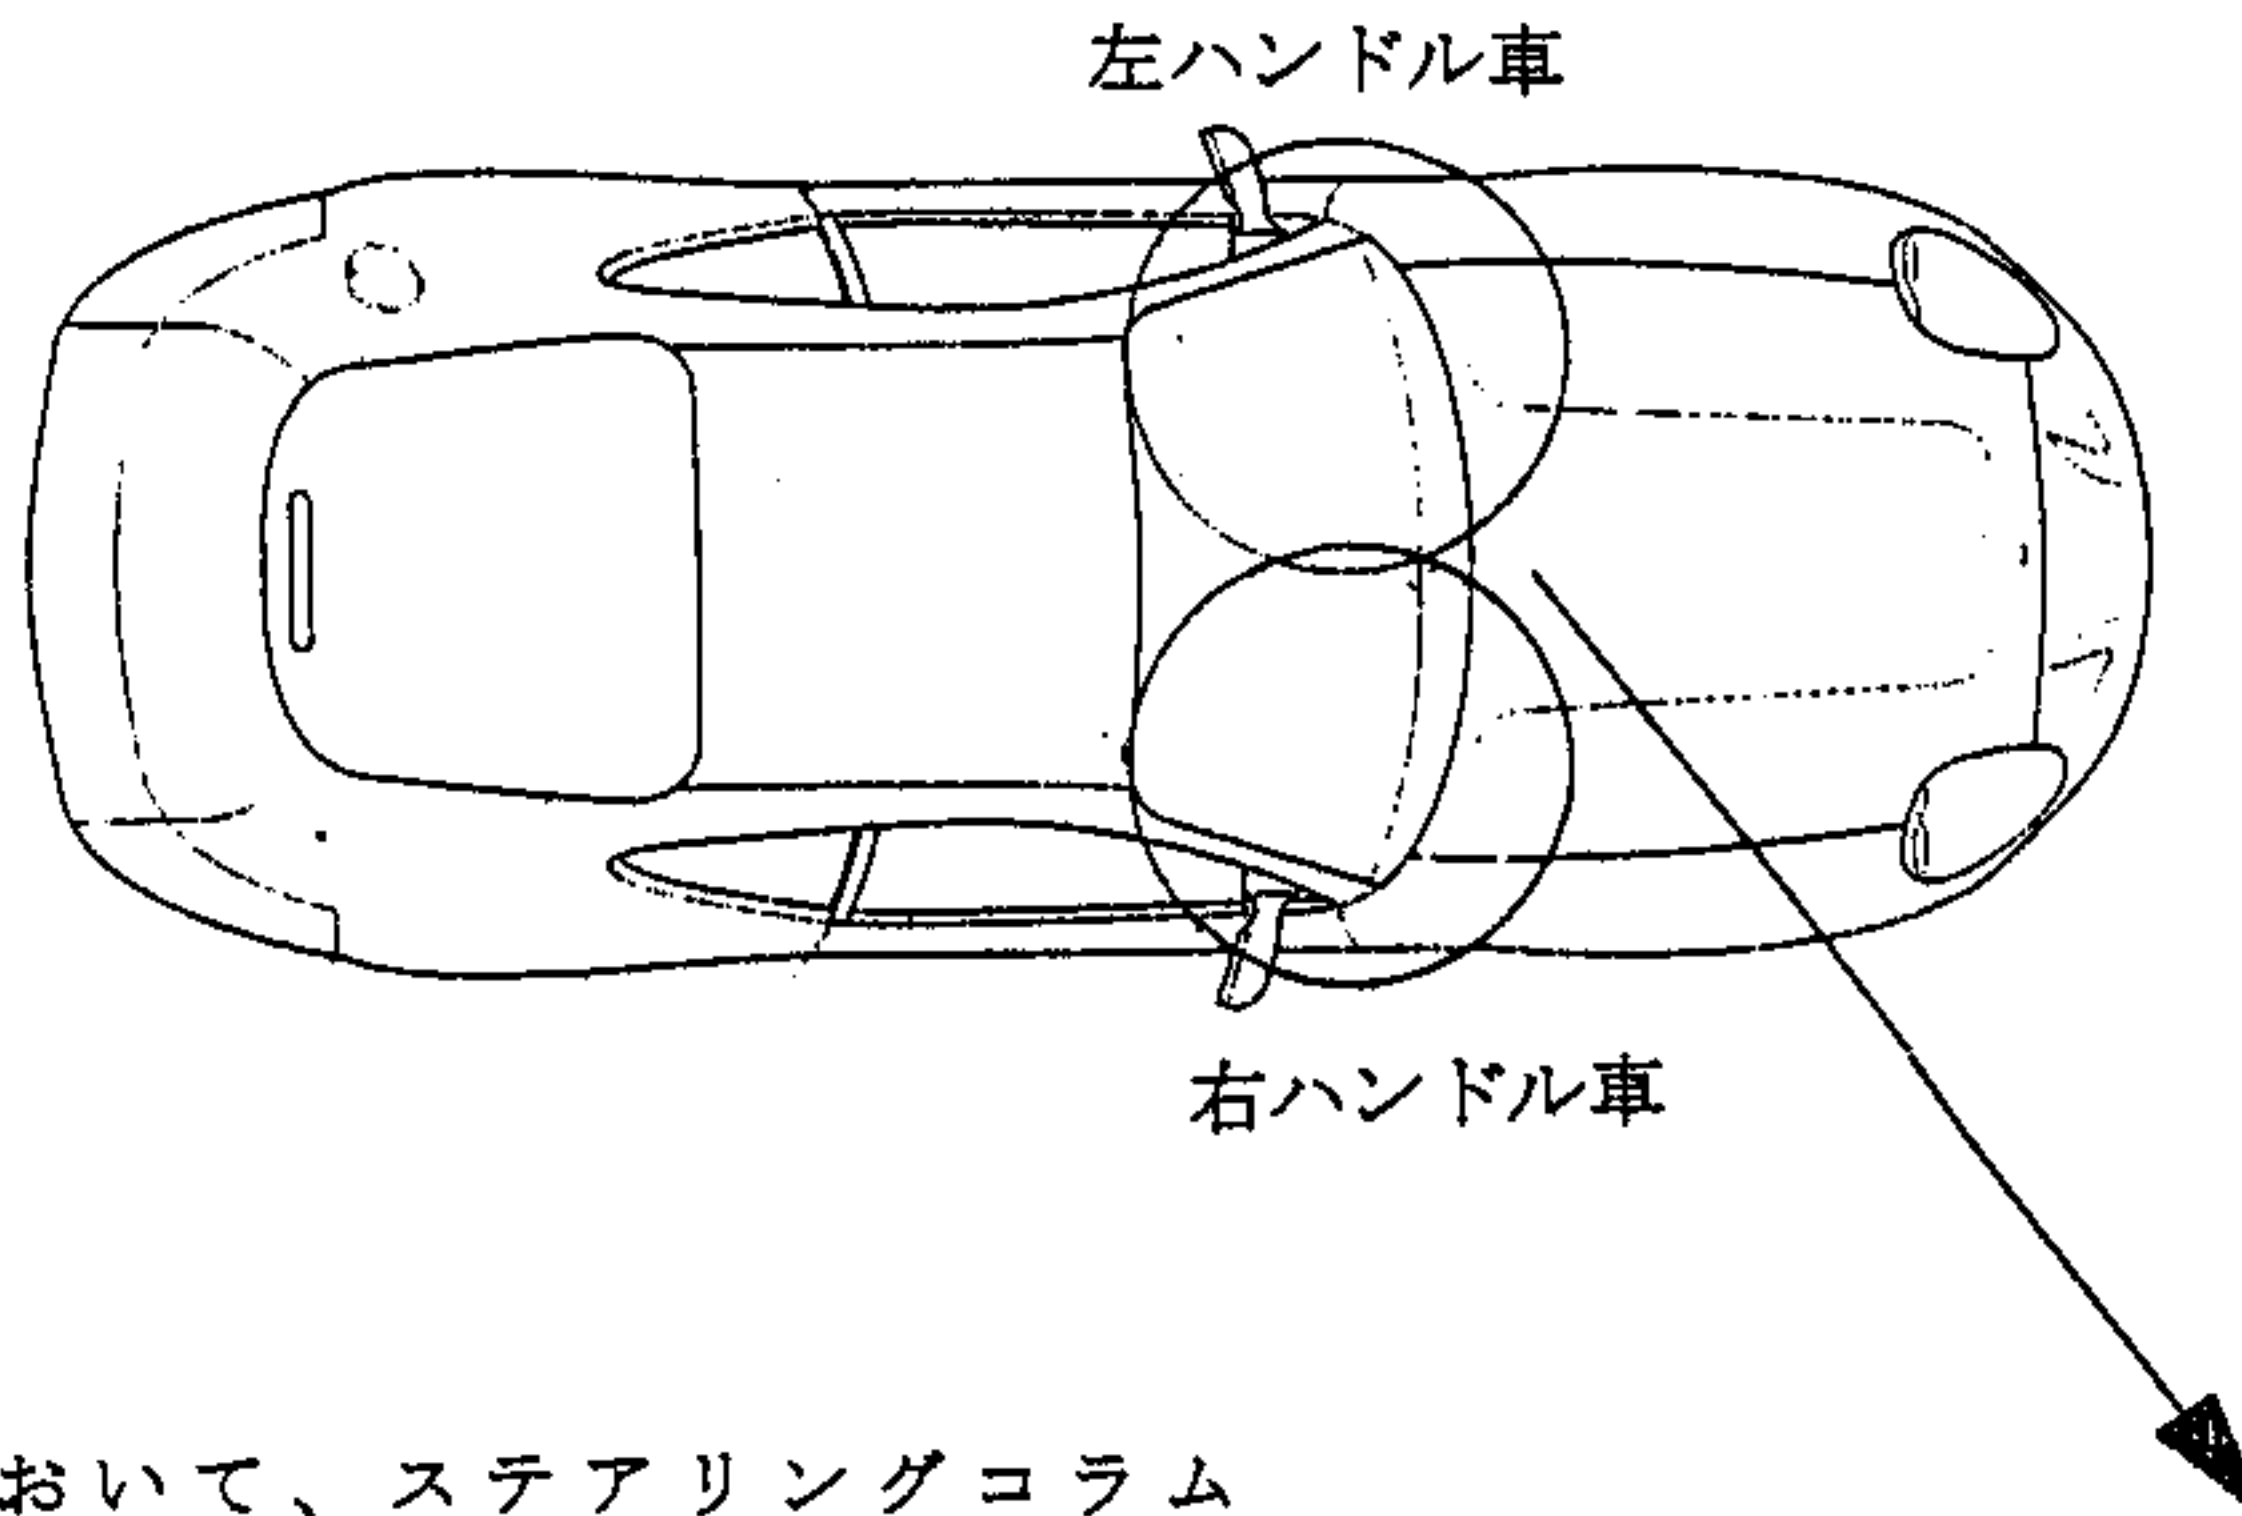

改善箇所

灯火装置において、ステアリングコラムカバーの構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングコラム内に配策されている灯火装置の配線とカバーが接触し、最悪の場合、当該配線が切断され、前照灯、車幅灯及び方向指示器が点灯しなくなるおそれがある。

注：

は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該ステアリングコラムを対策品と交換する。

識別

左前ドアヒンジ取り付け部（Bピラー）

付近に白ペイントを塗布する。

