


改善箇所説明図

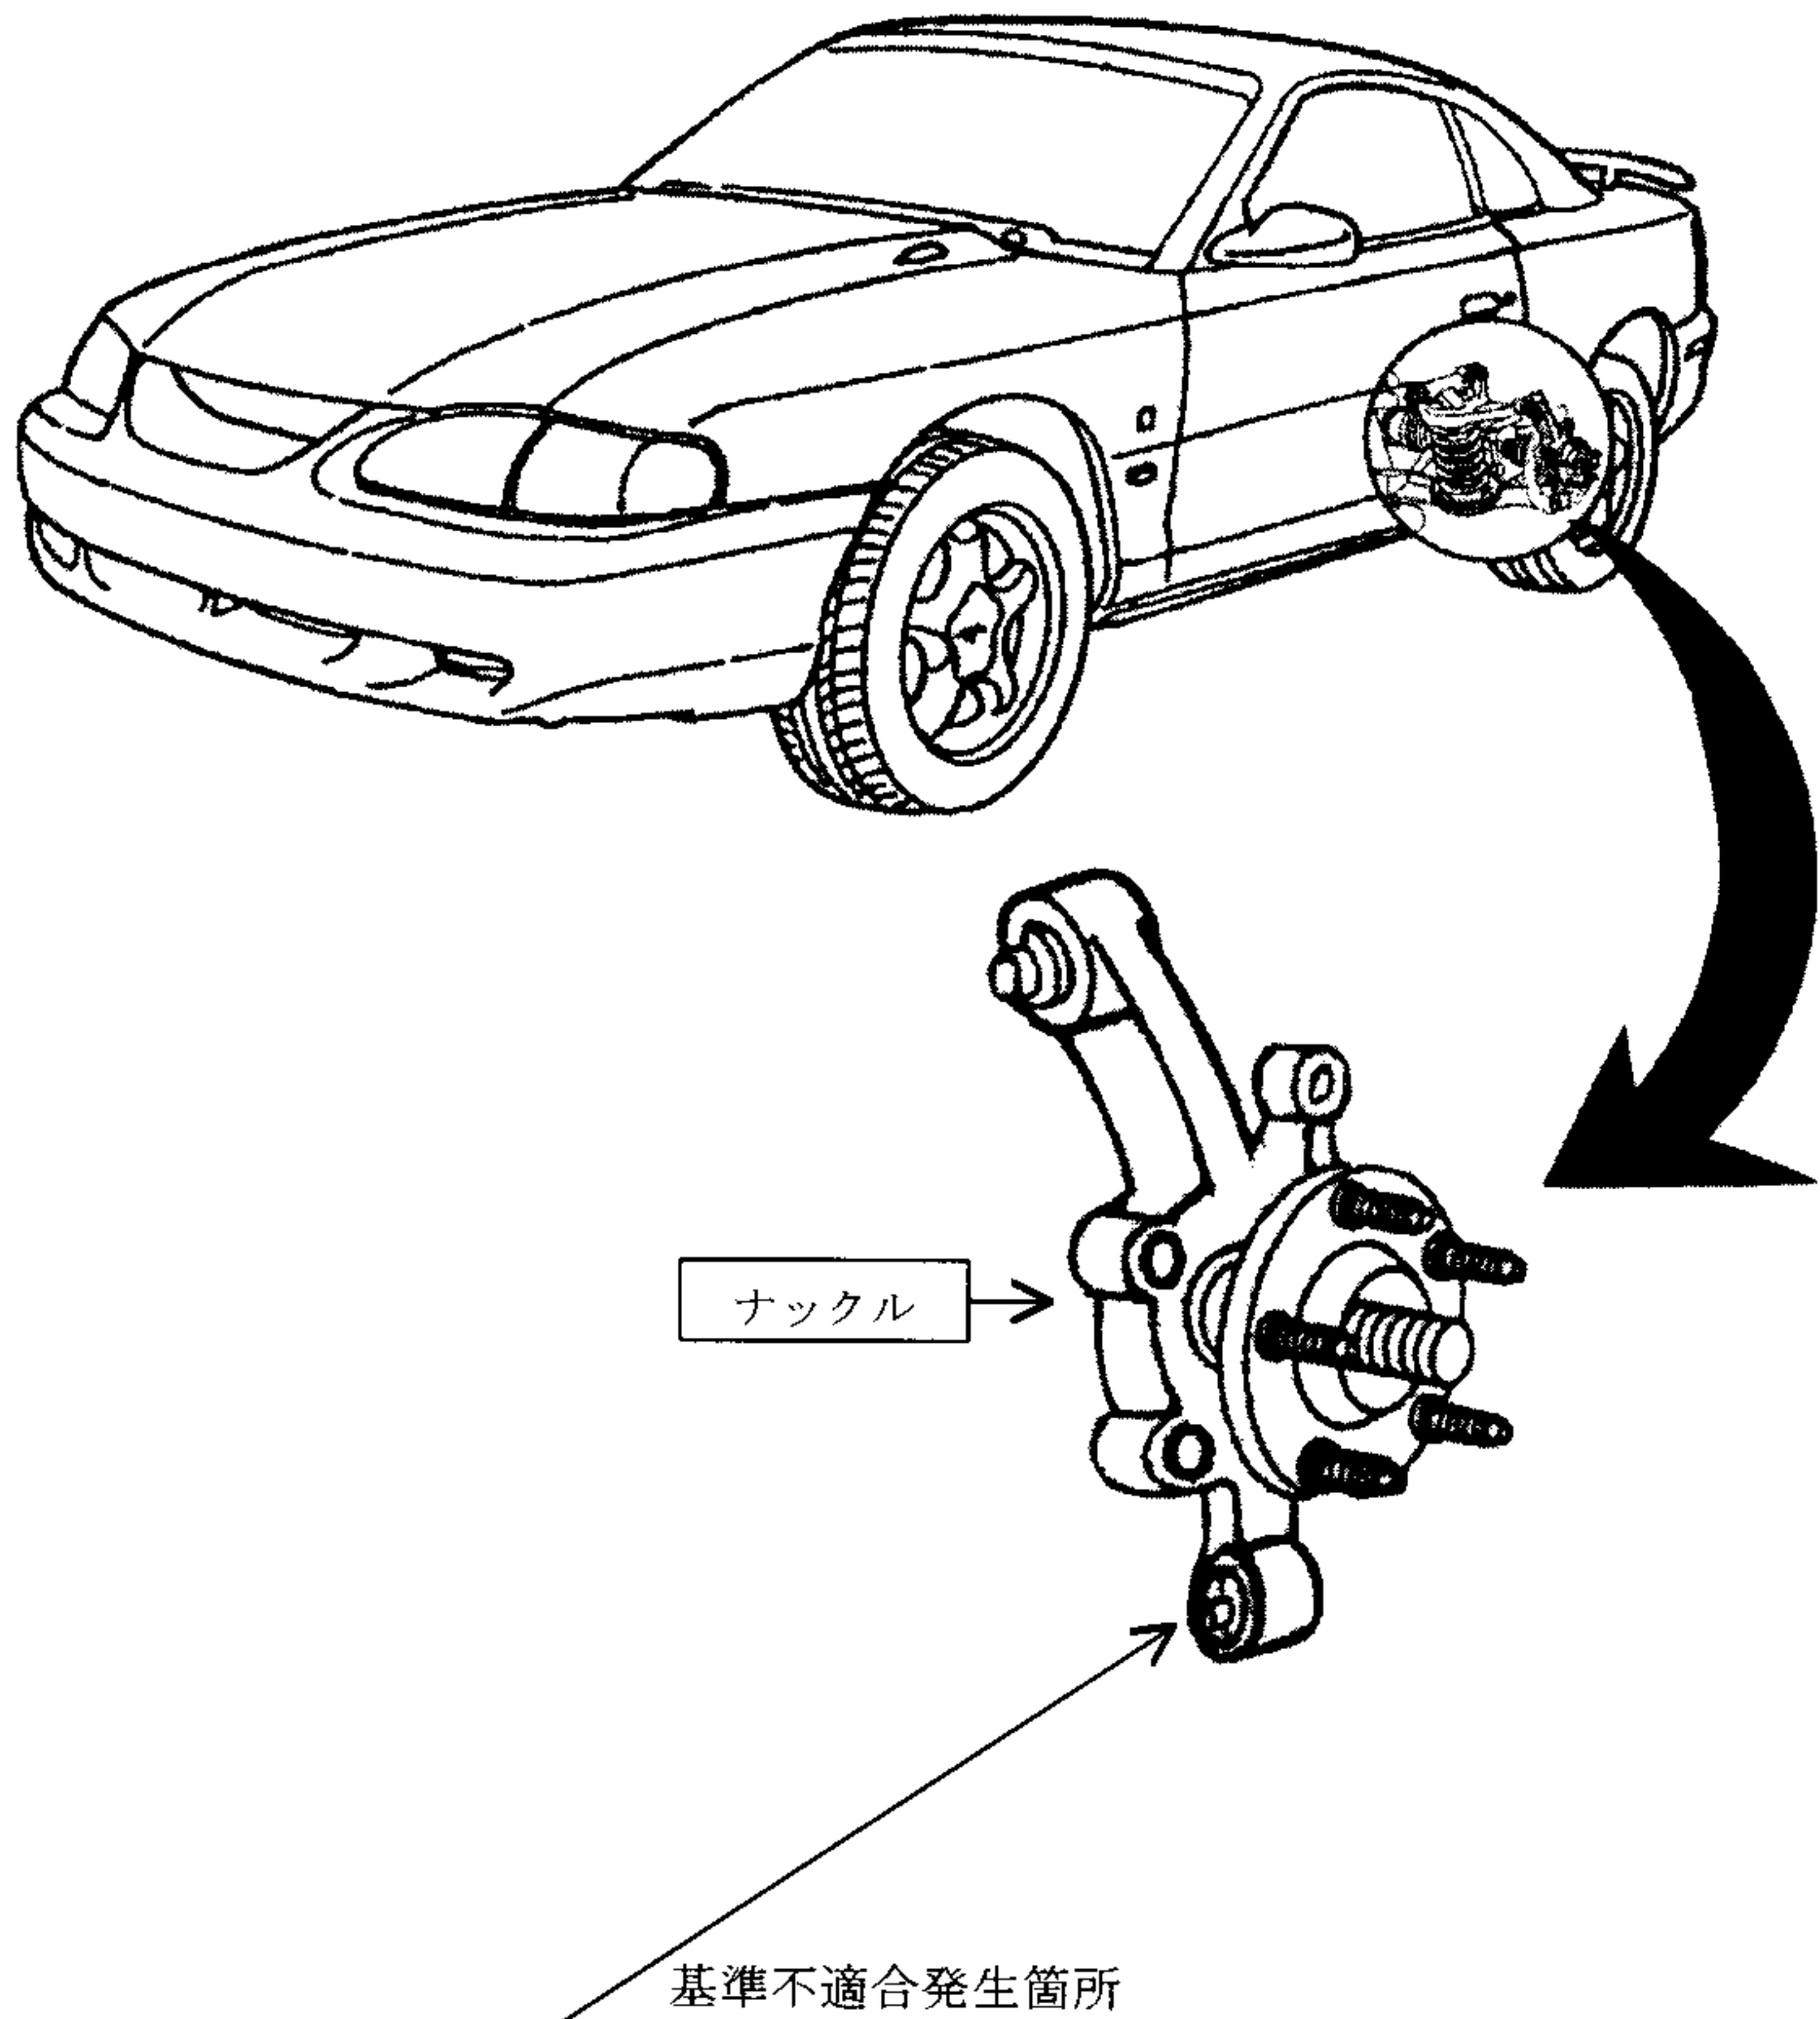

後輪緩衝装置において、ナックルの下部サスペンションアームとの連結部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、連結部に亀裂が生じ、最悪の場合、下部サスペンションアームからナックルが外れ、正常な走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右後輪ナックルを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。