


改善箇所説明図

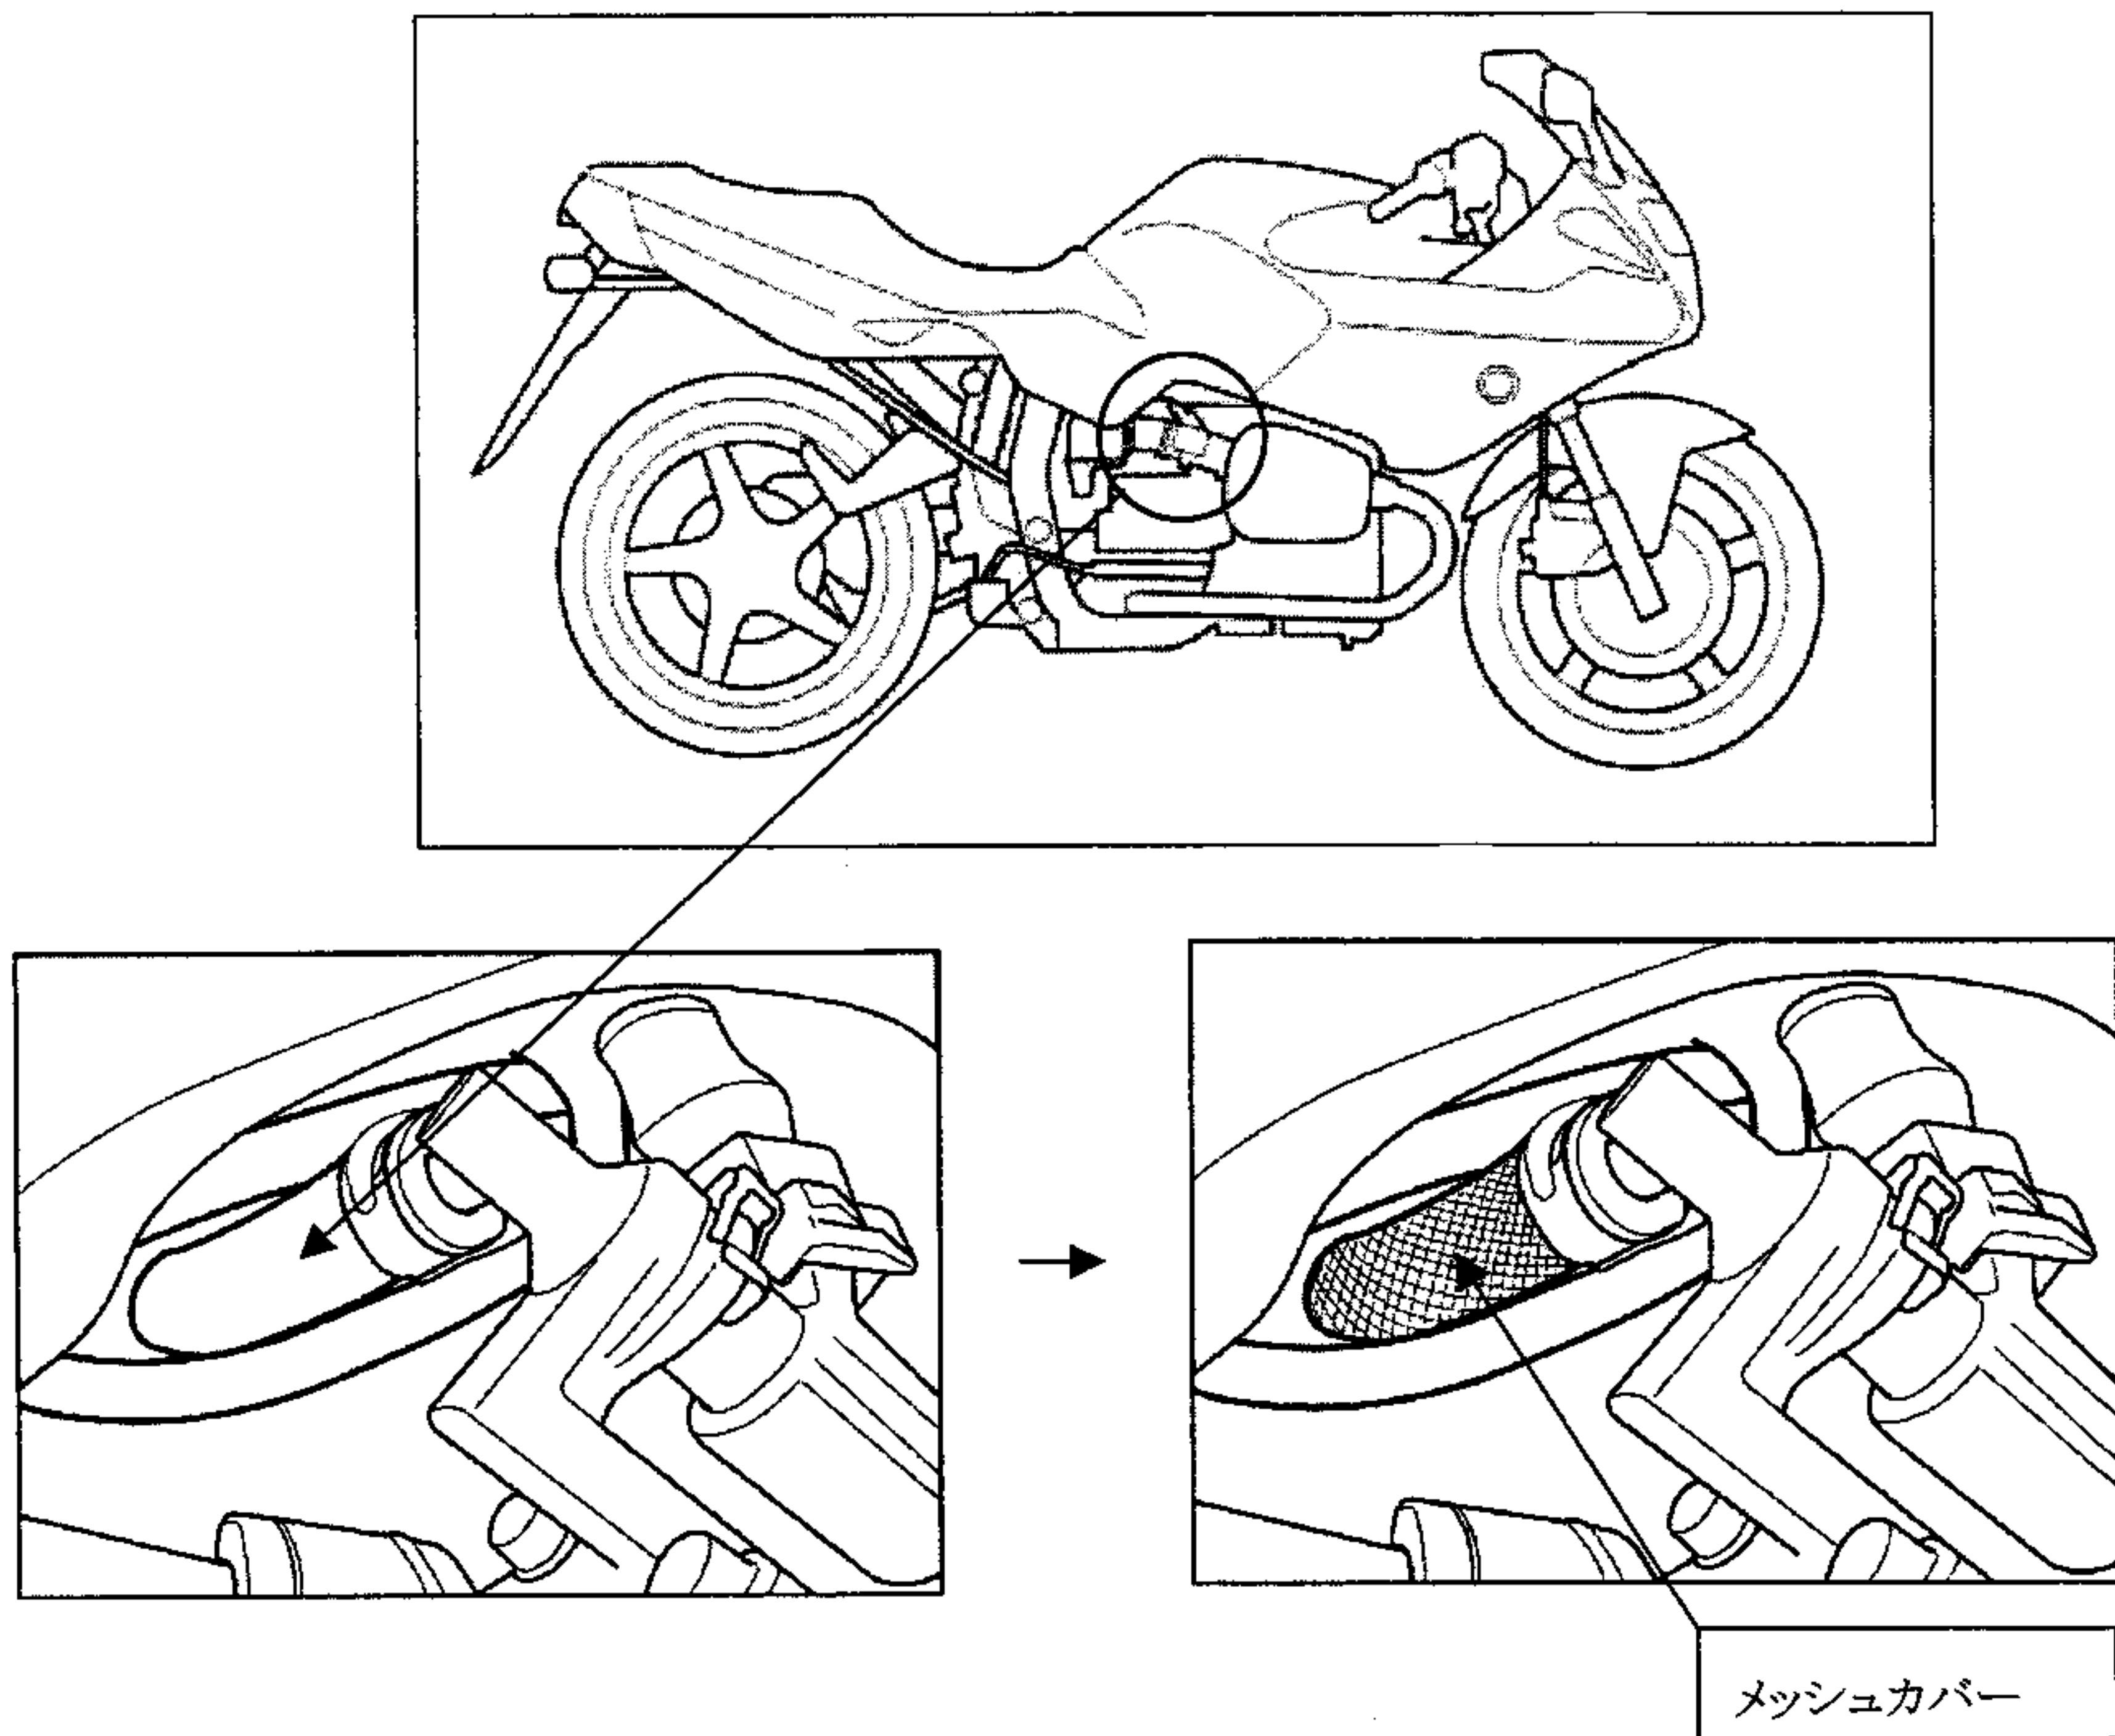

基準不適合箇所


原動機の右気筒の燃料配管において、燃料ホースの取り回しが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該燃料ホースと燃料パイプが干渉し、最悪の場合、燃料ホースが損傷して燃料が漏れ、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料ホースを対策品と交換する。

識別

右側燃料ディストリビューターホースのメッシュカバーの有無。

注：  は改善部品を示す