


改善箇所説明図

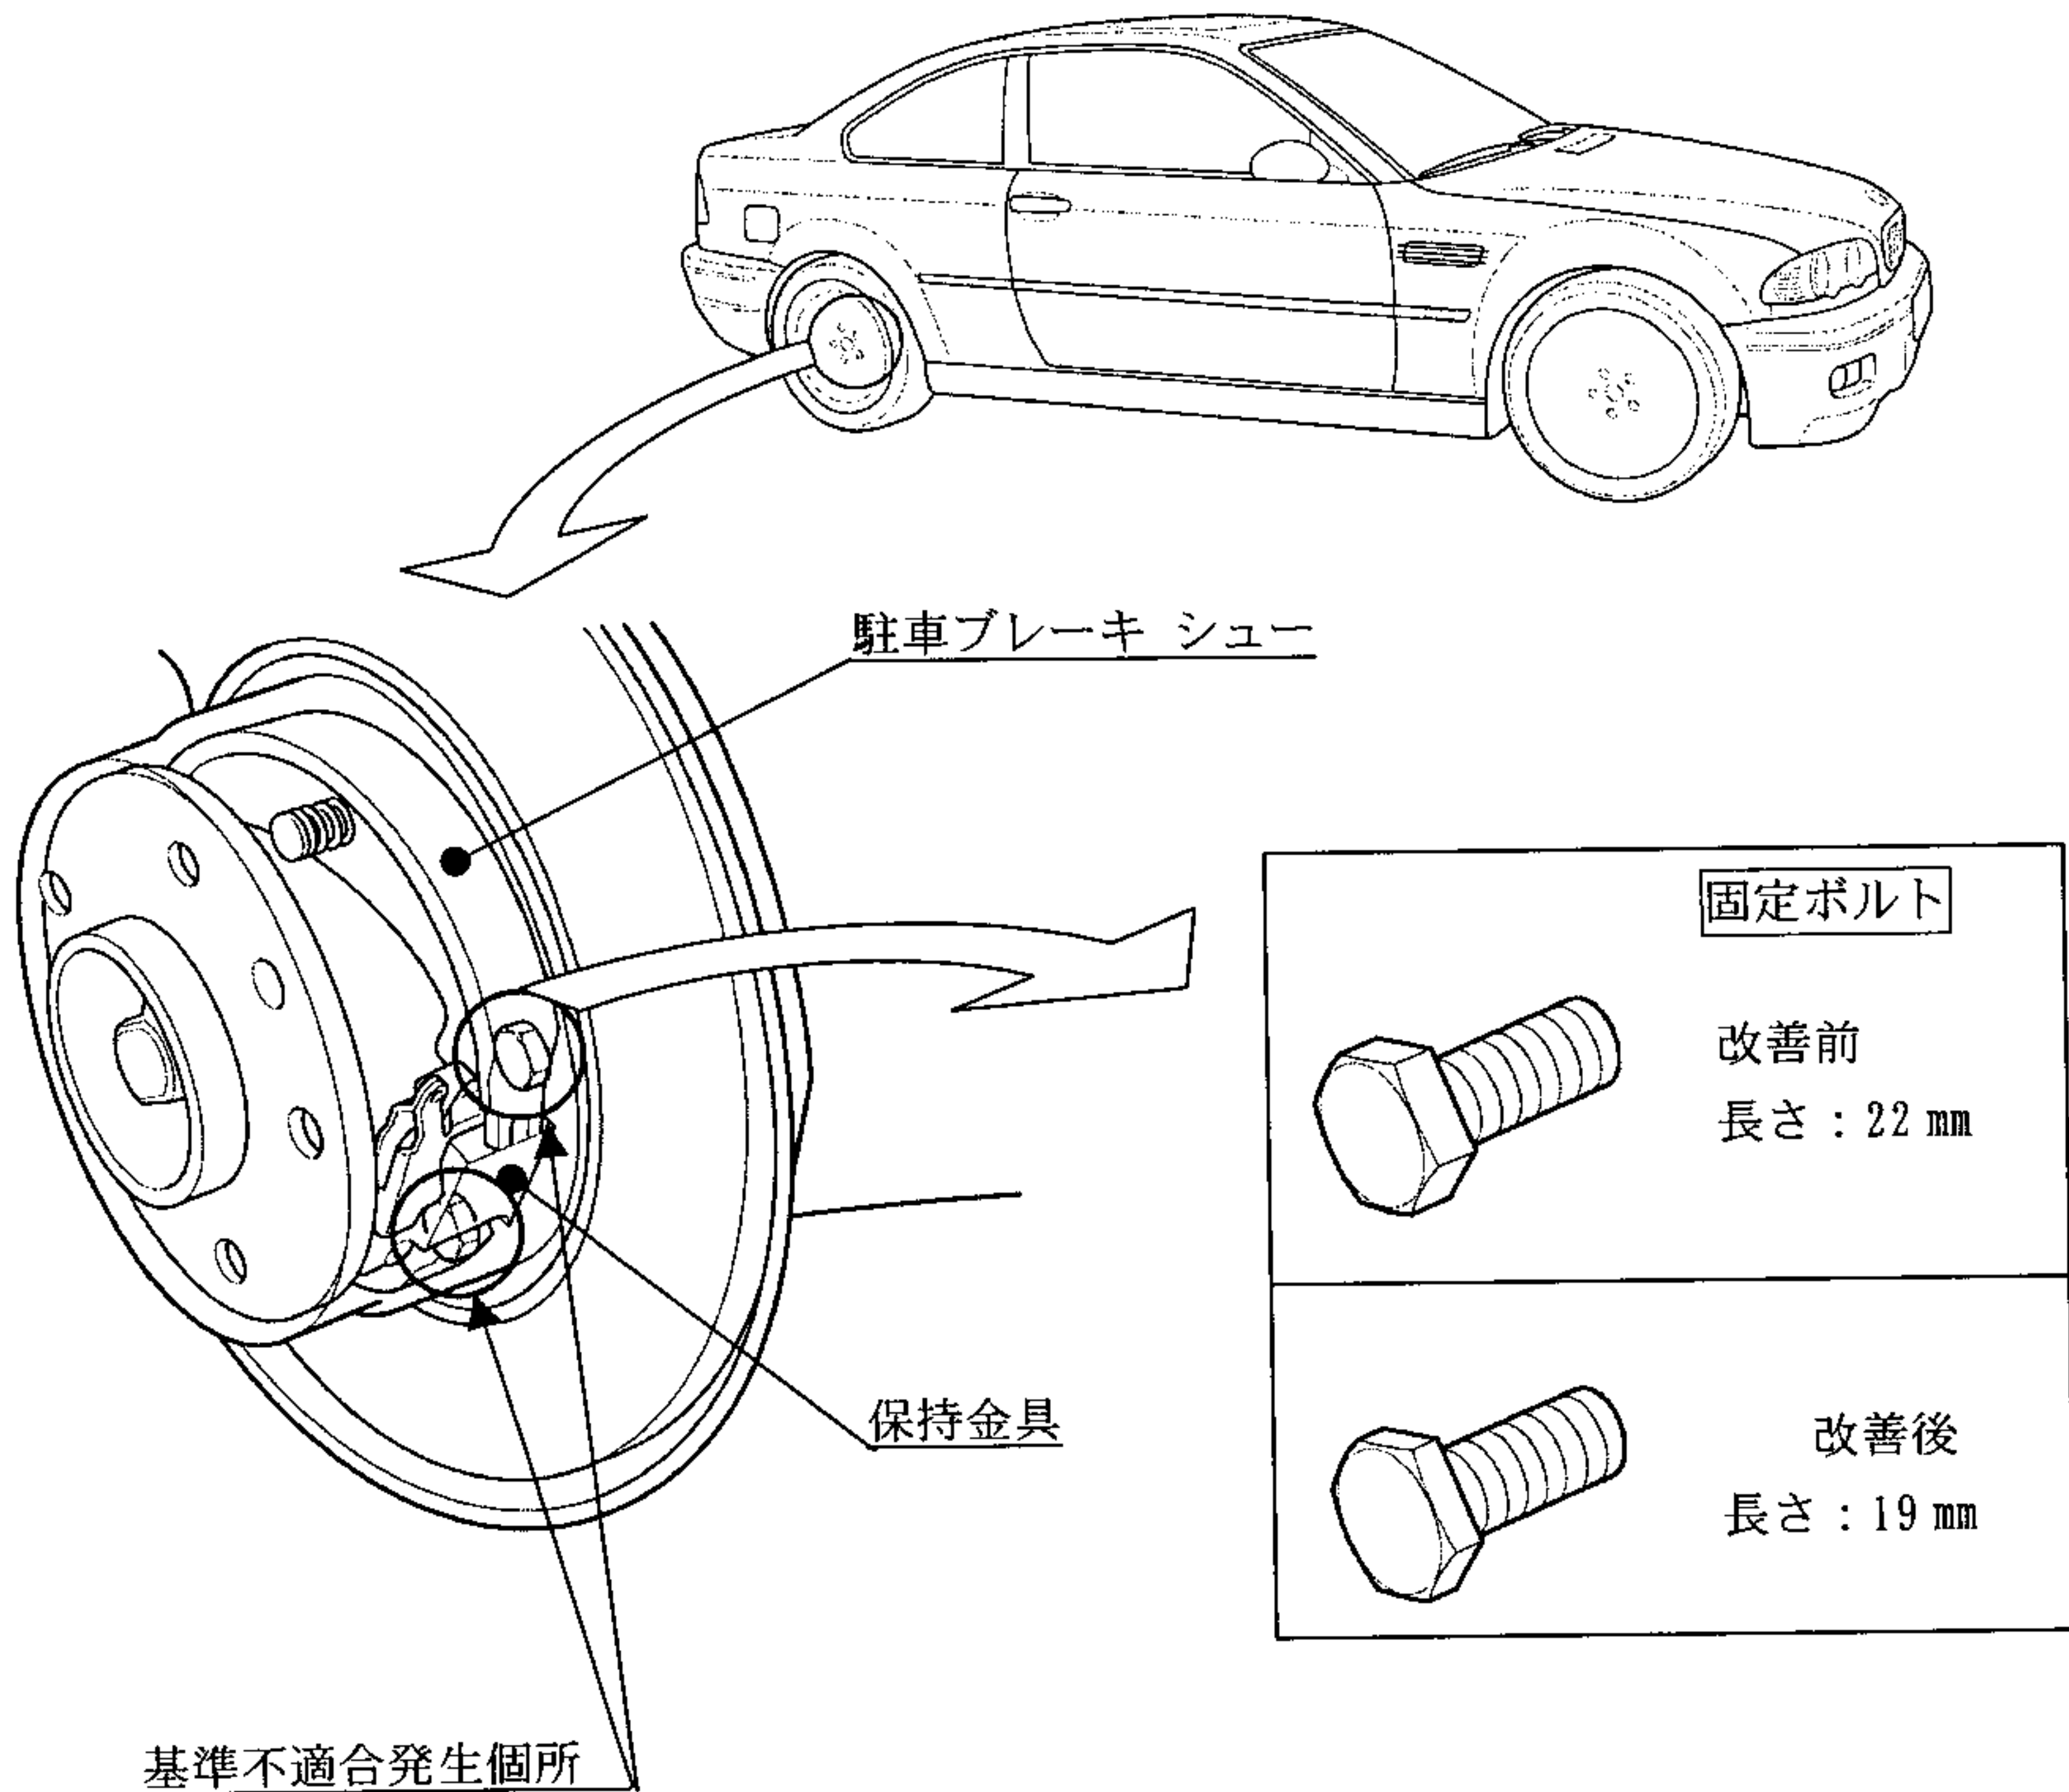

改善の内容

全車両、固定ボルトを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

制動装置において、駐車ブレーキシューの保持金具を固定するボルトの長さが不適切なため、締め付が不十分となり、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該ボルトが緩んで脱落することがあり、最悪の場合、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

識別：エンジン ルーム内右側の車台番号打刻
付近に赤色のペイントのマークを塗布する。