



## 改善箇所説明図

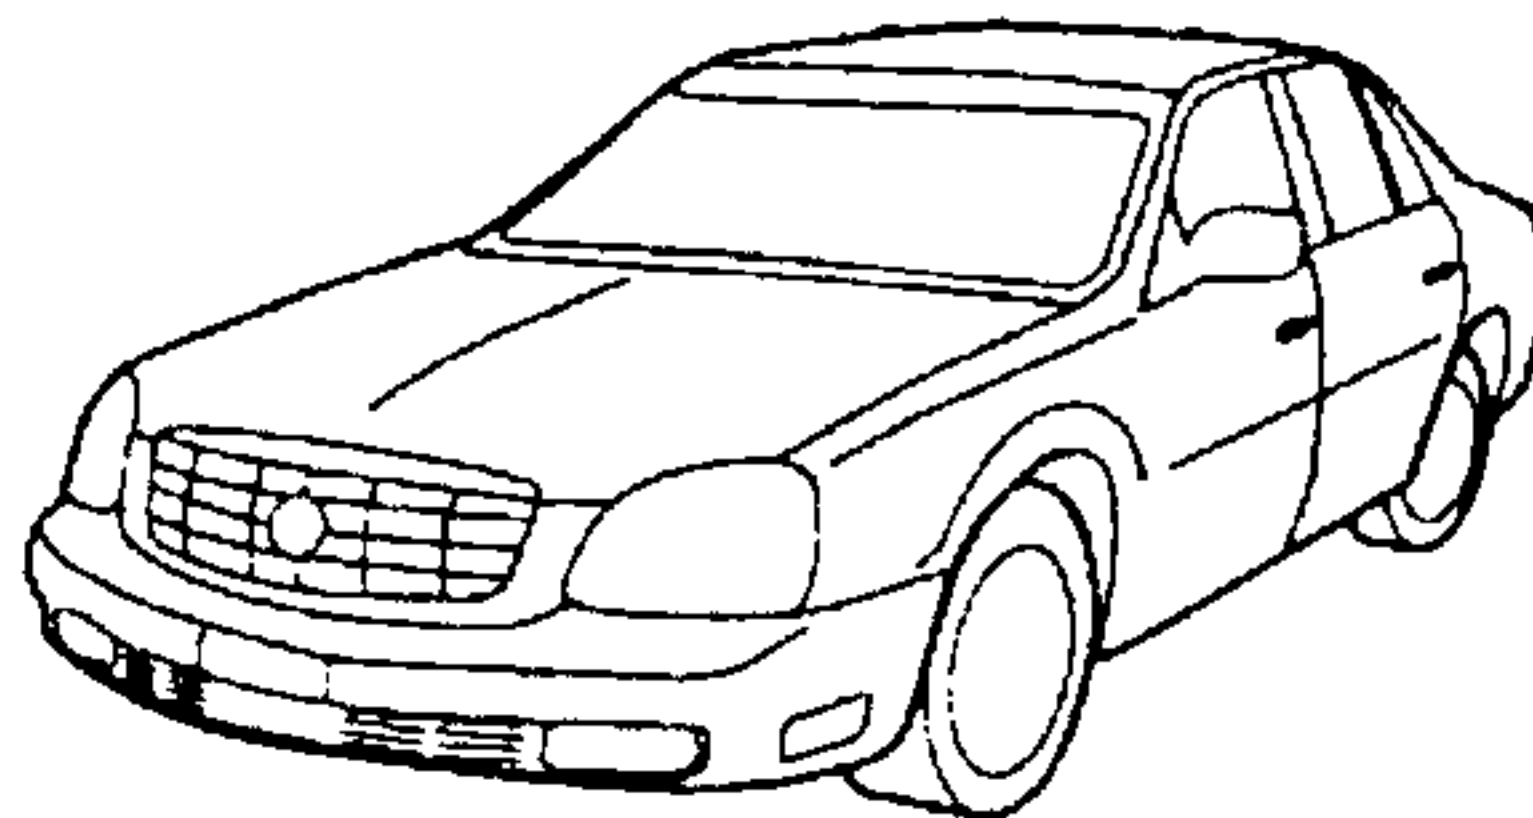


### 基準不適合発生箇所


運転者席及び助手席のシートベルトにおいて、ラッチプレートの製造不良により、バックルを解除するために、大きな力を必要とすることがあり、解除に時間のかかるおそれがある。

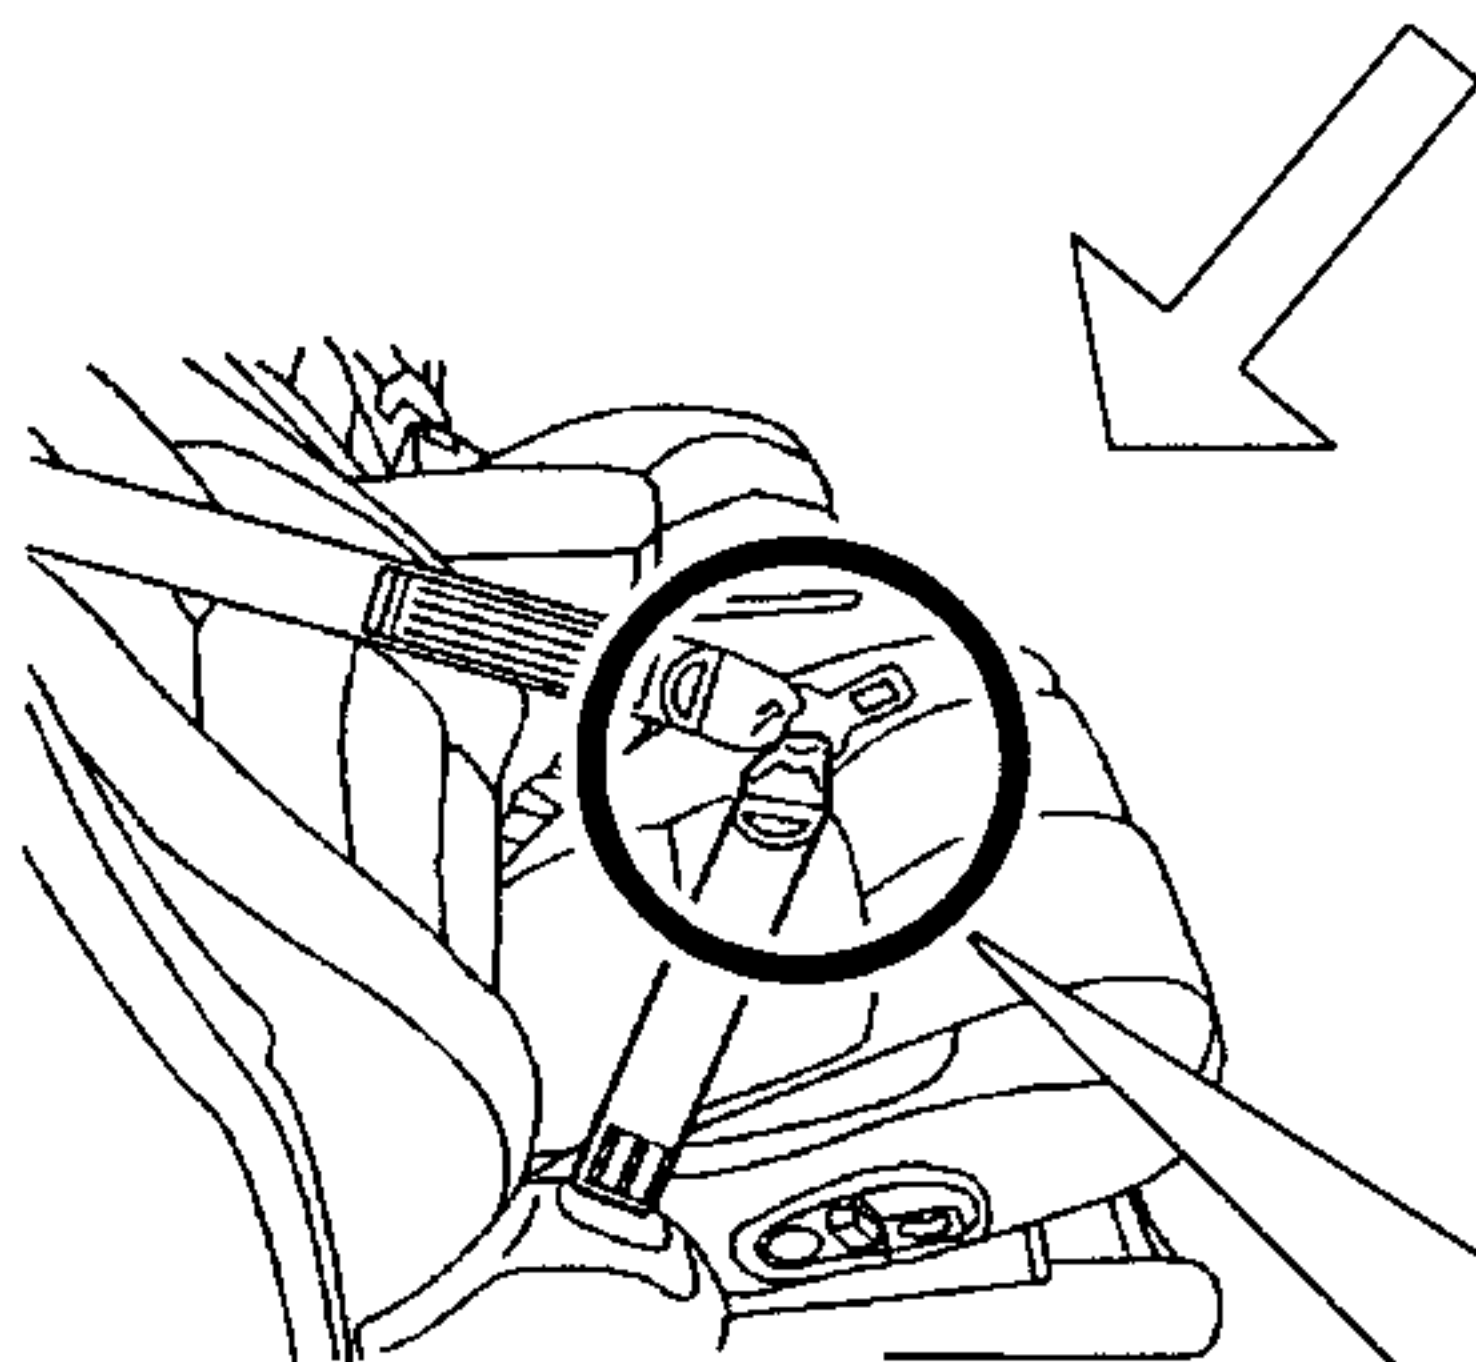

### <改善内容>

全車両点検し、製造不良のものについてはラッチプレートの形状を修正するとともに、ラッチプレートを正しい向きに装着できるようにクリップを全ての車両に取り付ける。

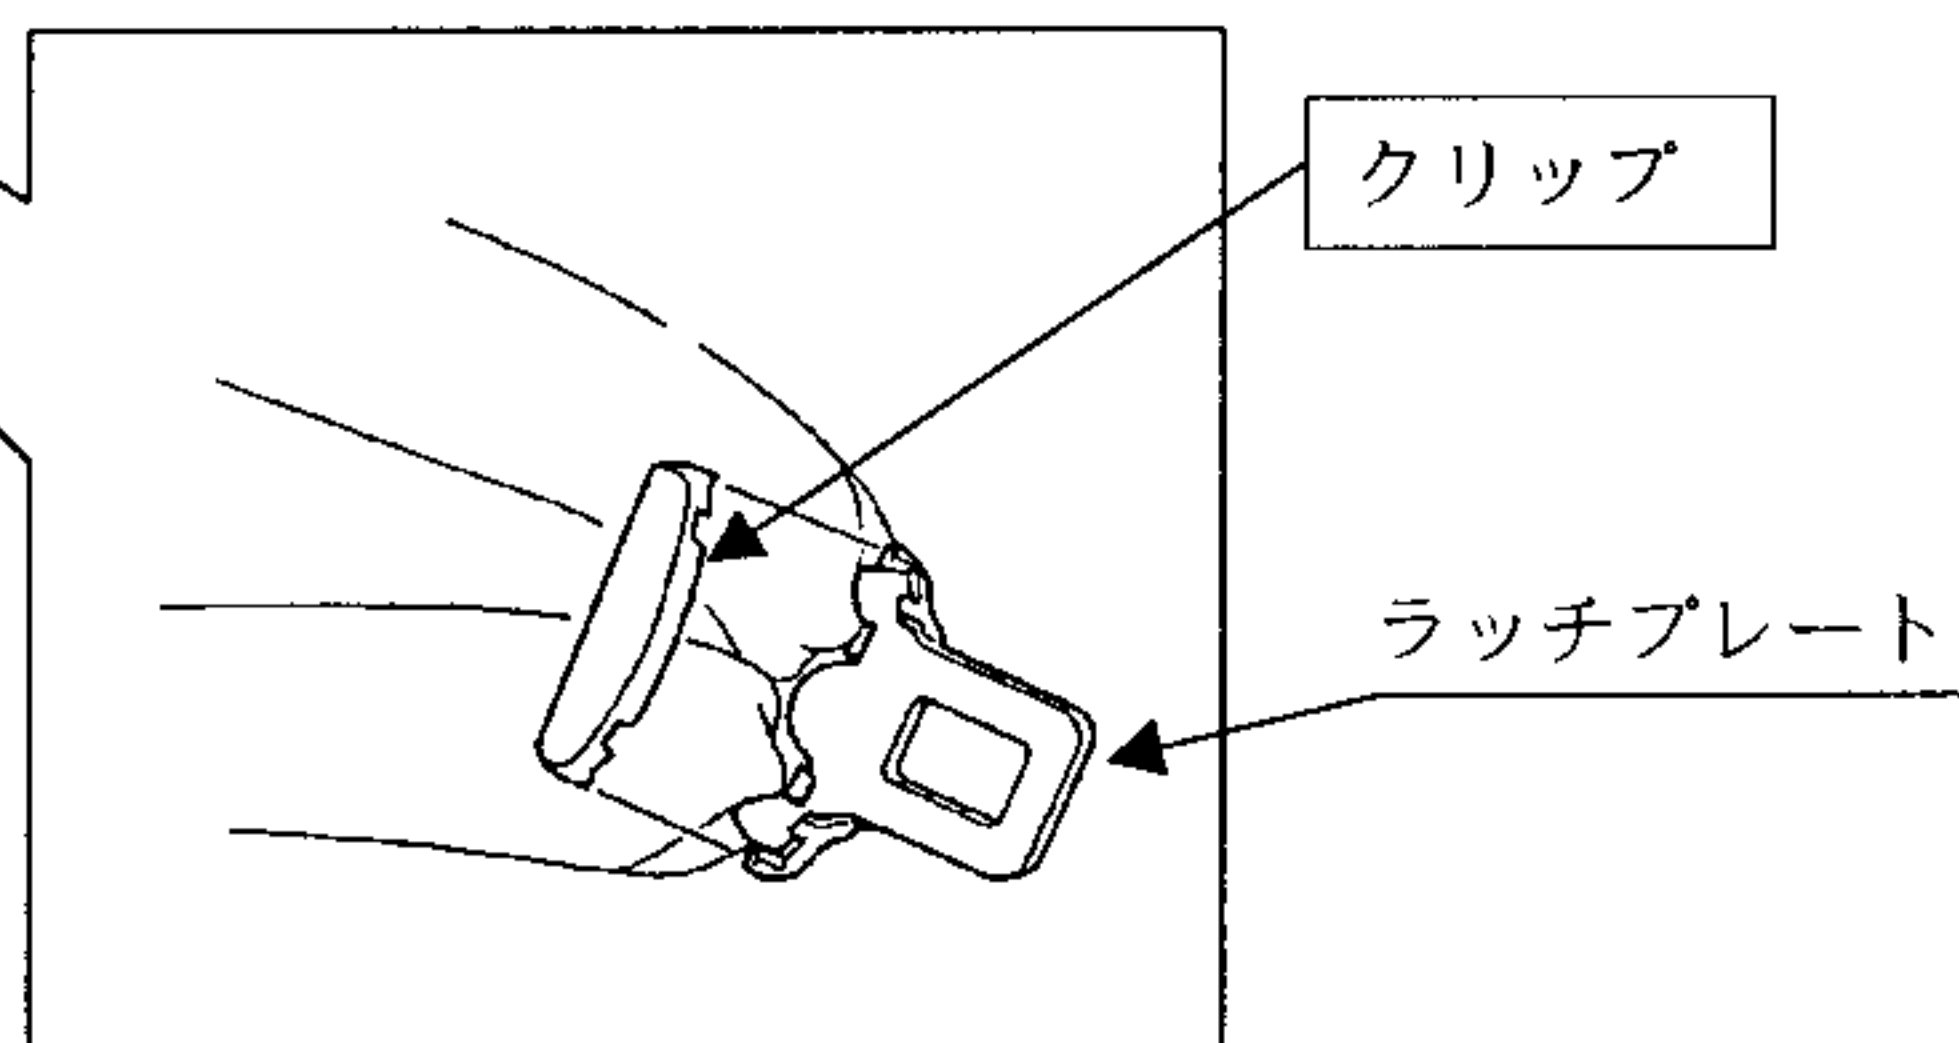

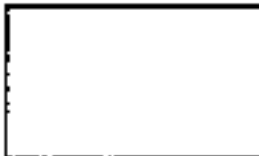注：は  対策部品を示す。

