



改善措置事項説明図 ①

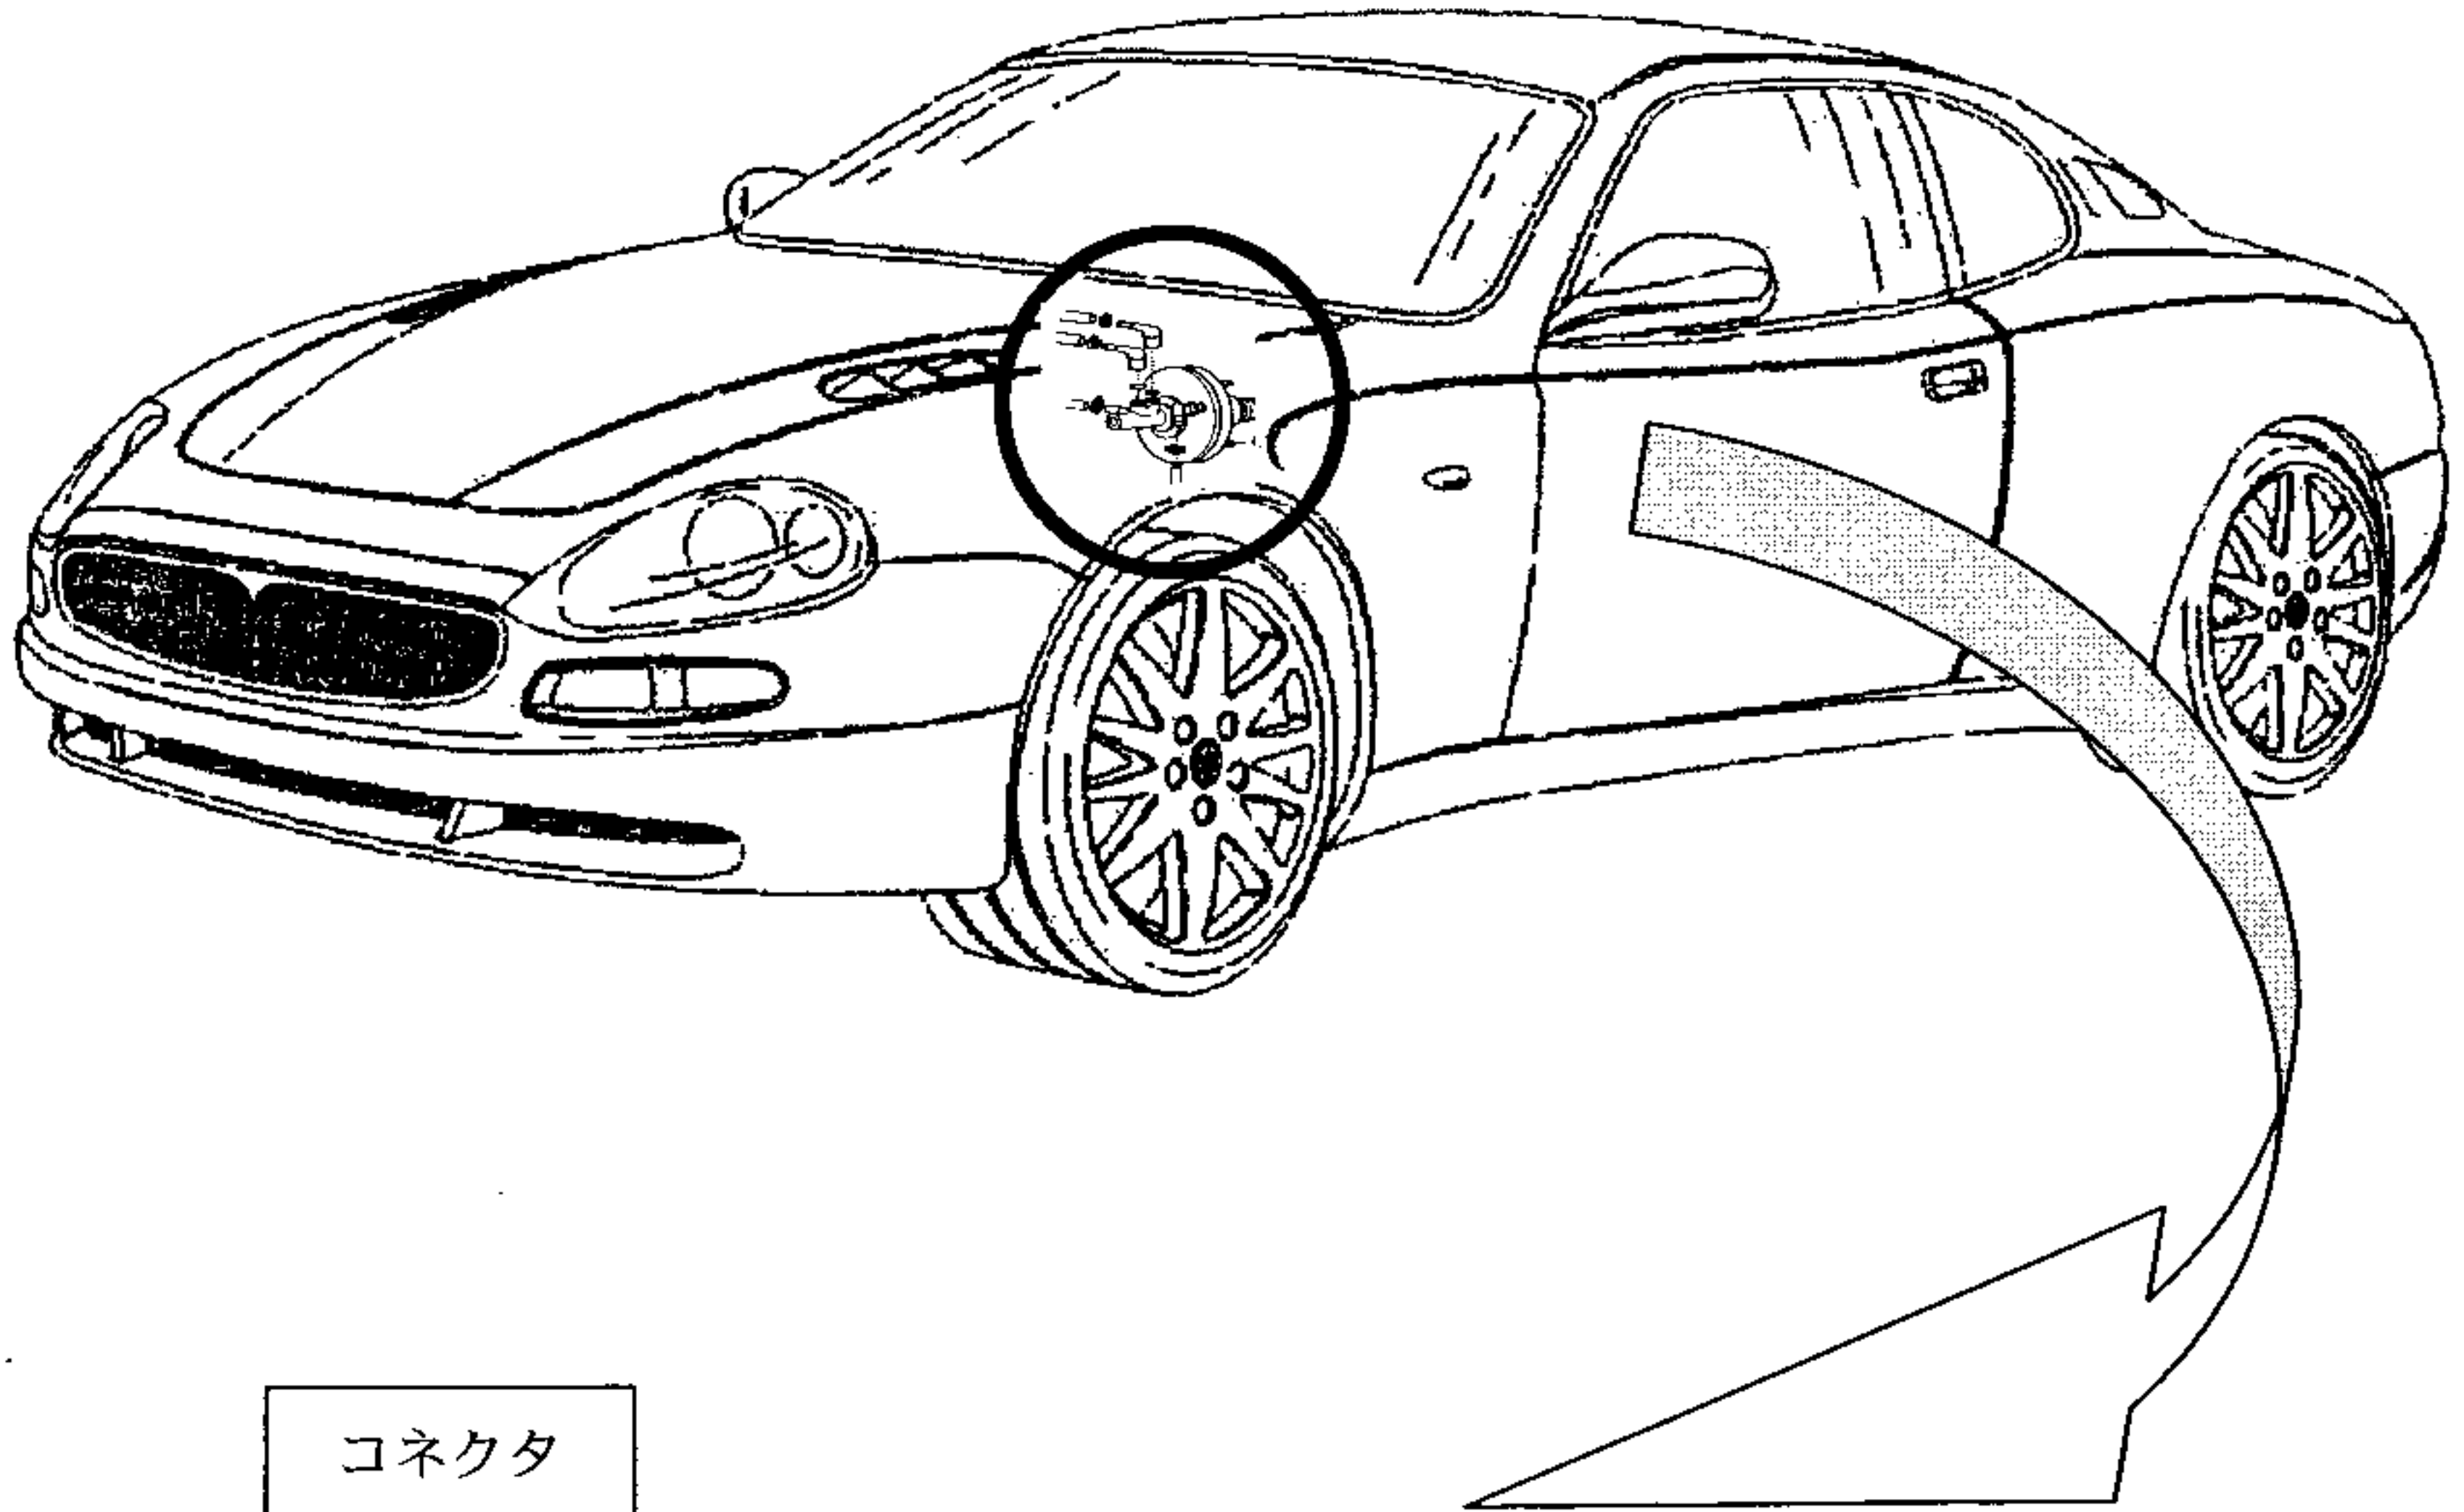

コネクタ

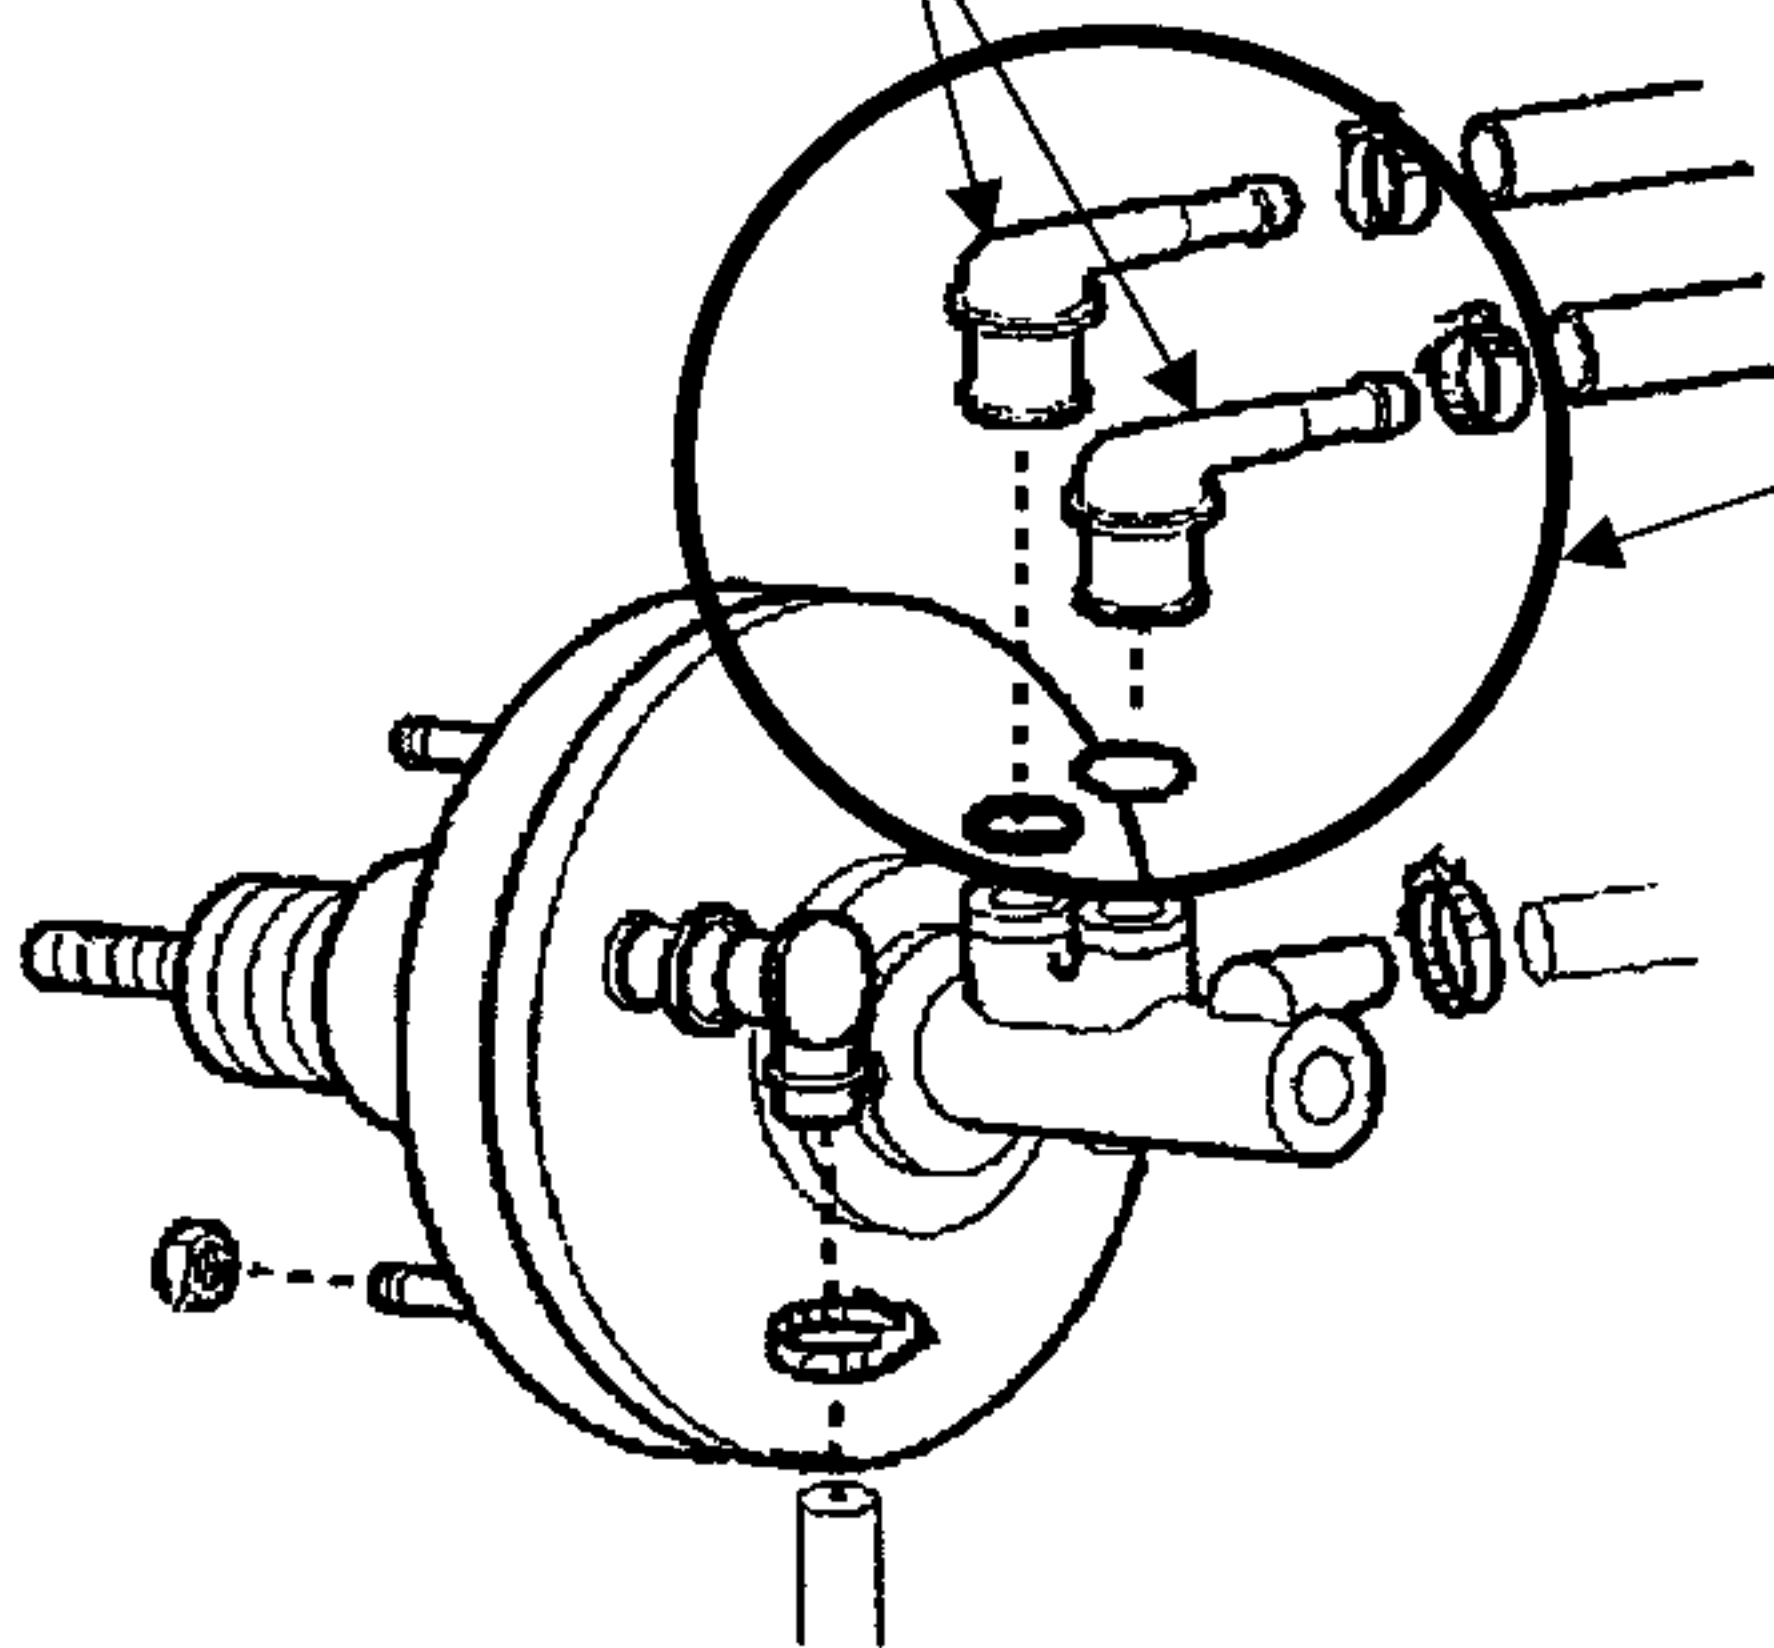

基準不適合発生箇所 ①

制動装置において、ブレーキマスターシリンダーとブレーキ液リザーバタンク間のホースを接続するコネクタの強度が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタに亀裂が発生し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタを対策品と交換する。

注意： は交換部品を示す。