


改善箇所説明図 ②

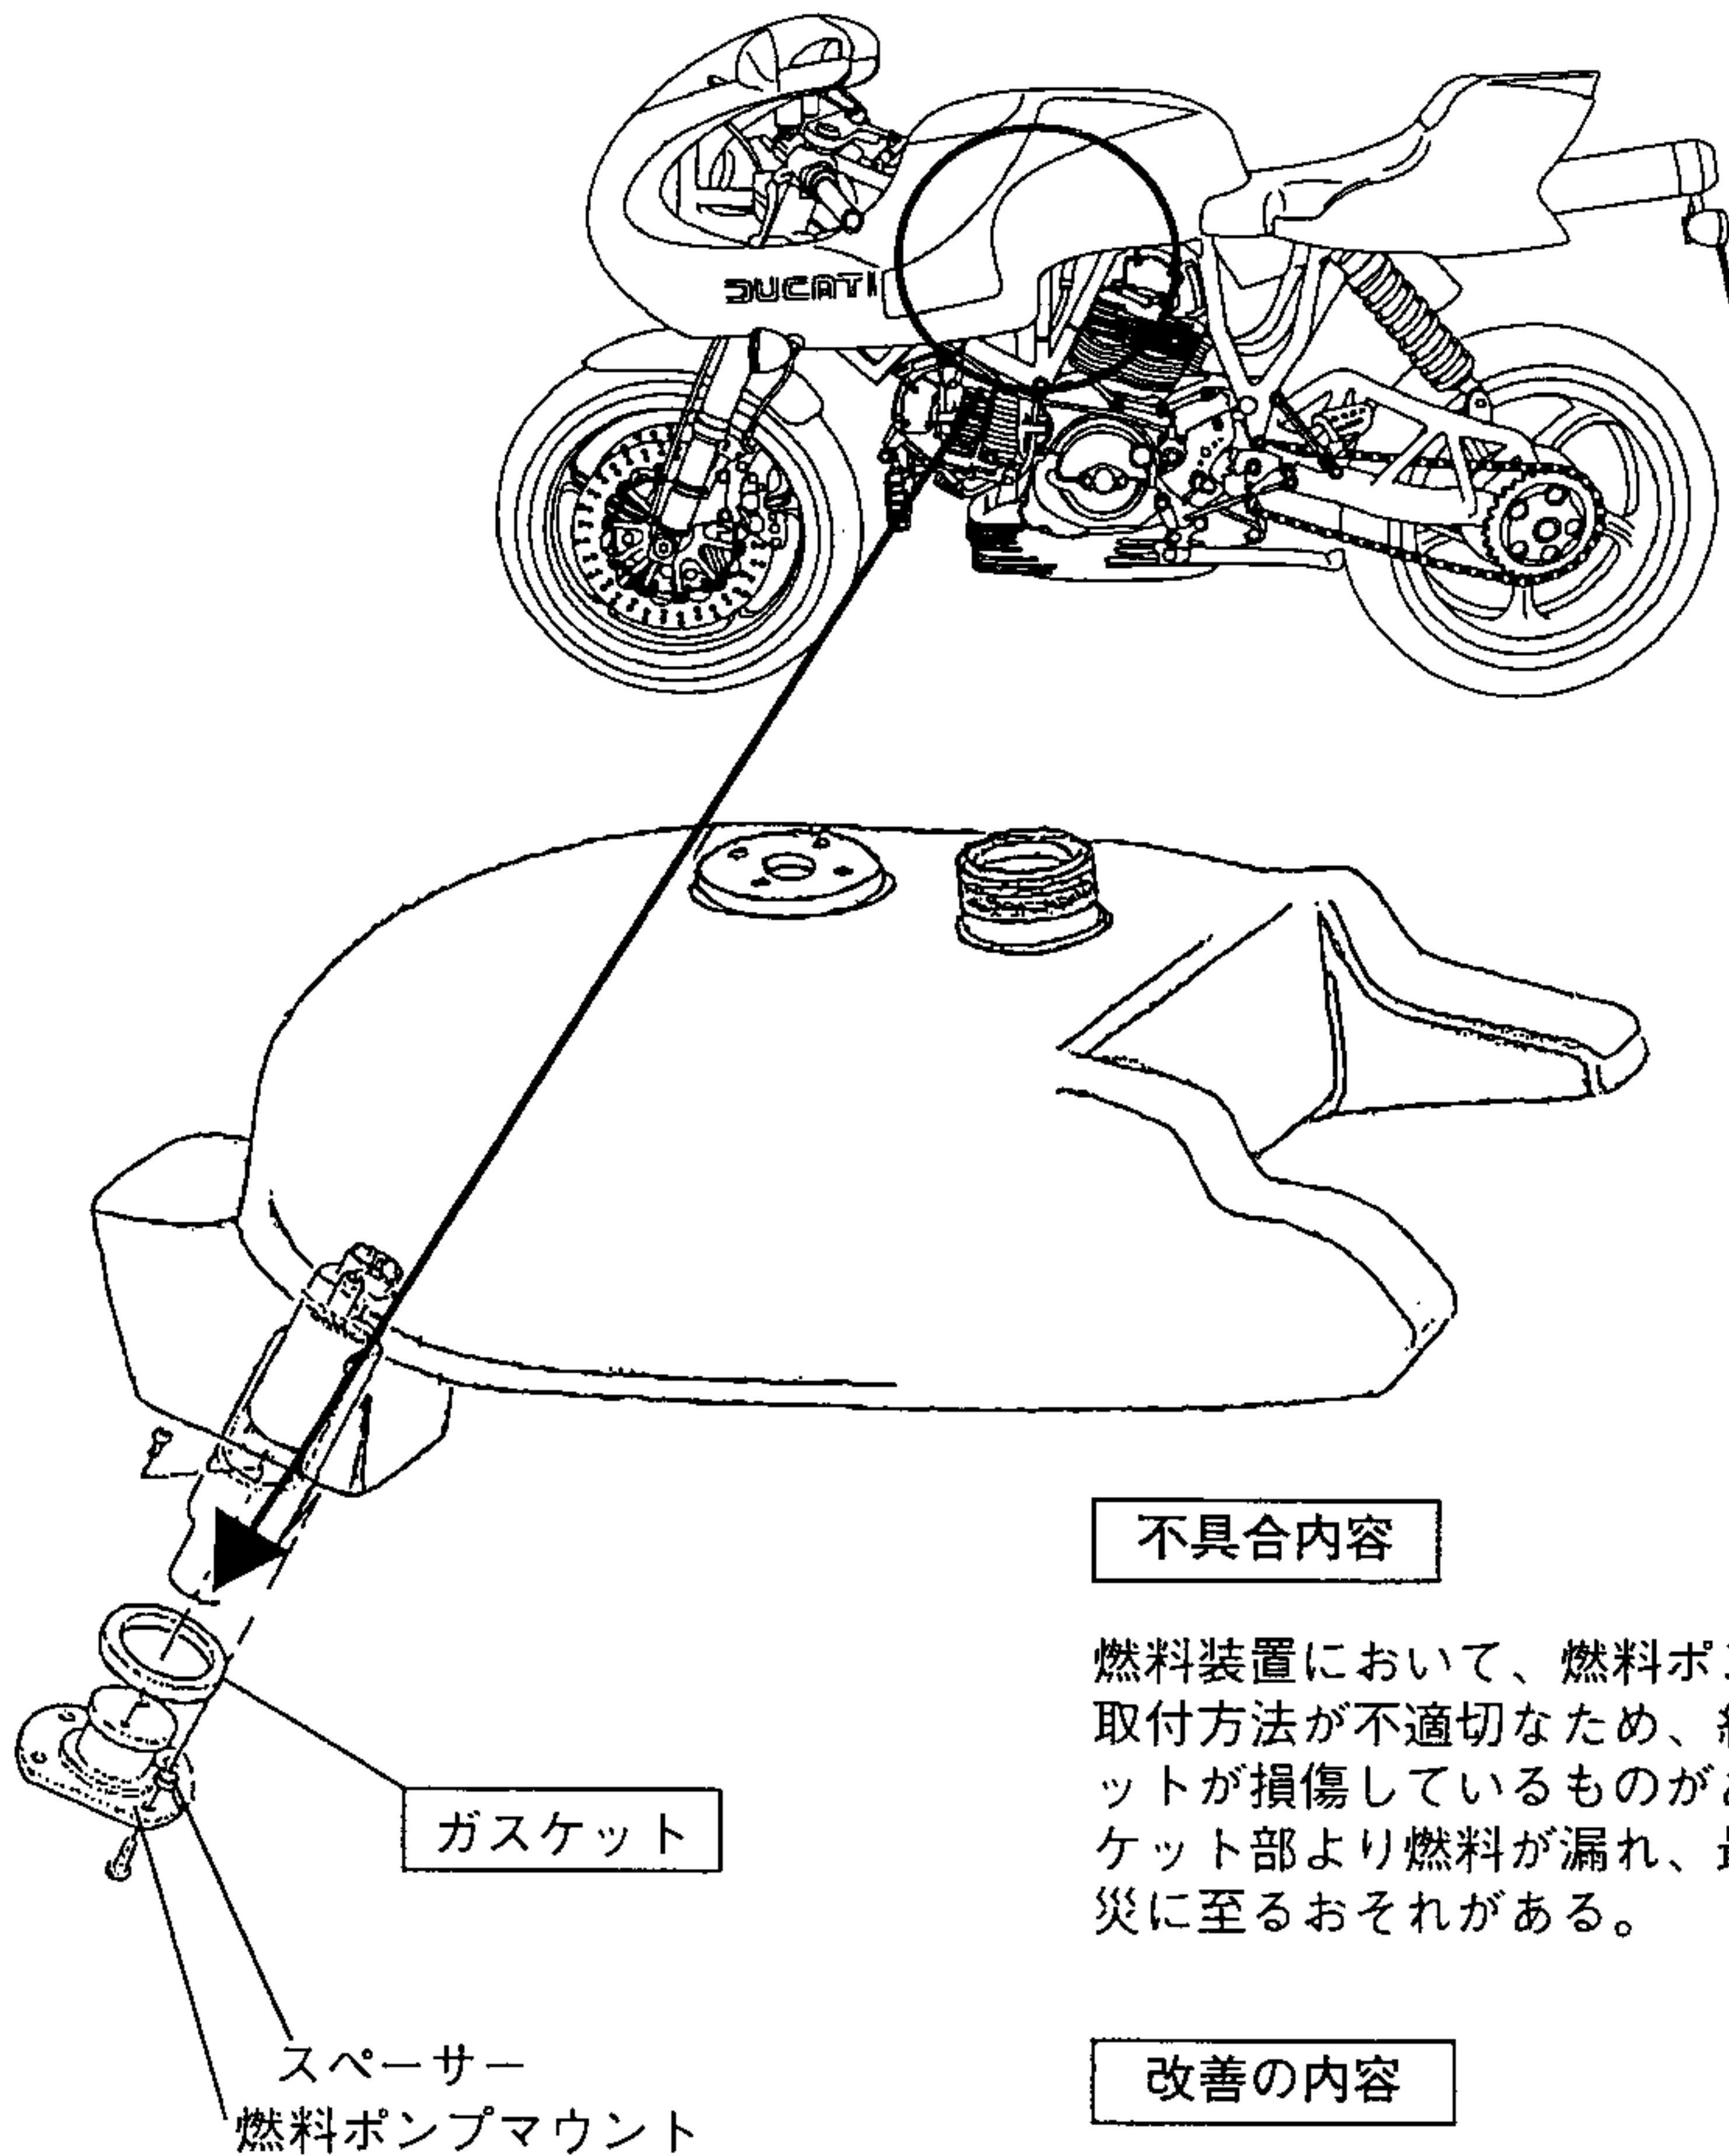

不具合内容

燃料装置において、燃料ポンプマウントの取付方法が不適切なため、組立時にガスケットが損傷しているものがあり、当該ガスケット部より燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

- ・全車両、当該ガスケットを新品と交換する。
- ・全車両、燃料ポンプマウント取付スクリー部にスペーサーを追加する。

 は交換部品を示す。