


改善措置事項説明図

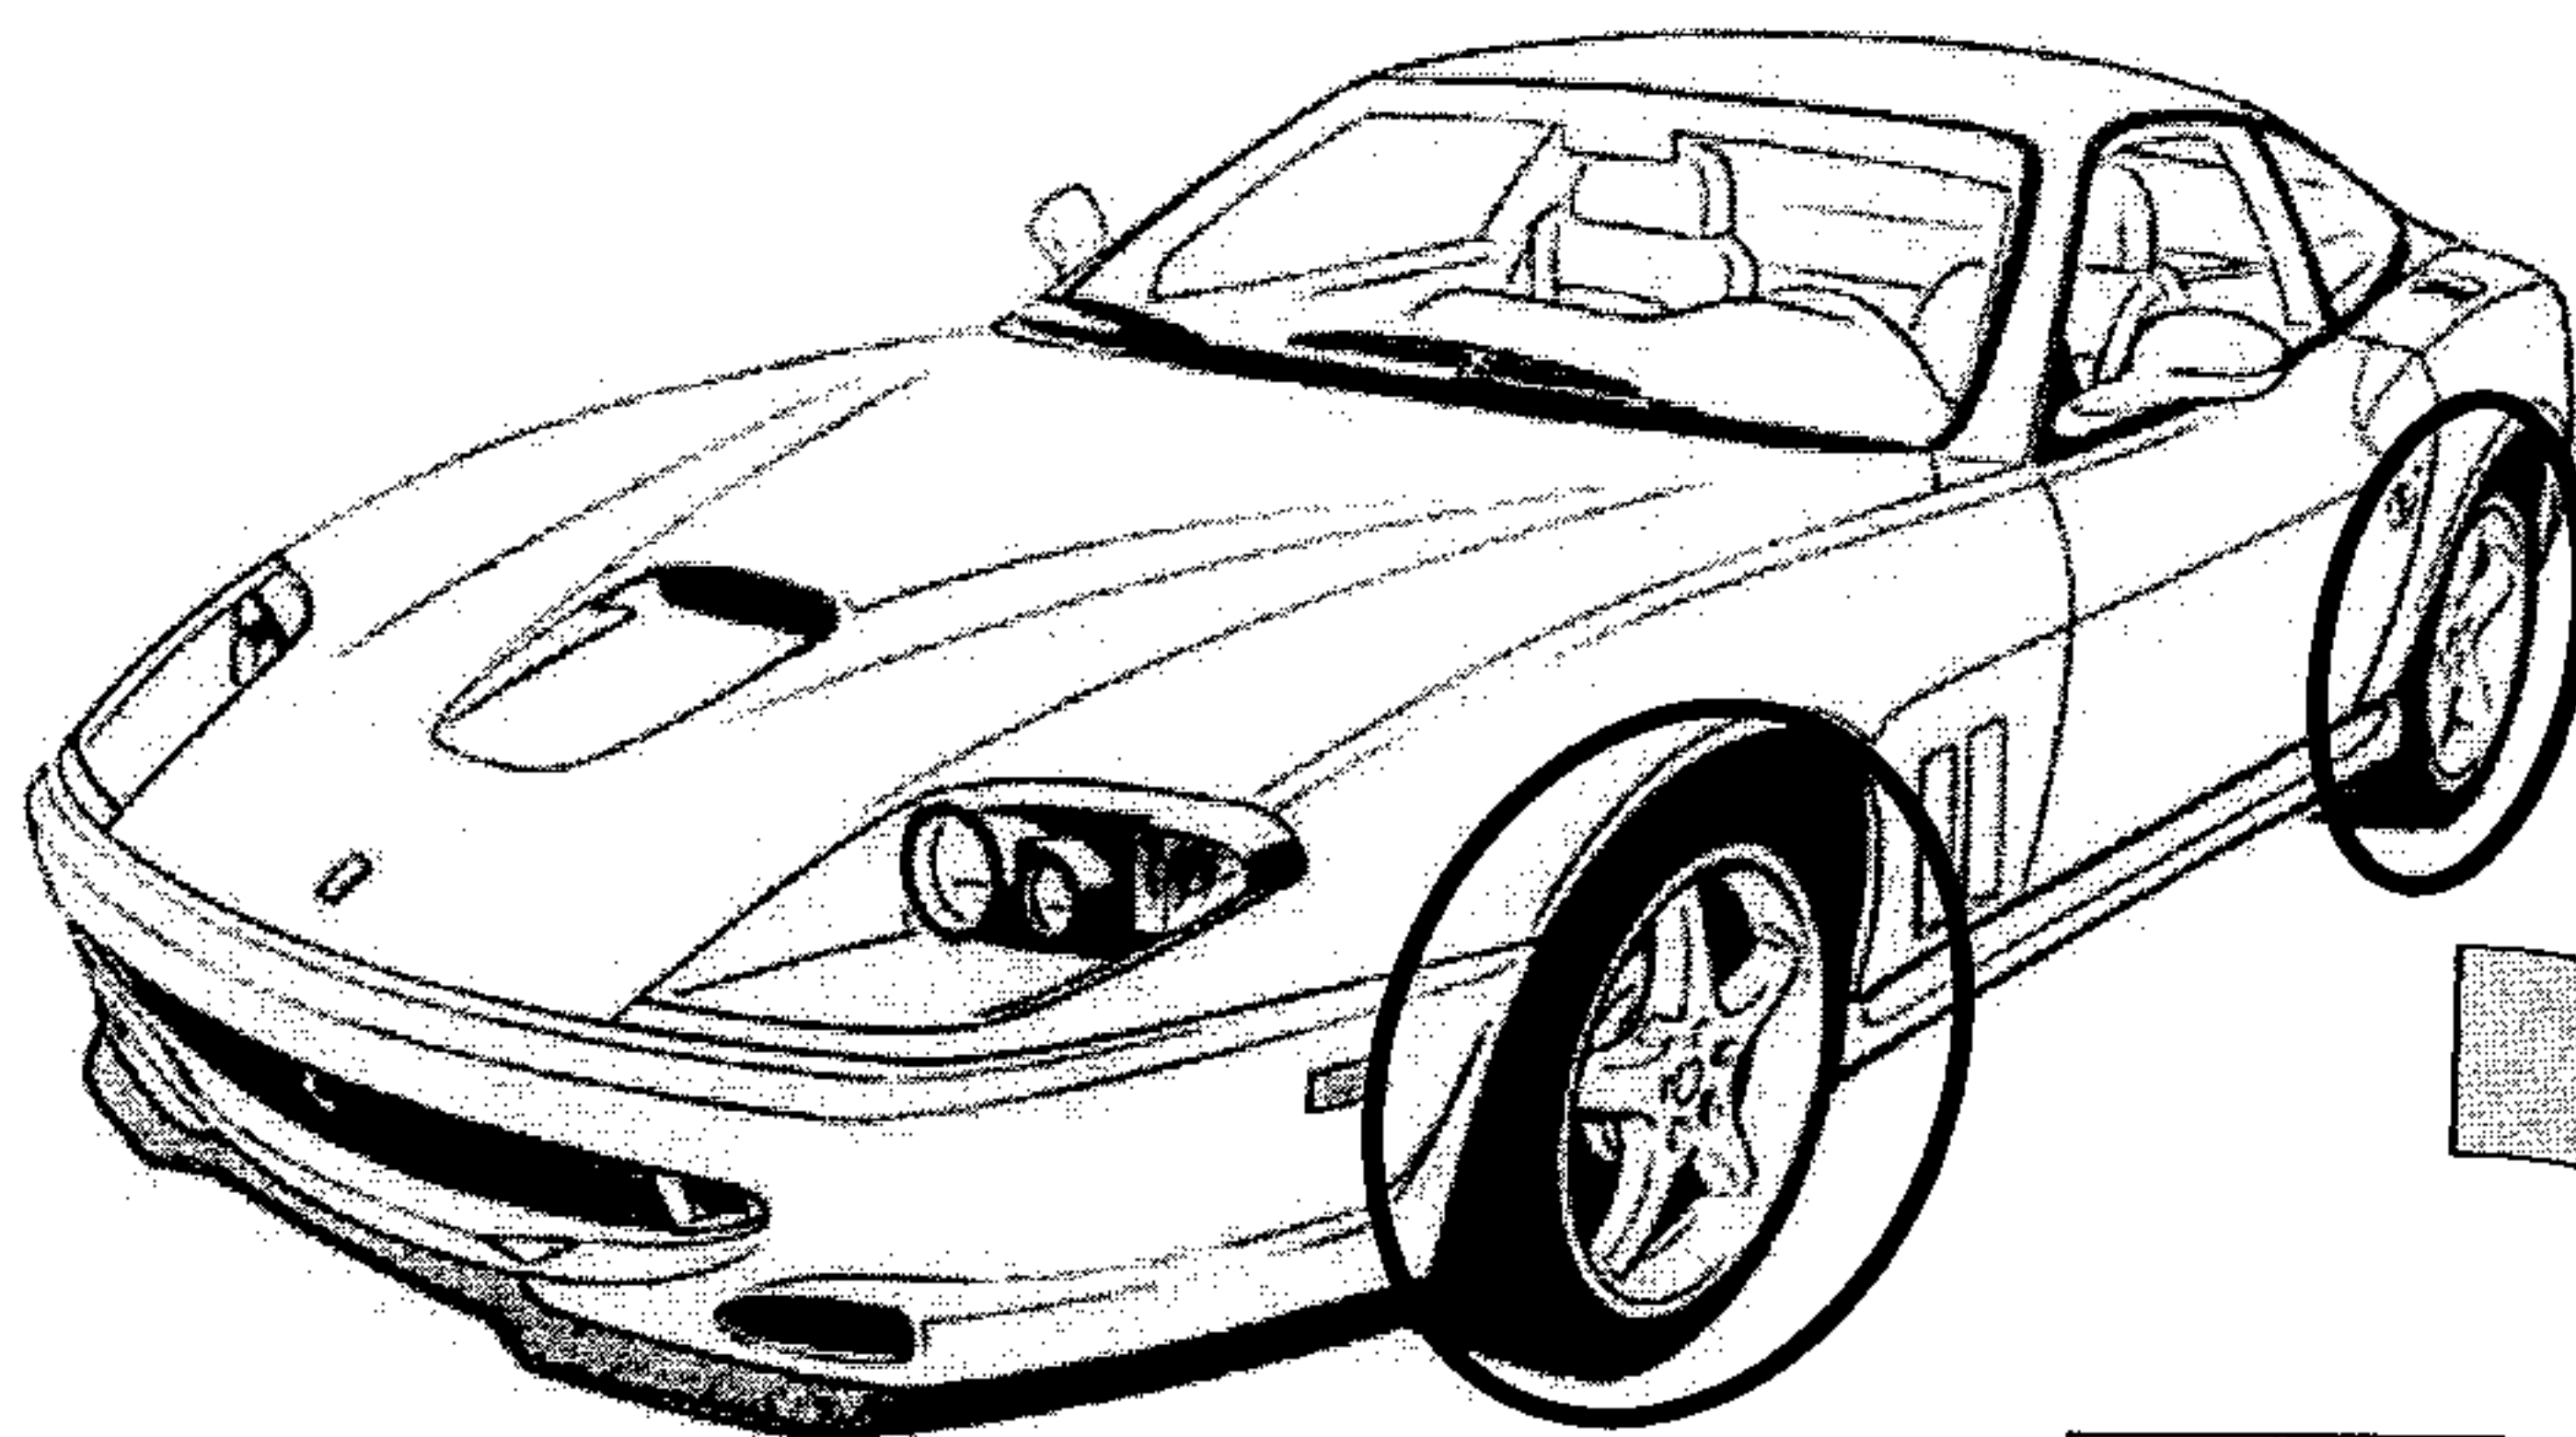

断面図

ホイール

ホイールボルト

断面図

基準不適合発生箇所

走行装置において、ホイールのホイールボルト取付け穴スリーブの強度が不足しているため、車輪着脱の繰り返しによるスリーブの金属疲労又はボルト取付け時の過剰なトルクにより、スリーブに亀裂が入るおそれがある。

改善の内容

全車両、全てのホイール及びホイールボルトを対策品と交換する。

注意：  は交換部品を示す。

スリーブ