



改善箇所説明図

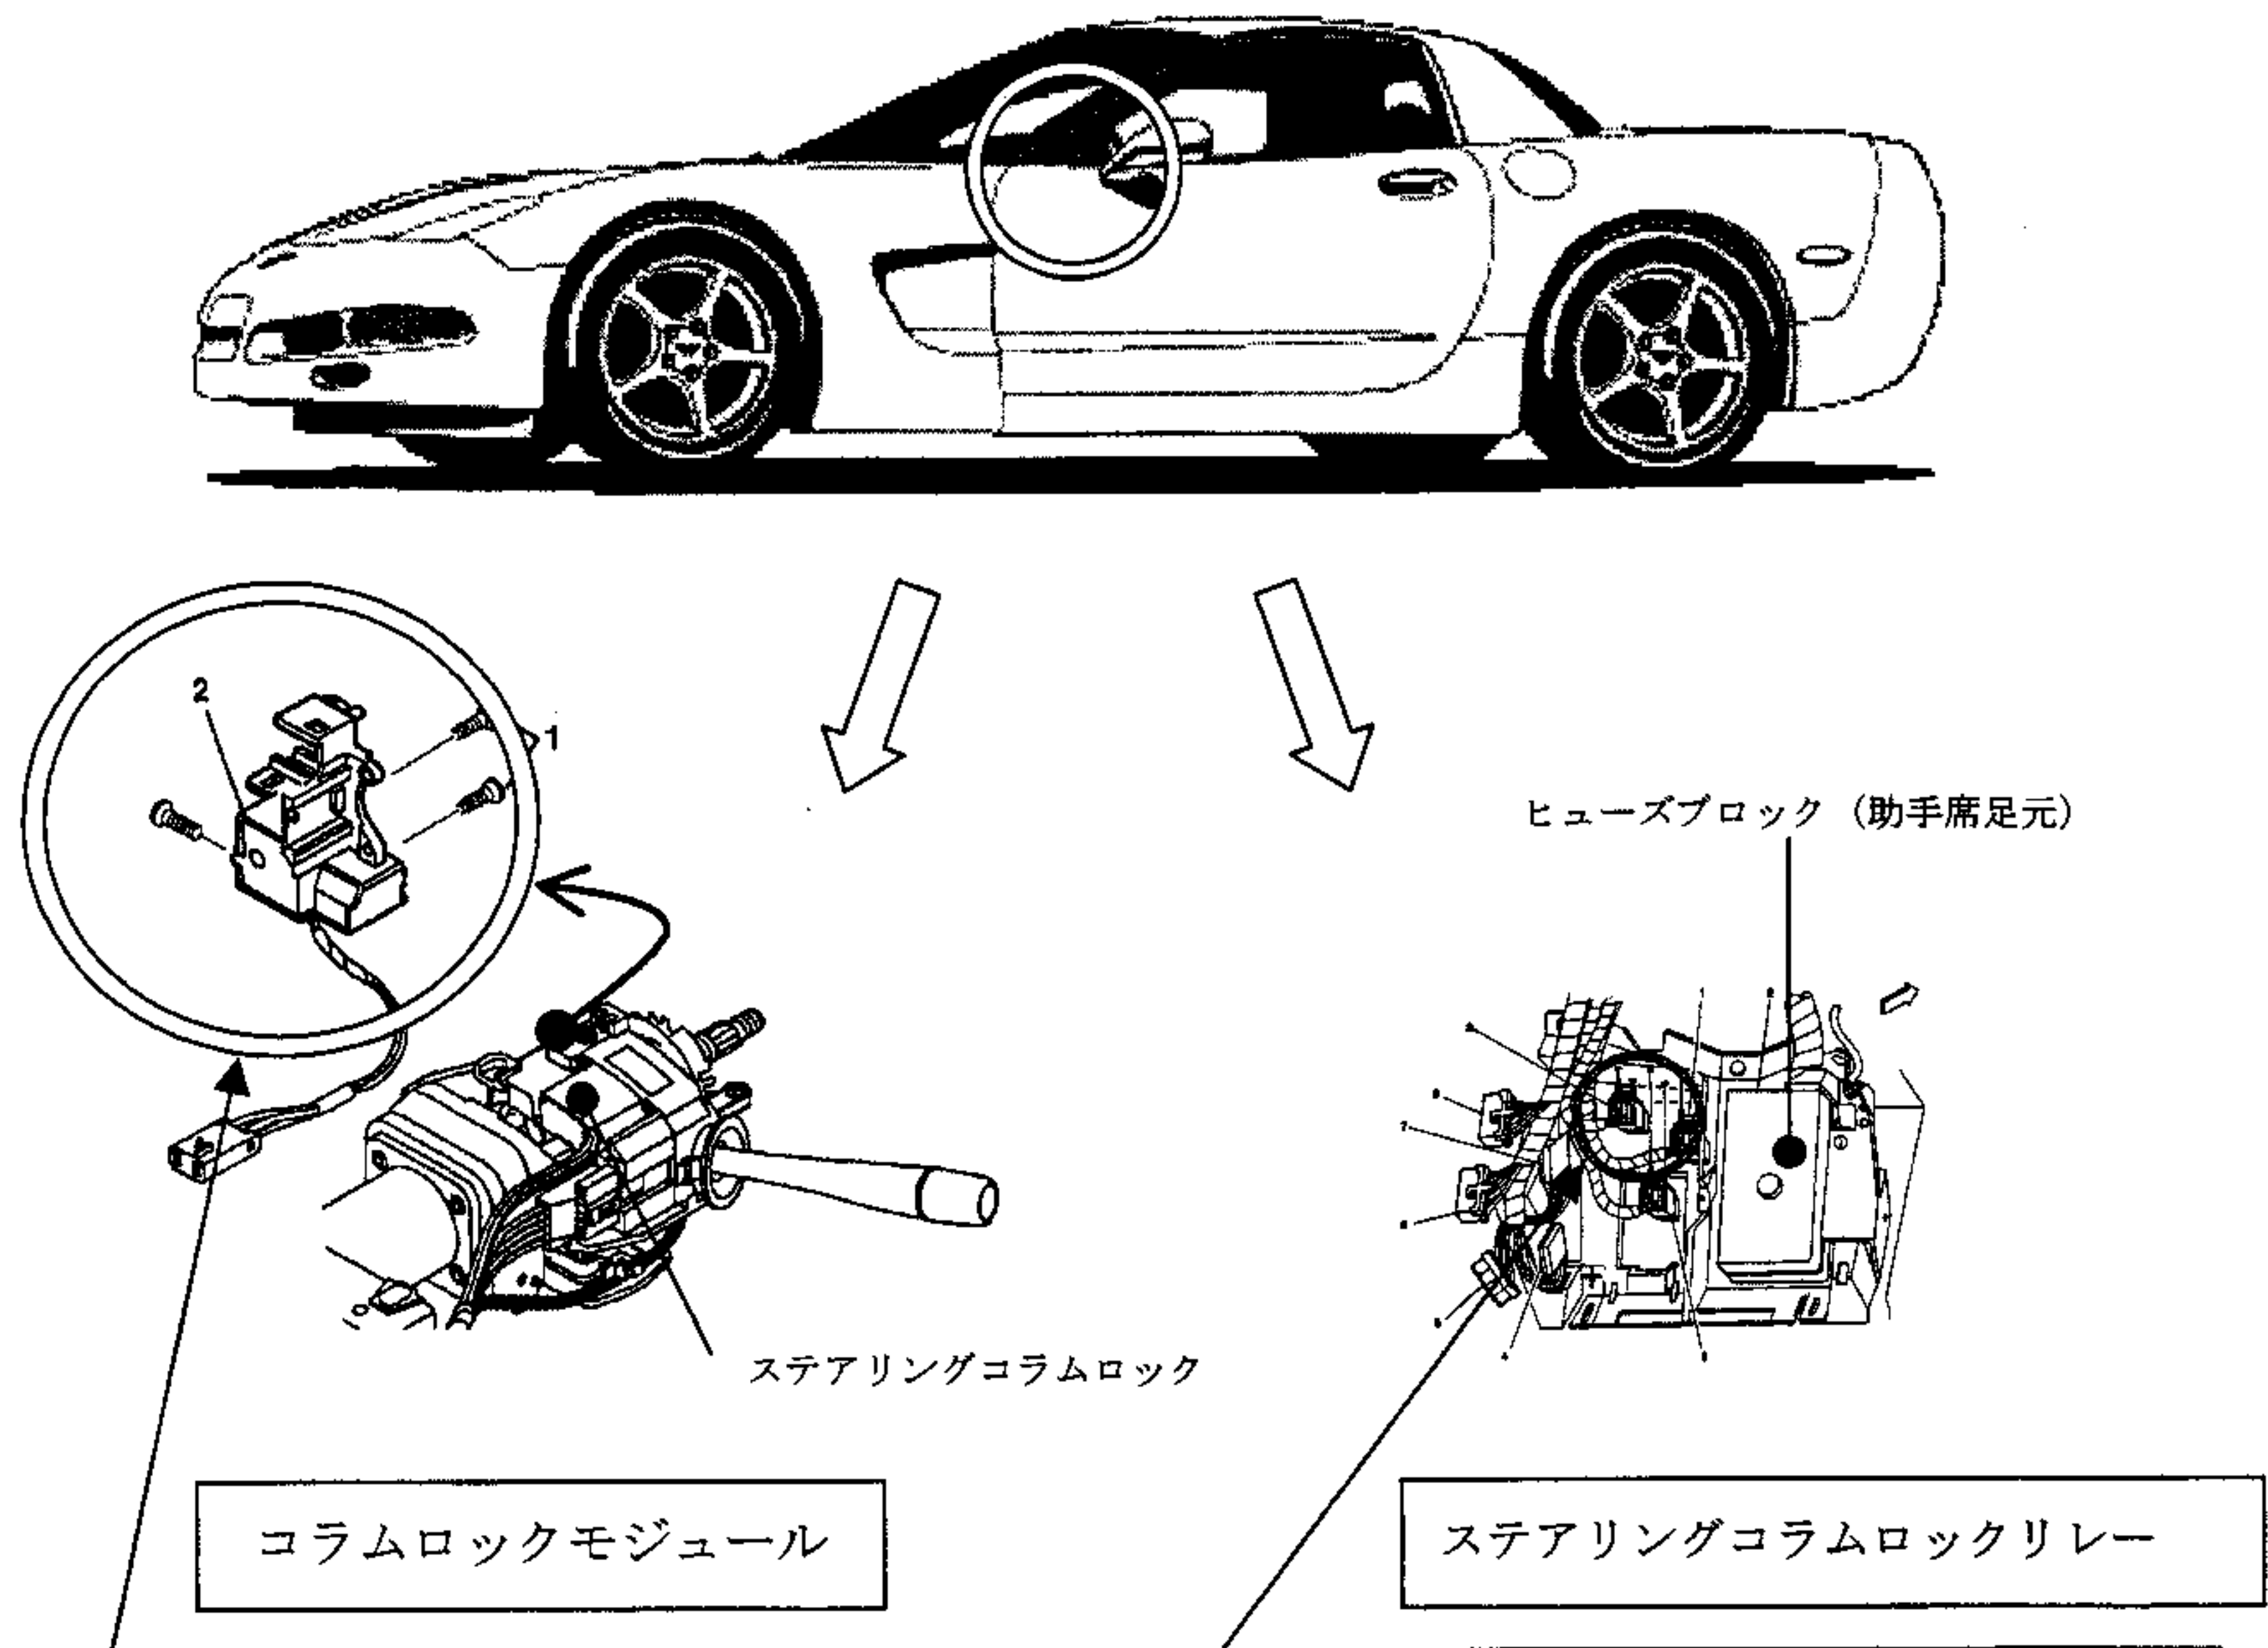

基準不適合発生箇所

かじ取り装置の施錠装置において、ステアリングコラムの電気回路が不適切なため、始動スイッチを作動させたときにかじ取り装置の施錠装置が解除しないことがあり、そのままの状態で行った場合にかじ取り操作ができないおそれがある。

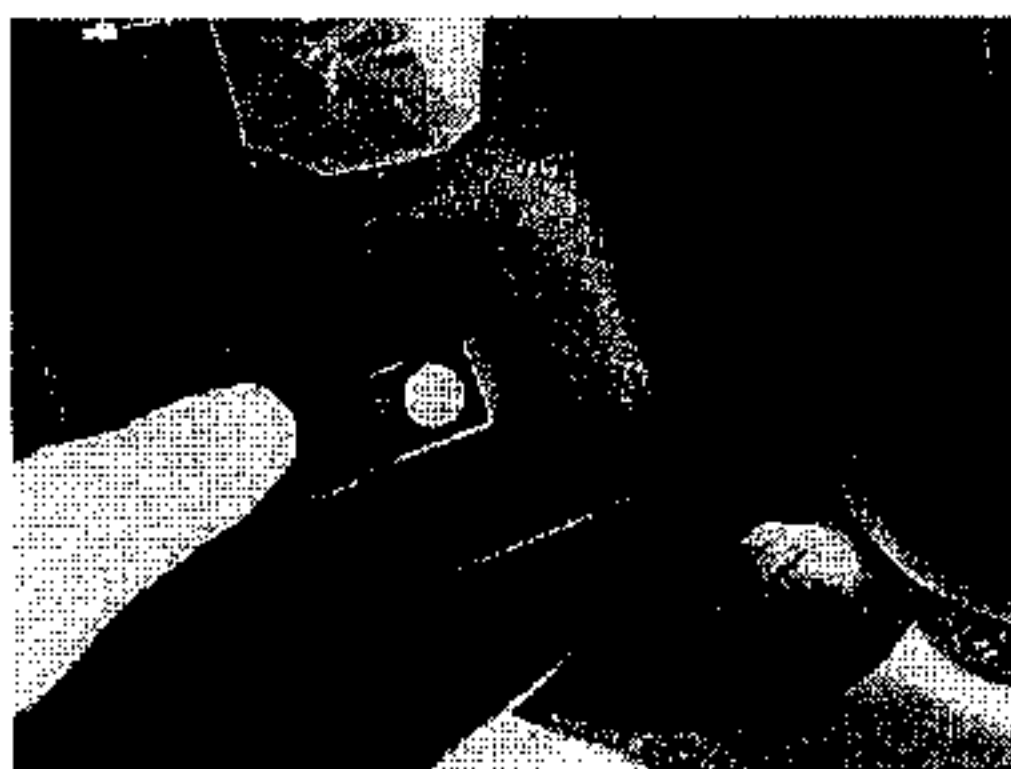

識別マーク

<改善方法>

全車両、コラムロックモジュール及びステアリングコラムロックリレーを対策品と交換する。

内は、交換部品を示す。

<識別>

チルトステアリングレバー部に白ペイントを塗布。