



改善箇所説明図

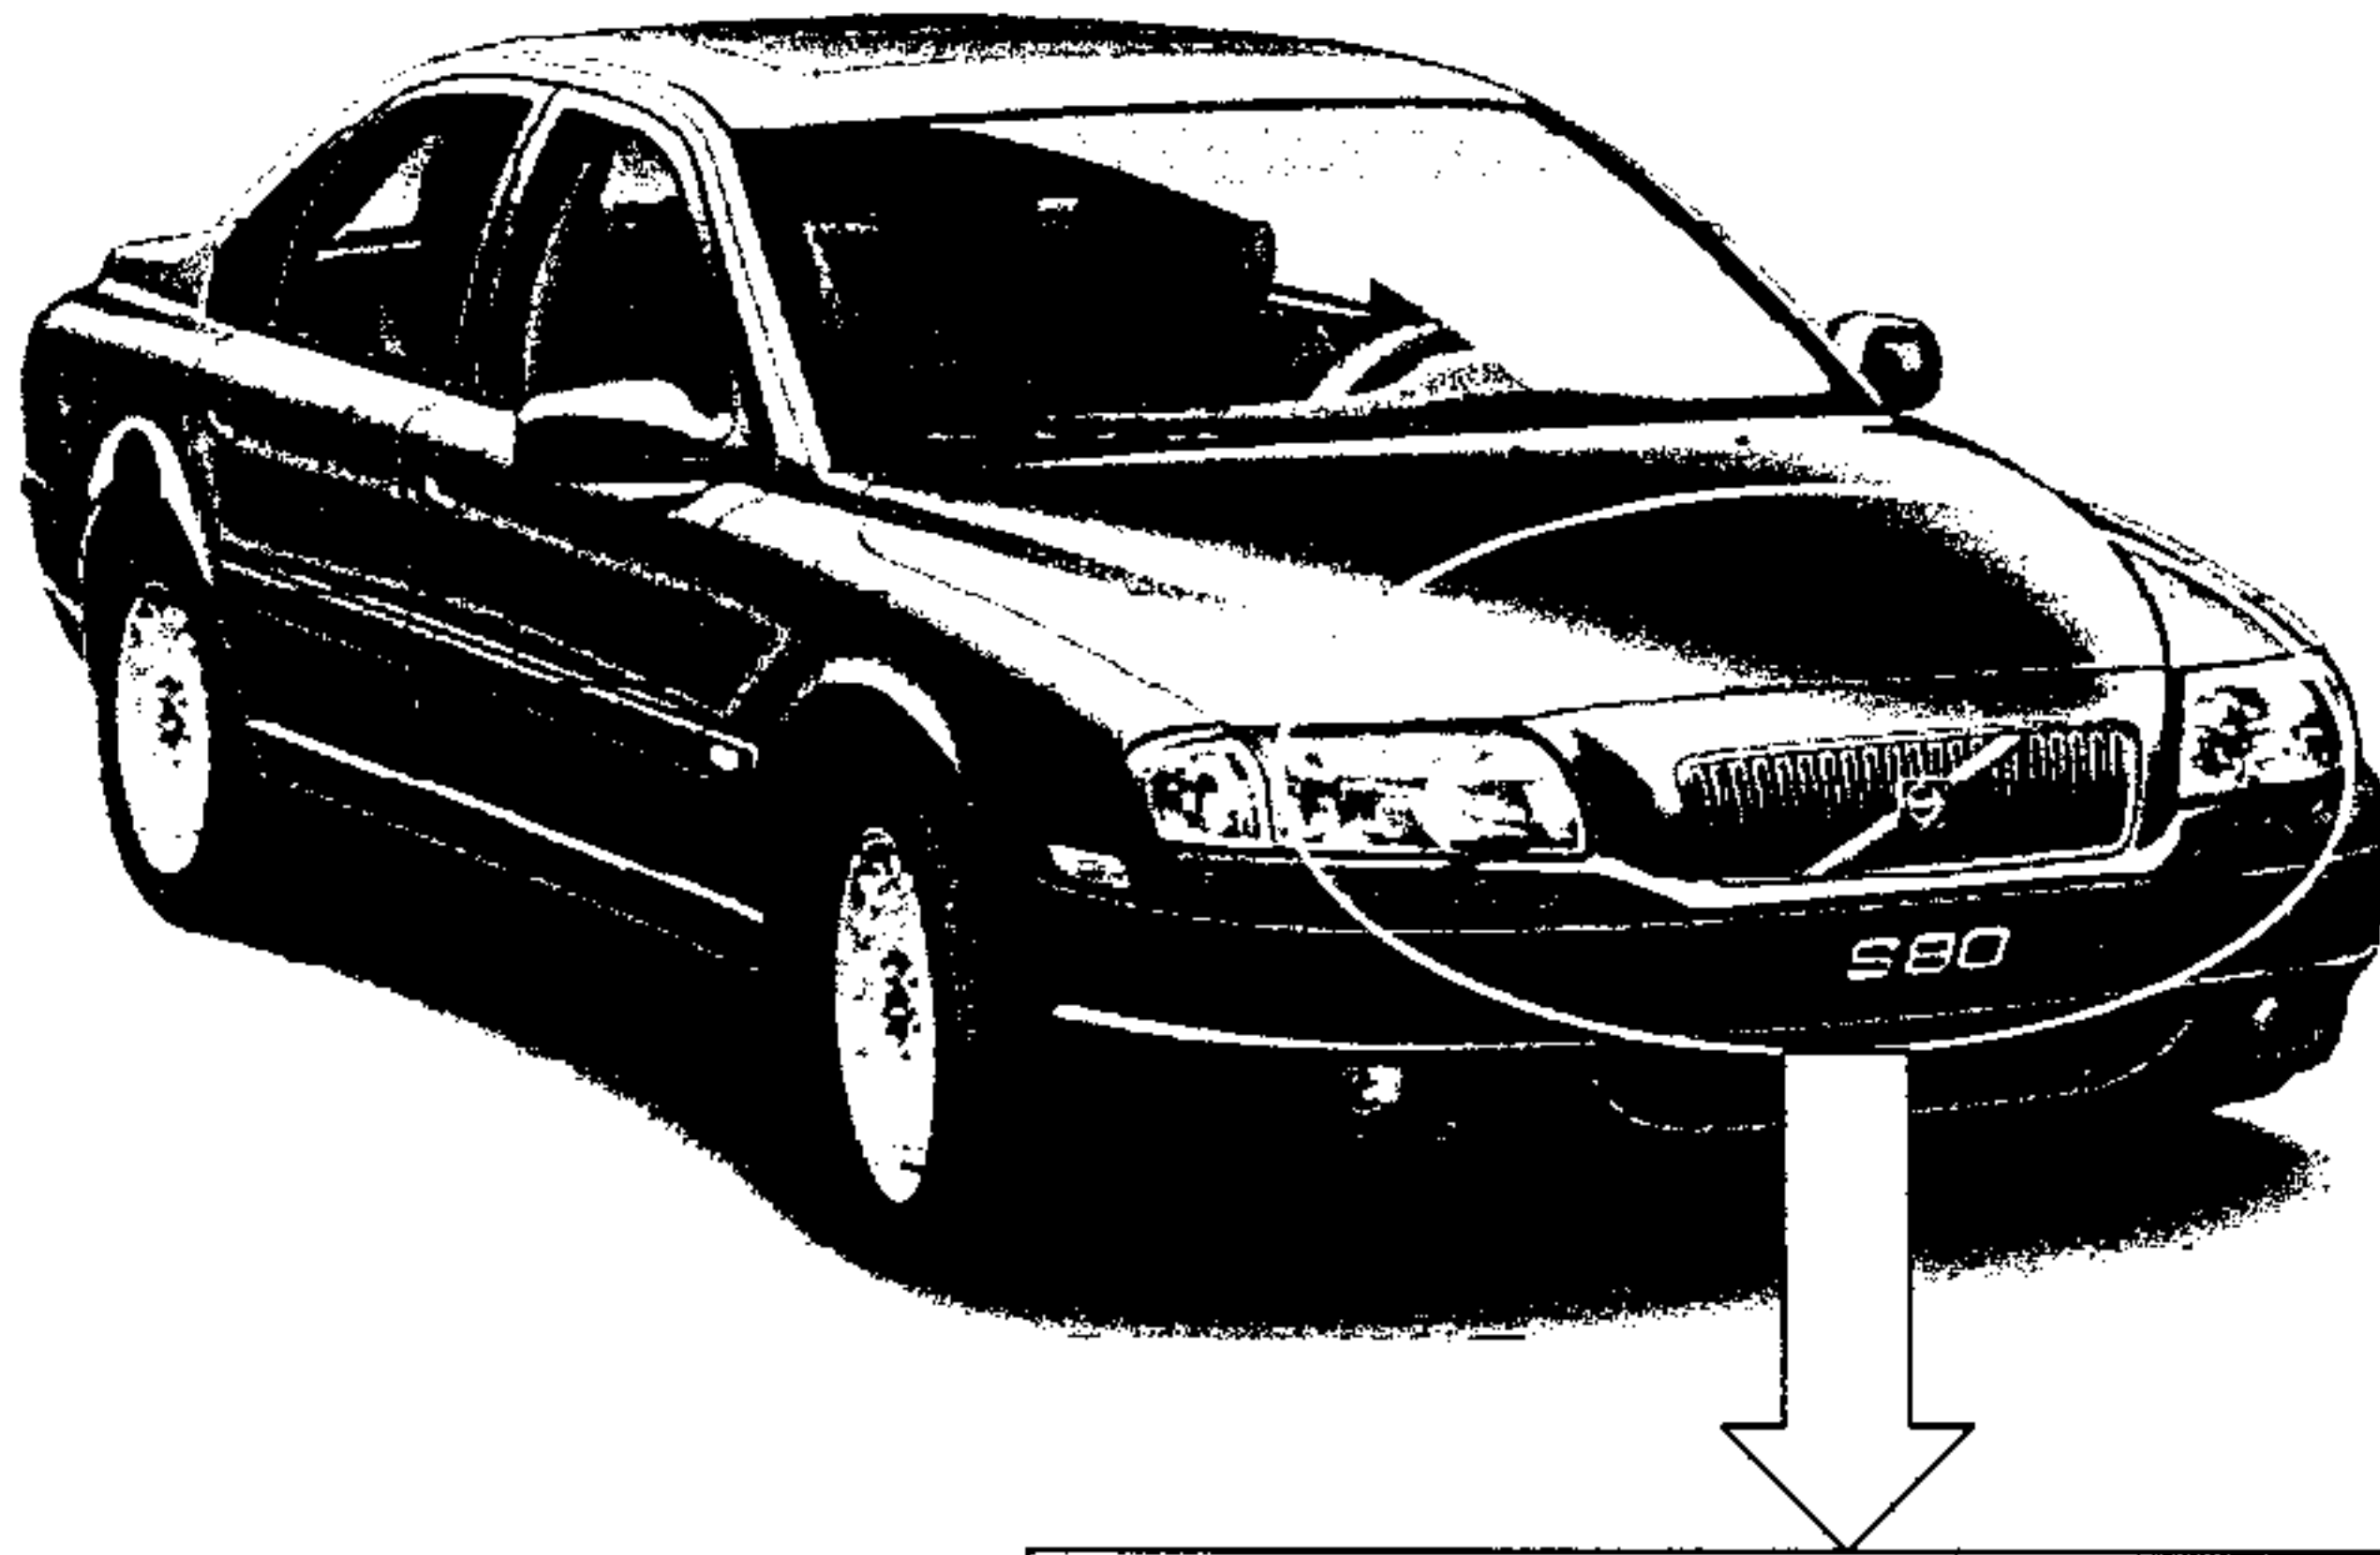

改善箇所

原動機において、冷却用電動ファンモーターの制御装置の回路が不適切なため、内部の回路が短絡して当該モーターが停止せずに作動し続け、制御装置が過熱して溶損することがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

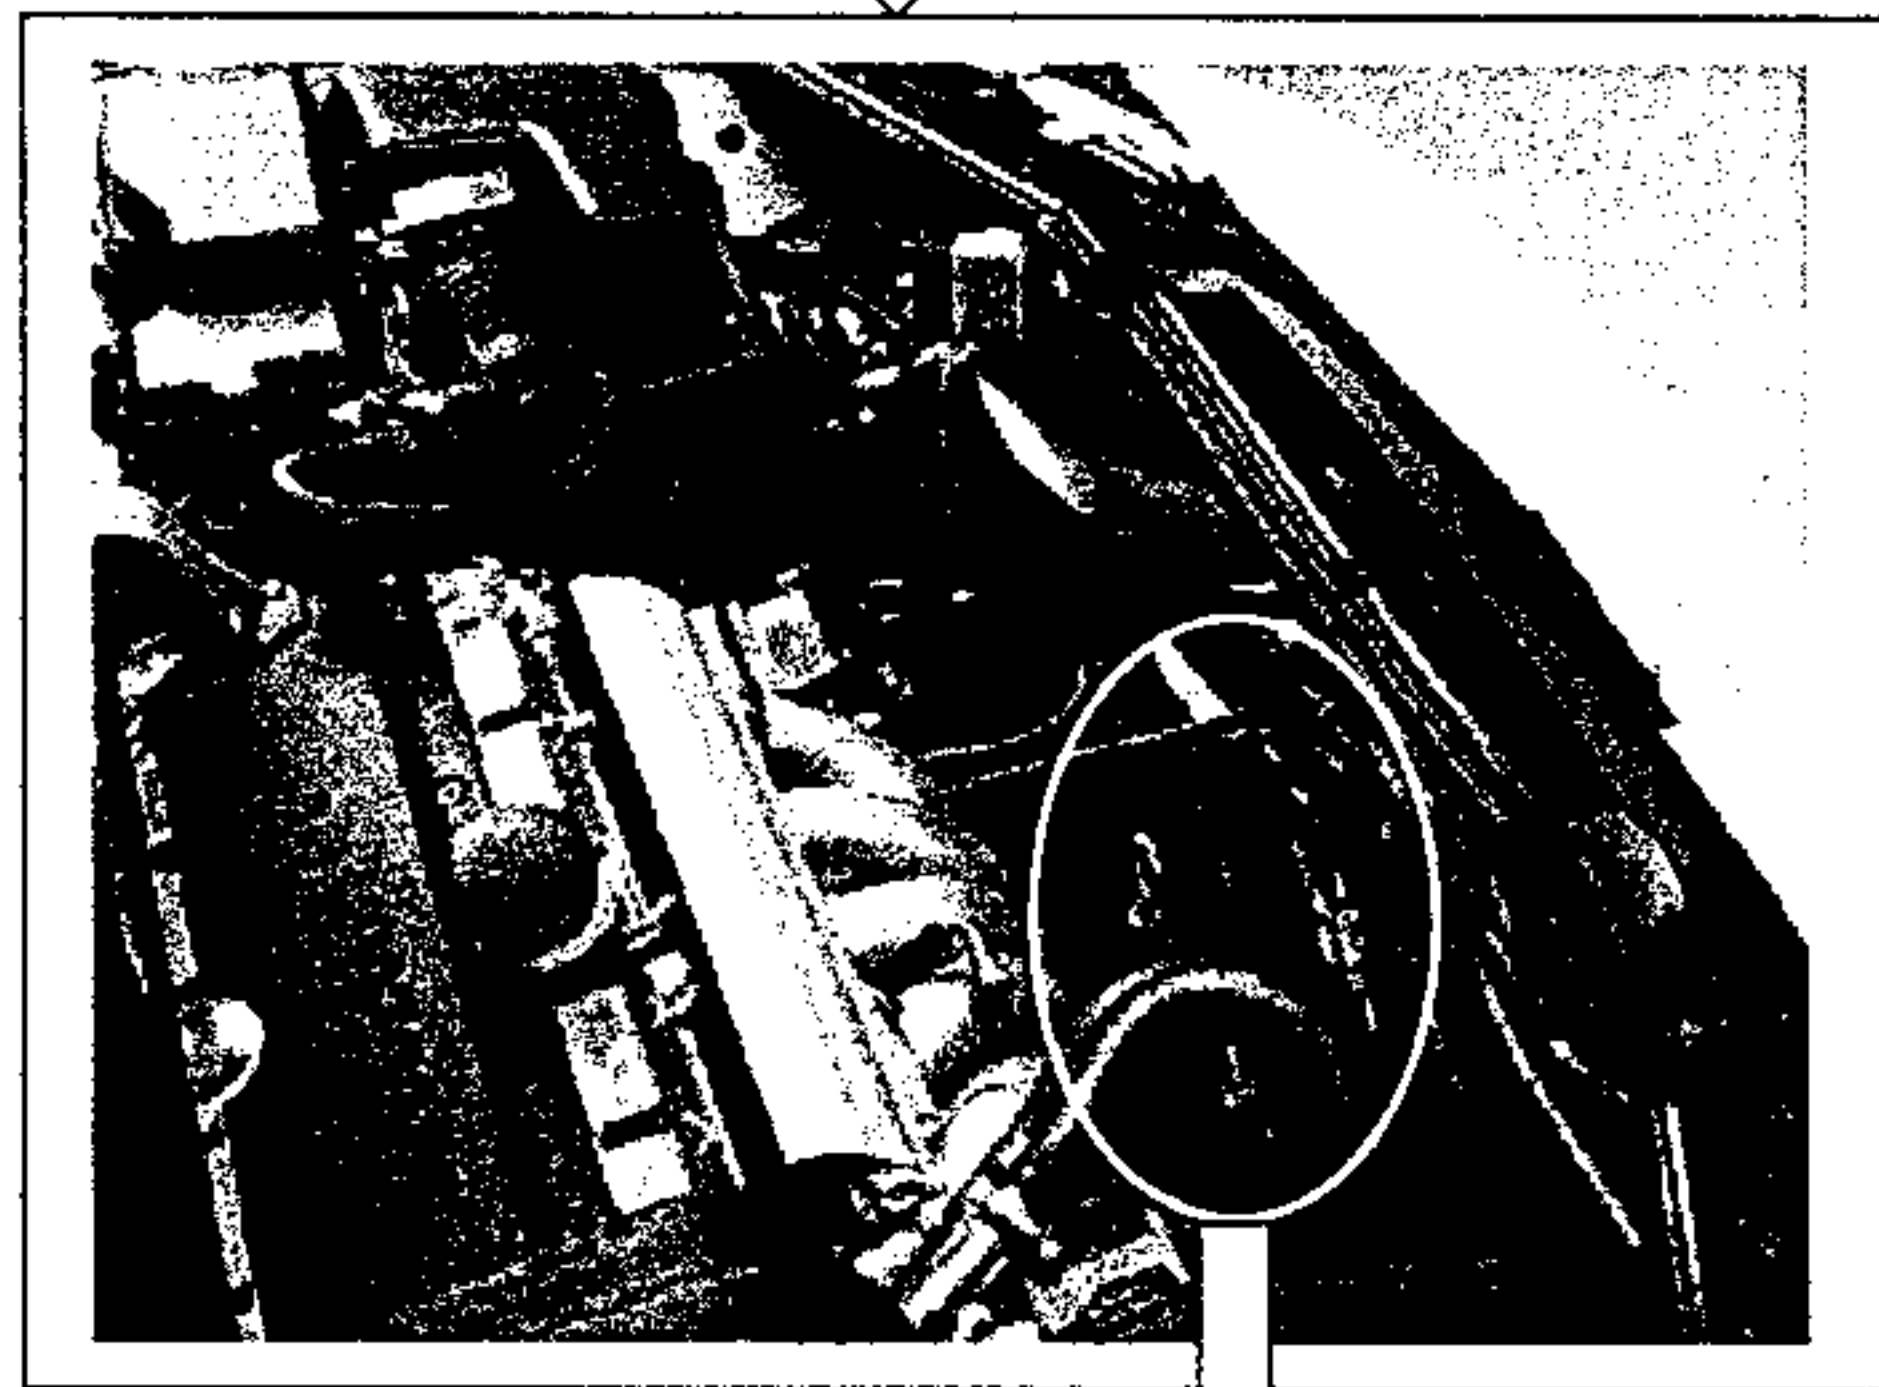


改善の内容

全車両、原動機冷却ファンモーターアッセンブリを対策品と交換する。

識別

原動機冷却ファンシュラウド上部に白ペイントを塗布する。

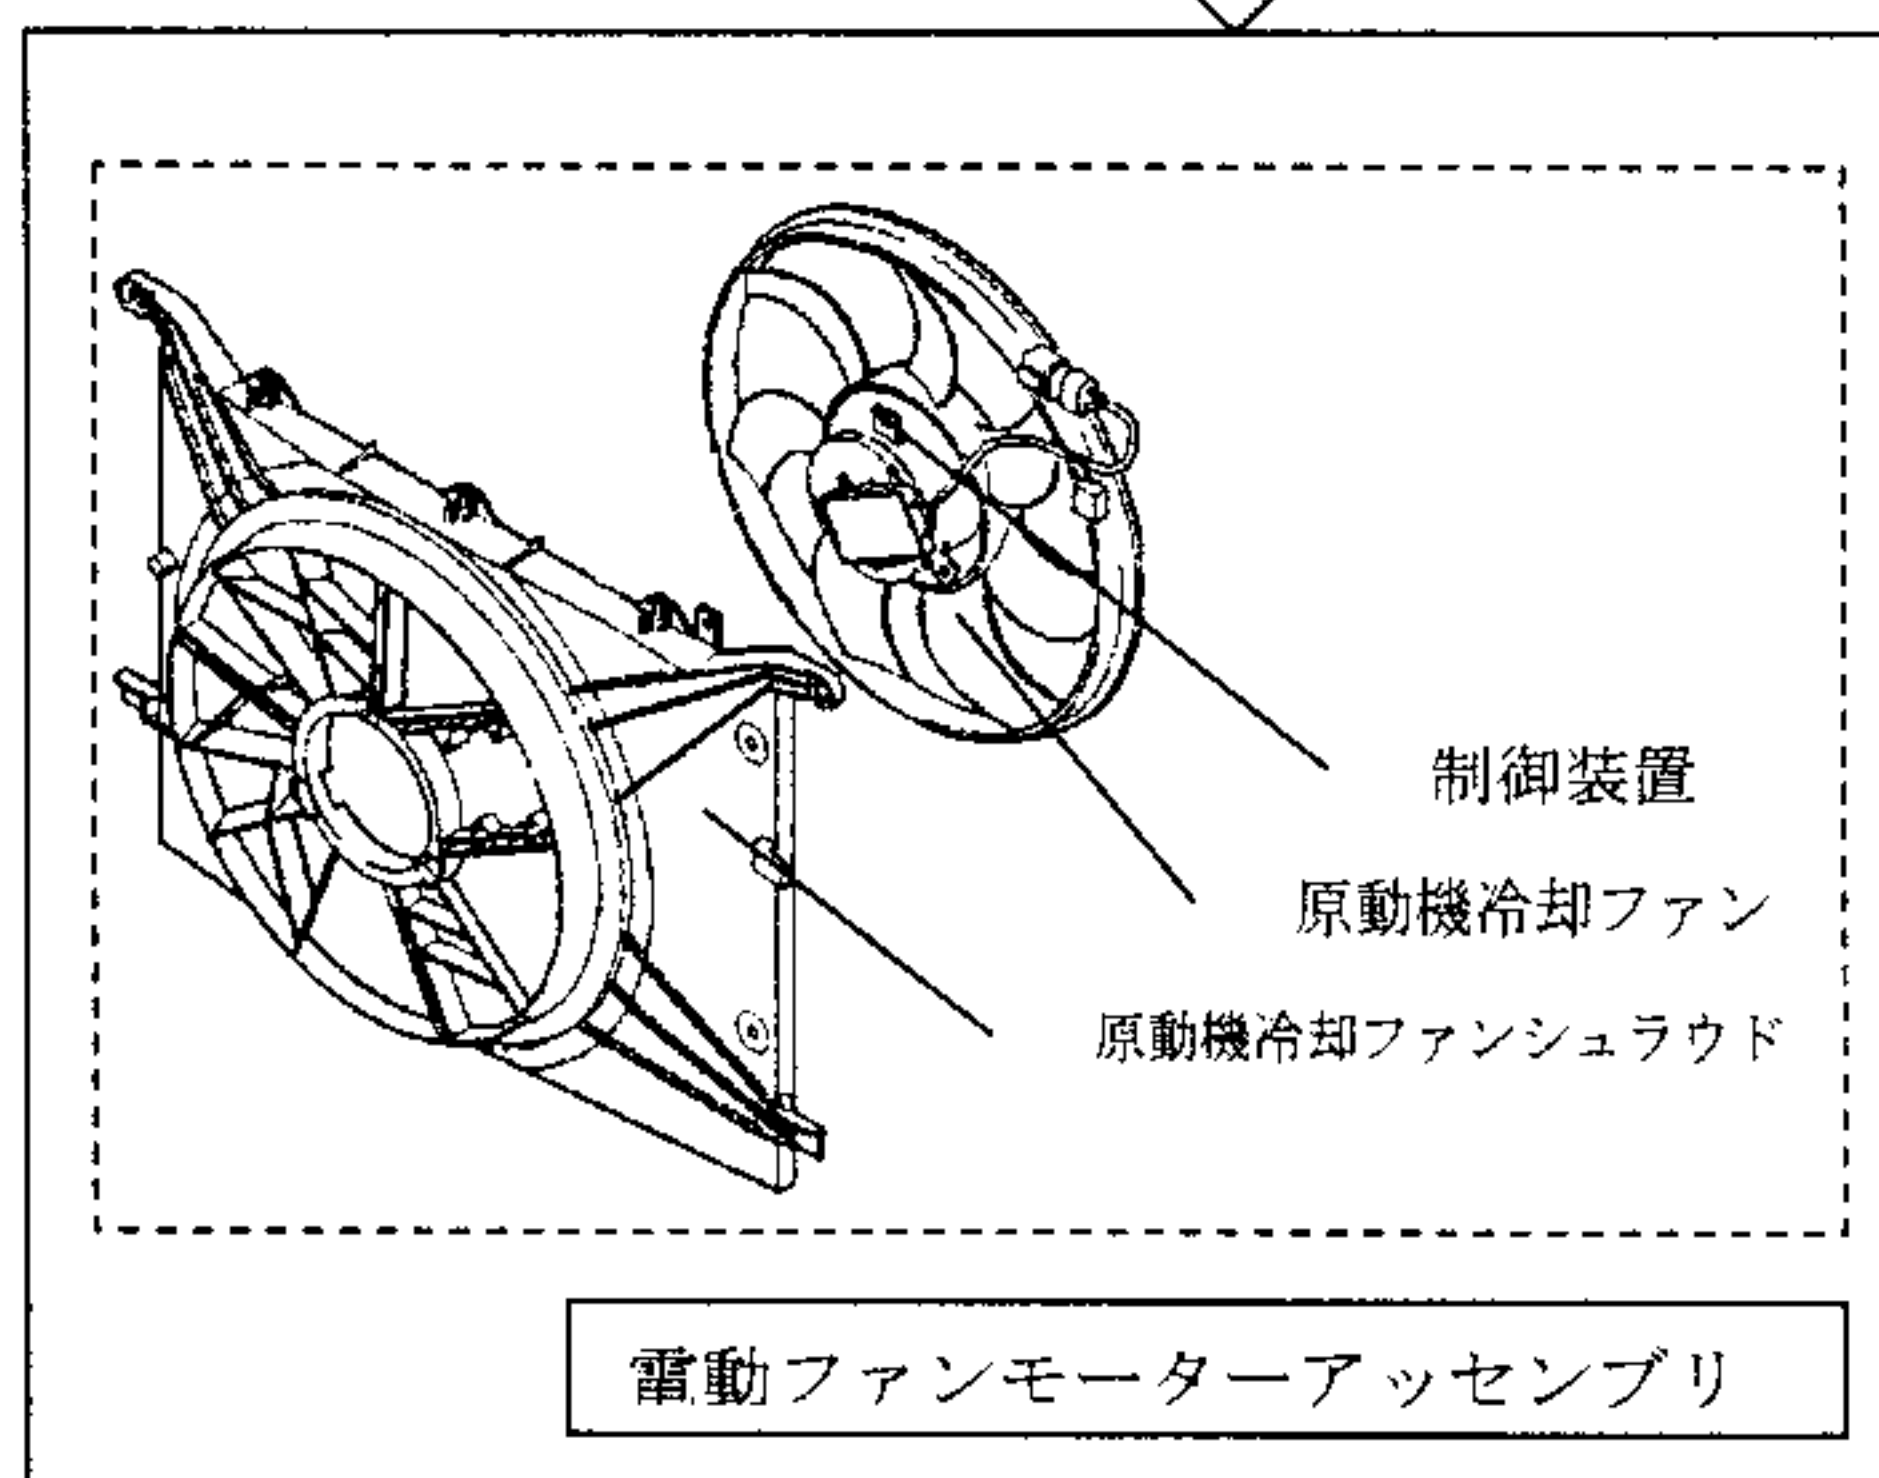

注： 内は交換部品を示す