

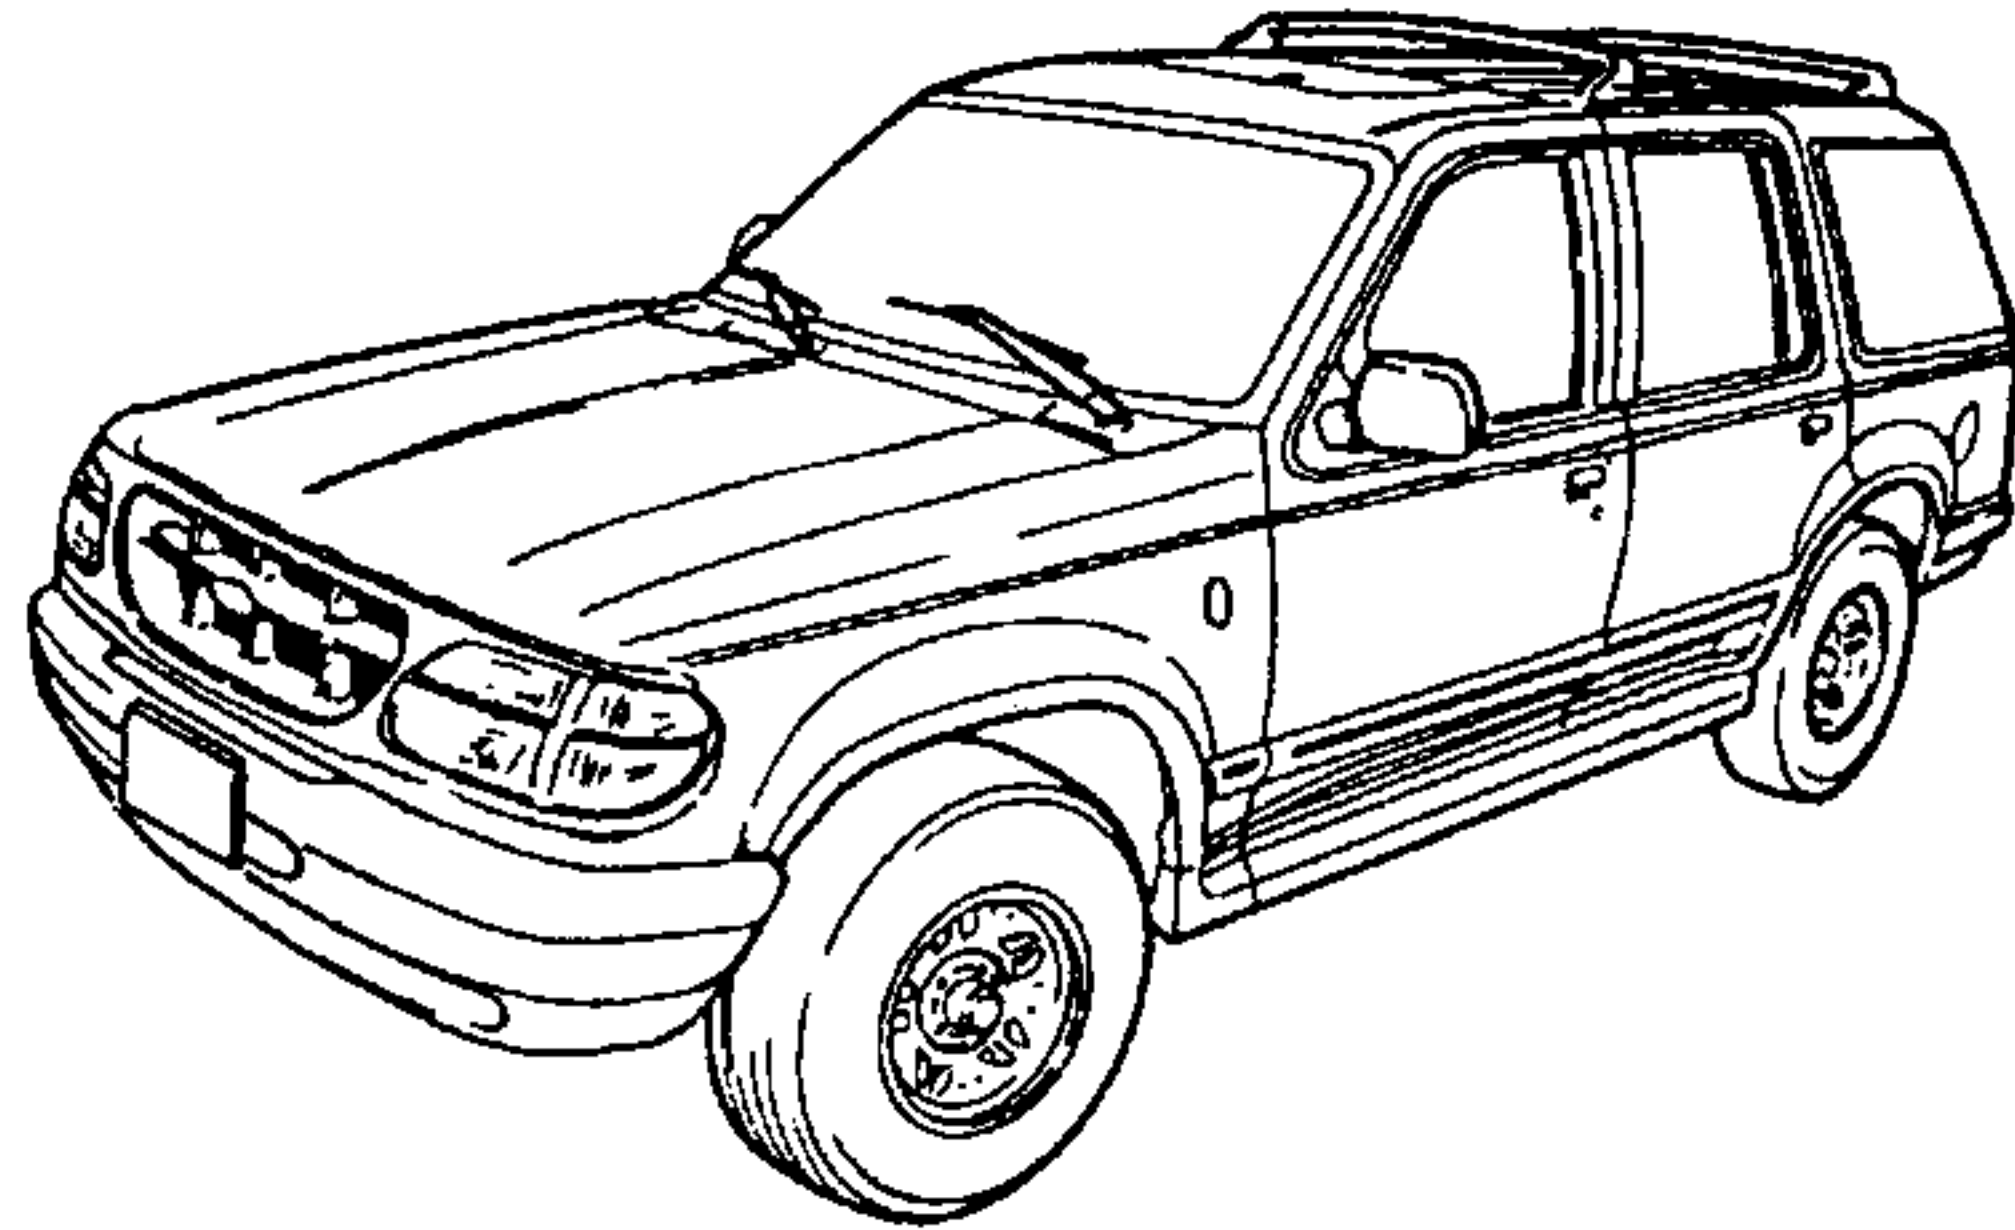


## 改善箇所説明図

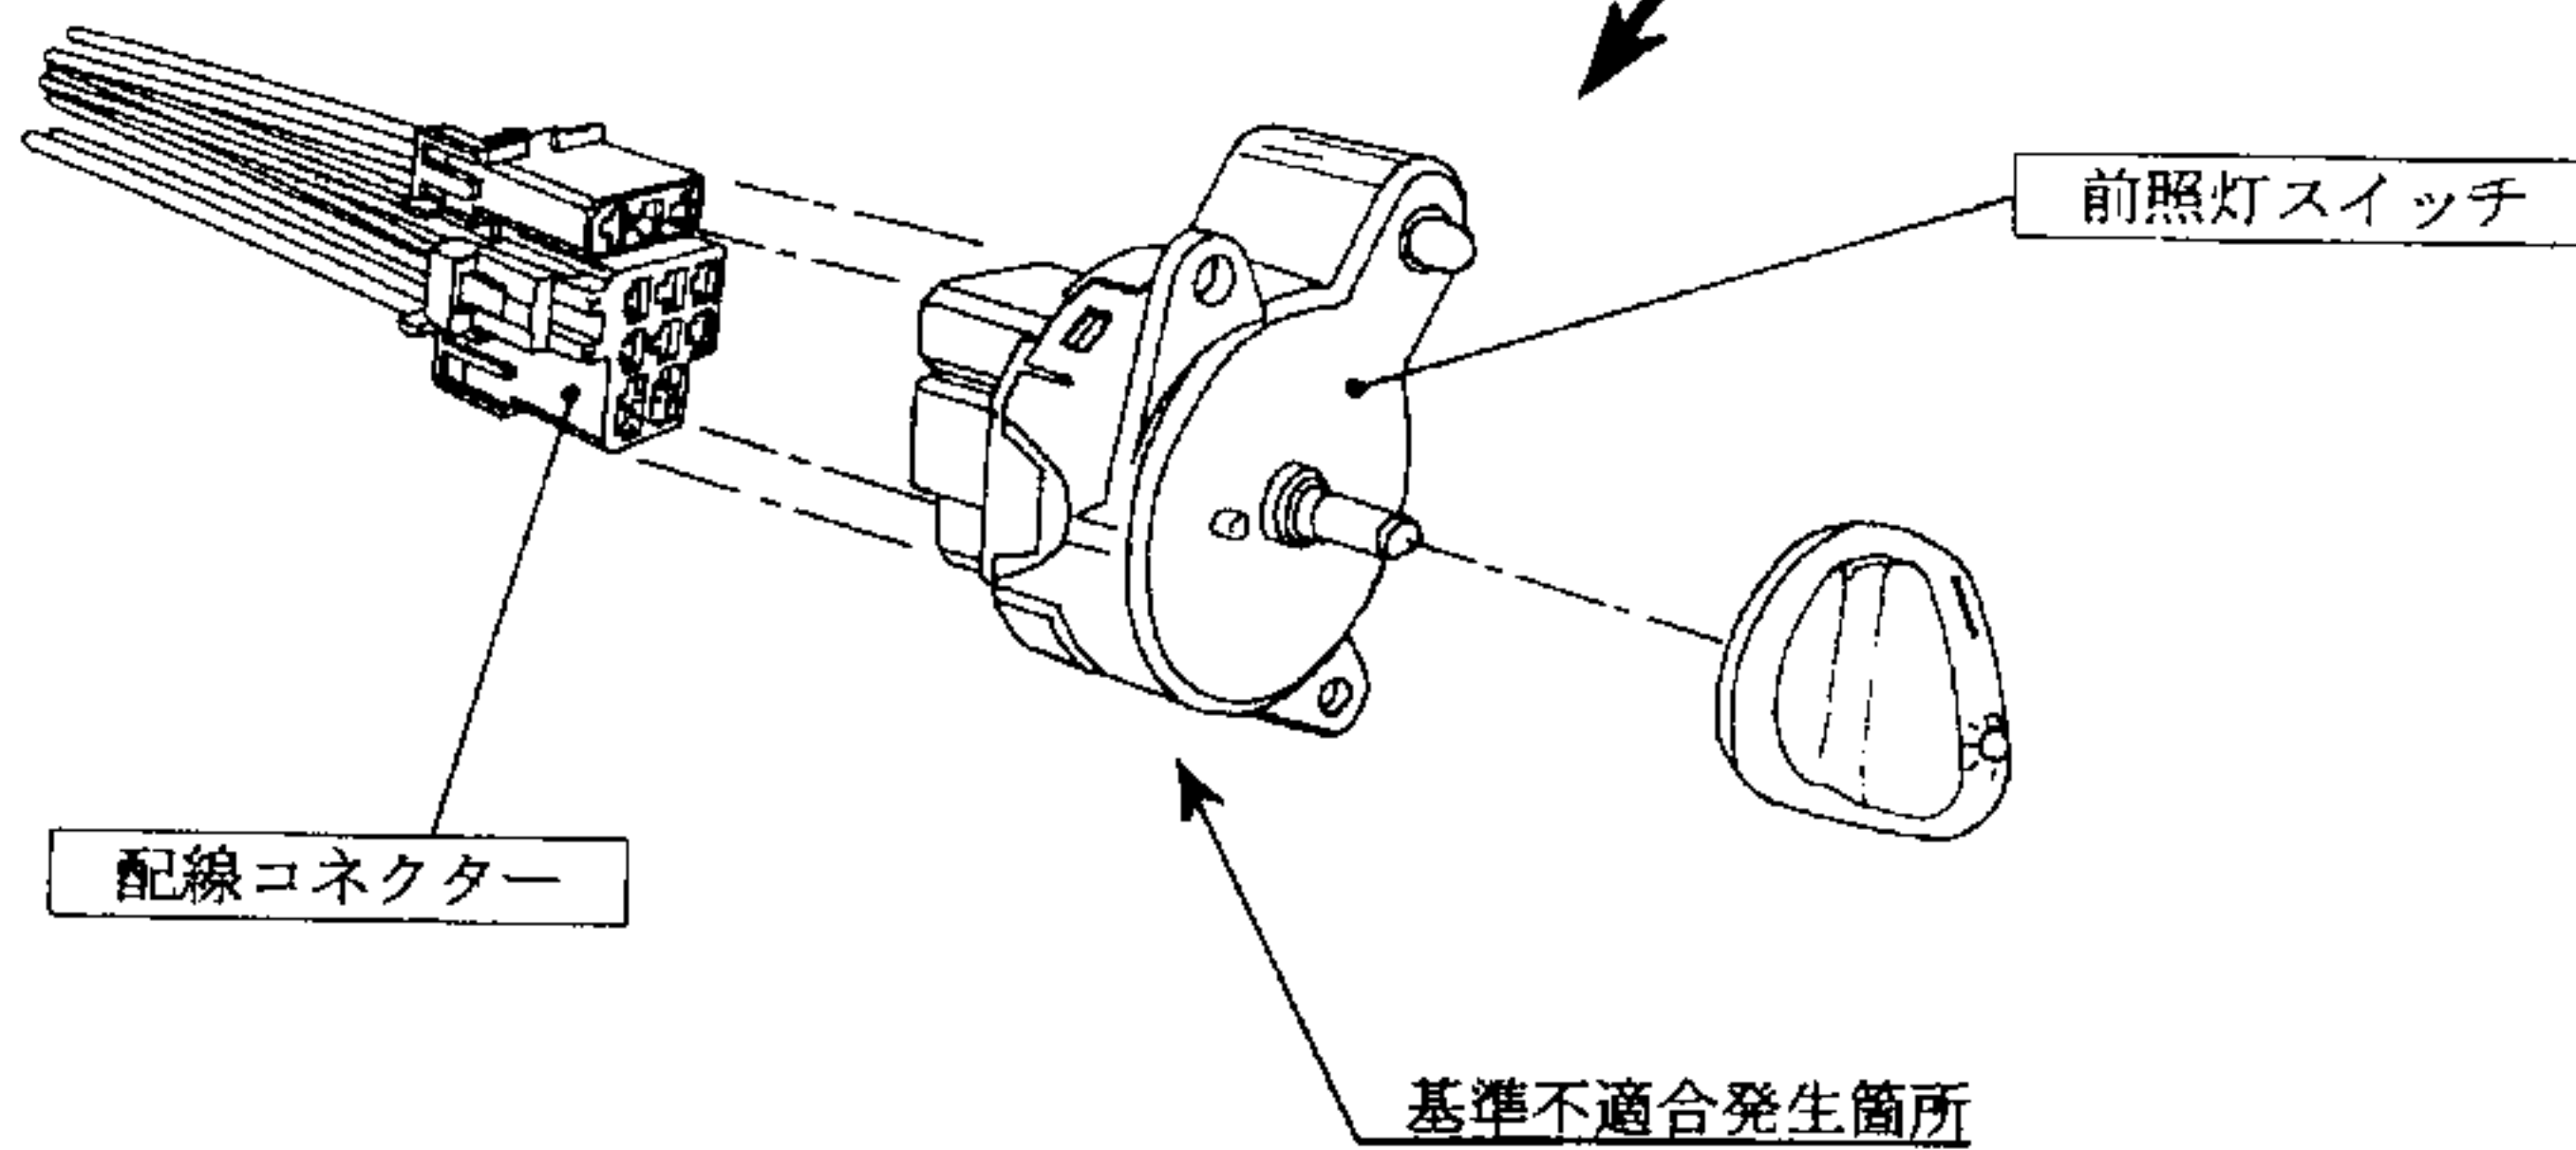

インストルメントパネル

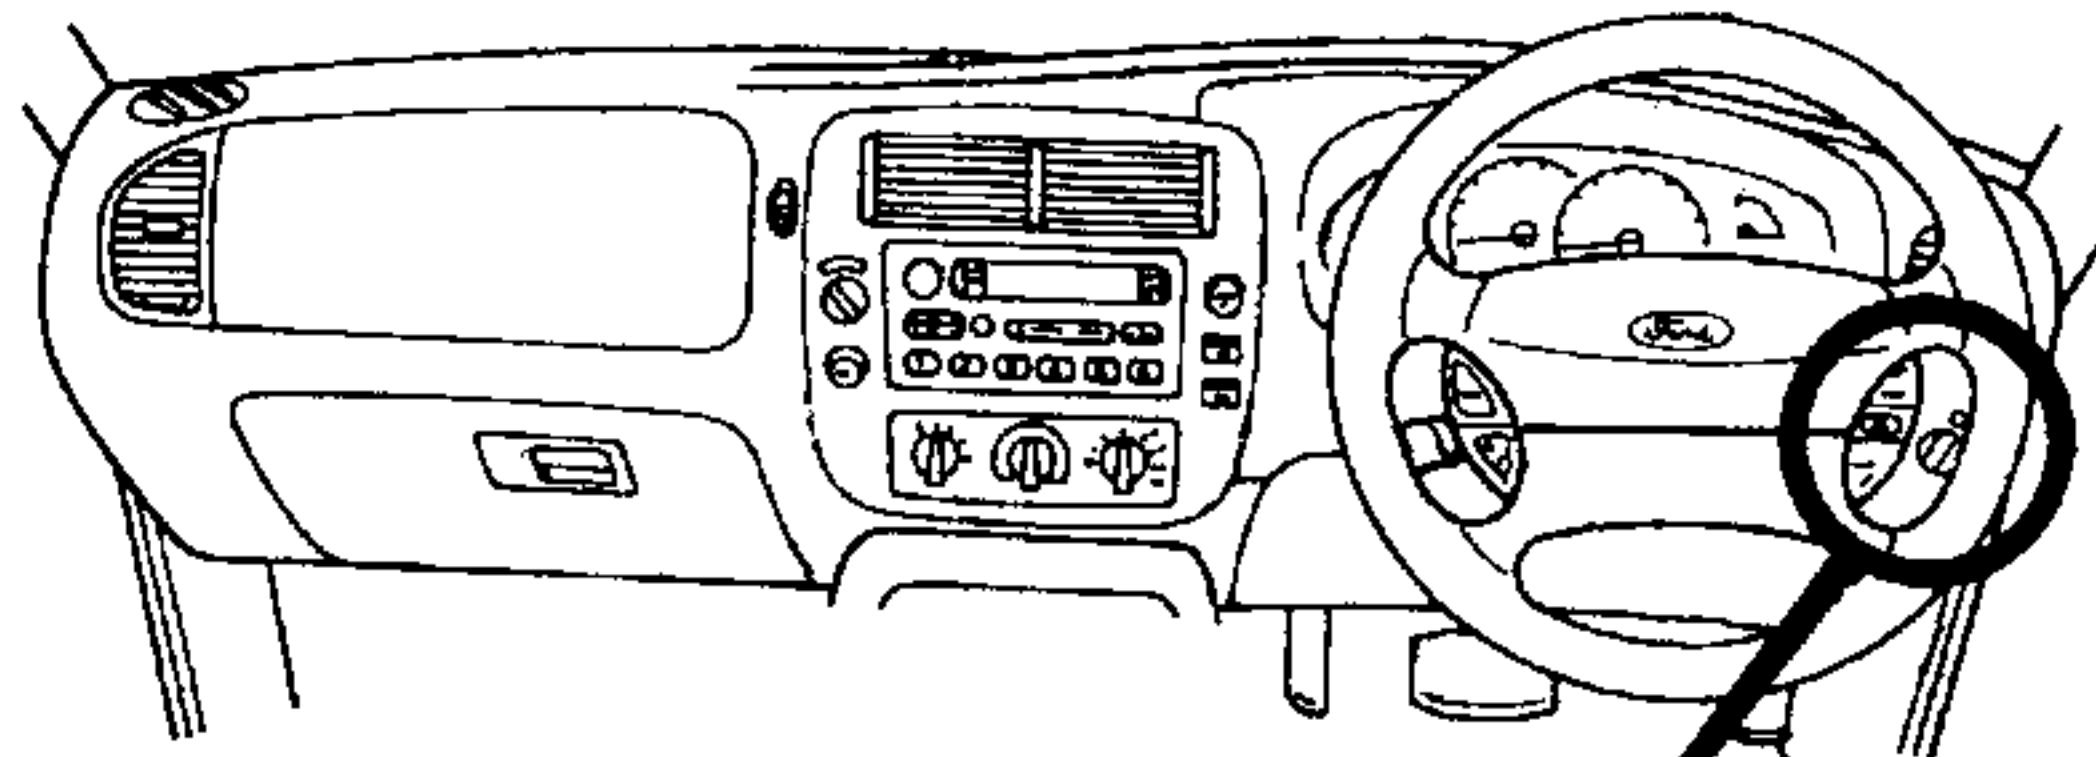

灯火装置において、前照灯スイッチの内部構造が不適切なため、スイッチ内部の接点で電気抵抗が増加して過熱、溶損し、前照灯が点灯しなくなるか、消灯しなくなることがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該前照灯スイッチを対策品と交換するとともに、当該スイッチにつながる配線コネクターを点検し、損傷しているものは新品と交換する。

注：  は交換部品を示す。