



改善箇所説明図

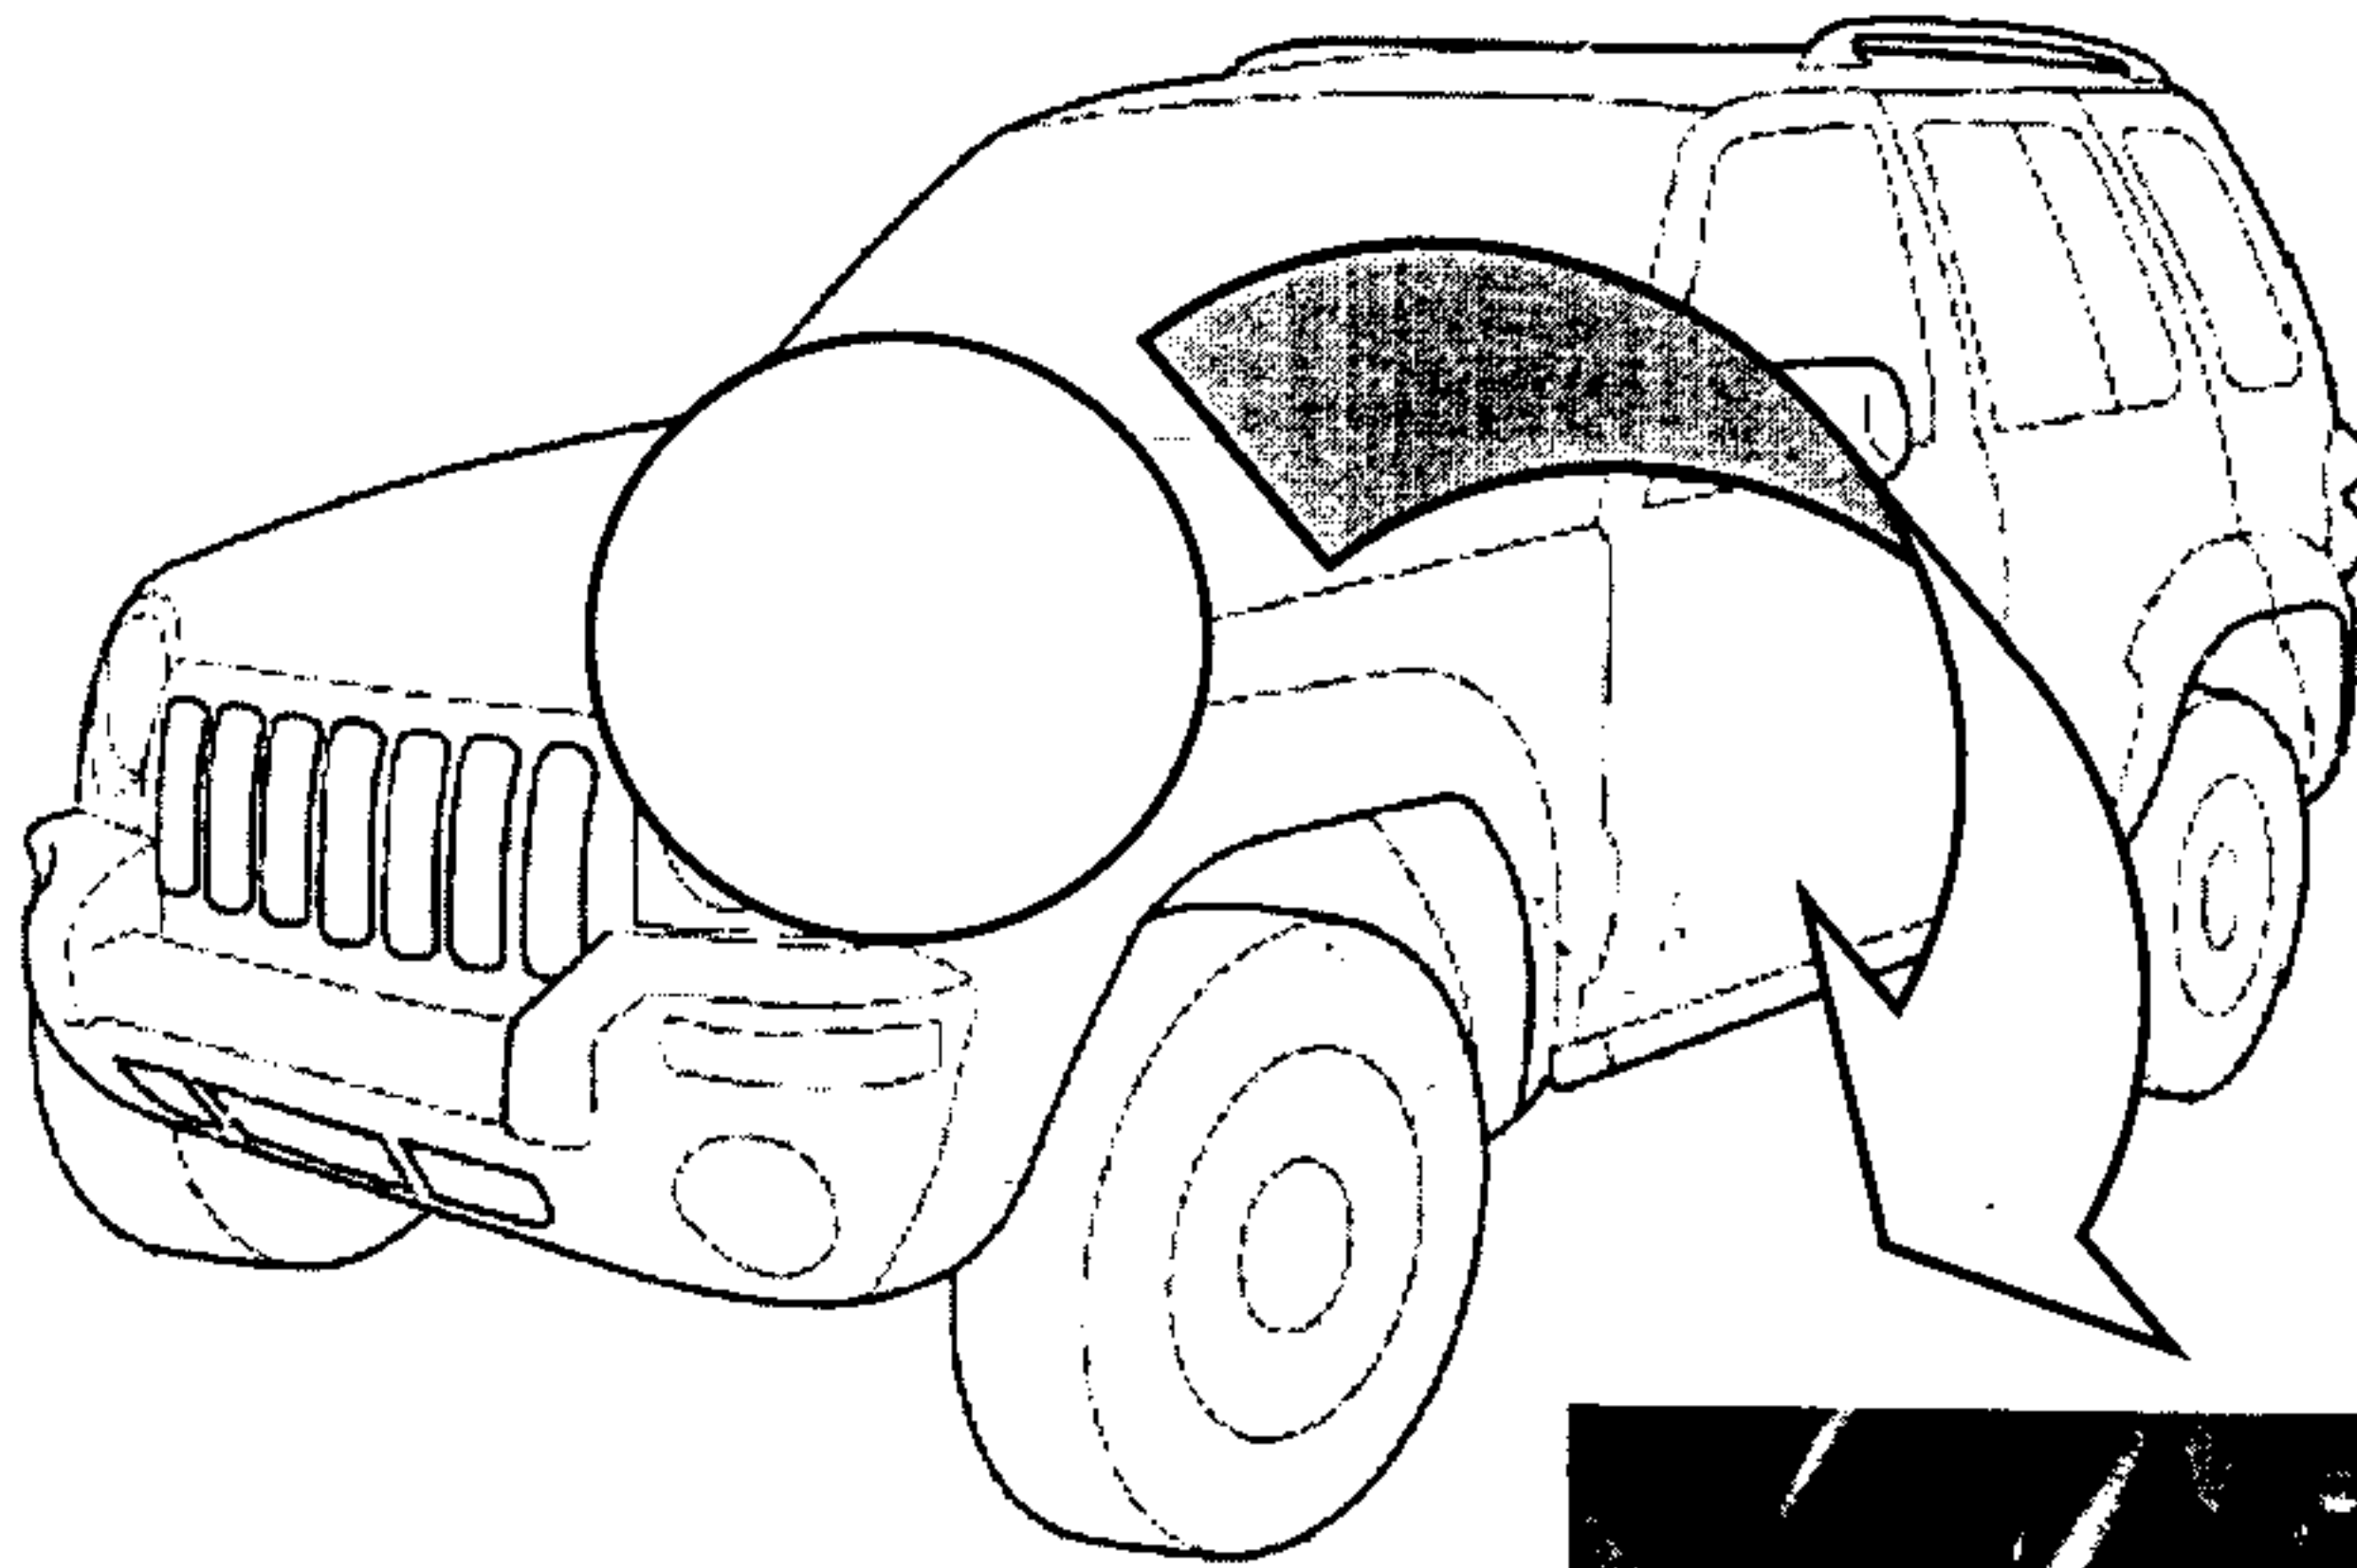


ニーブロッカー

不具合発生箇所

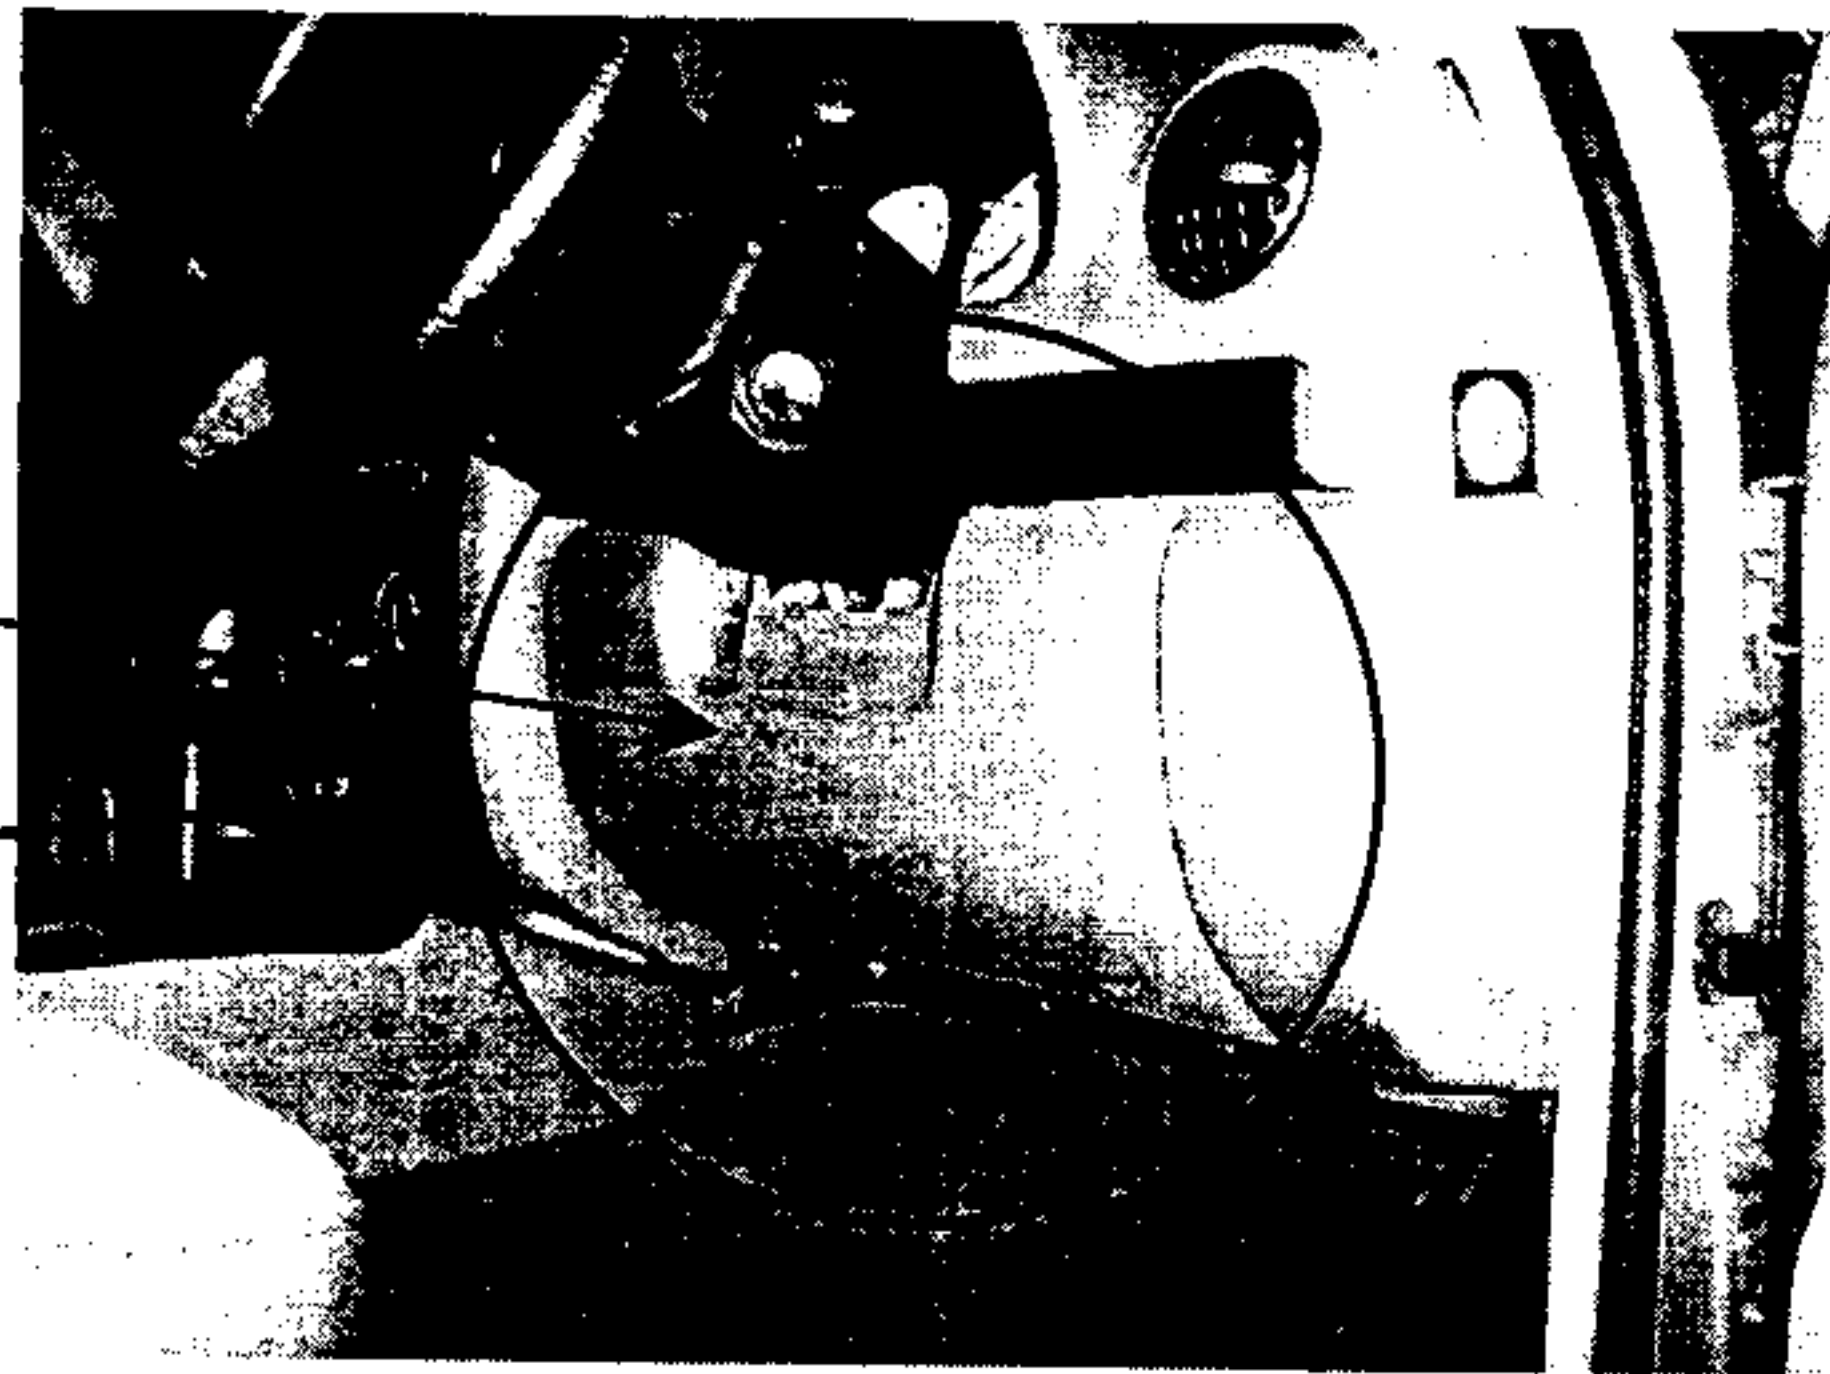


ニーブロッカーの内側プレート

改善前(プレート裏面)

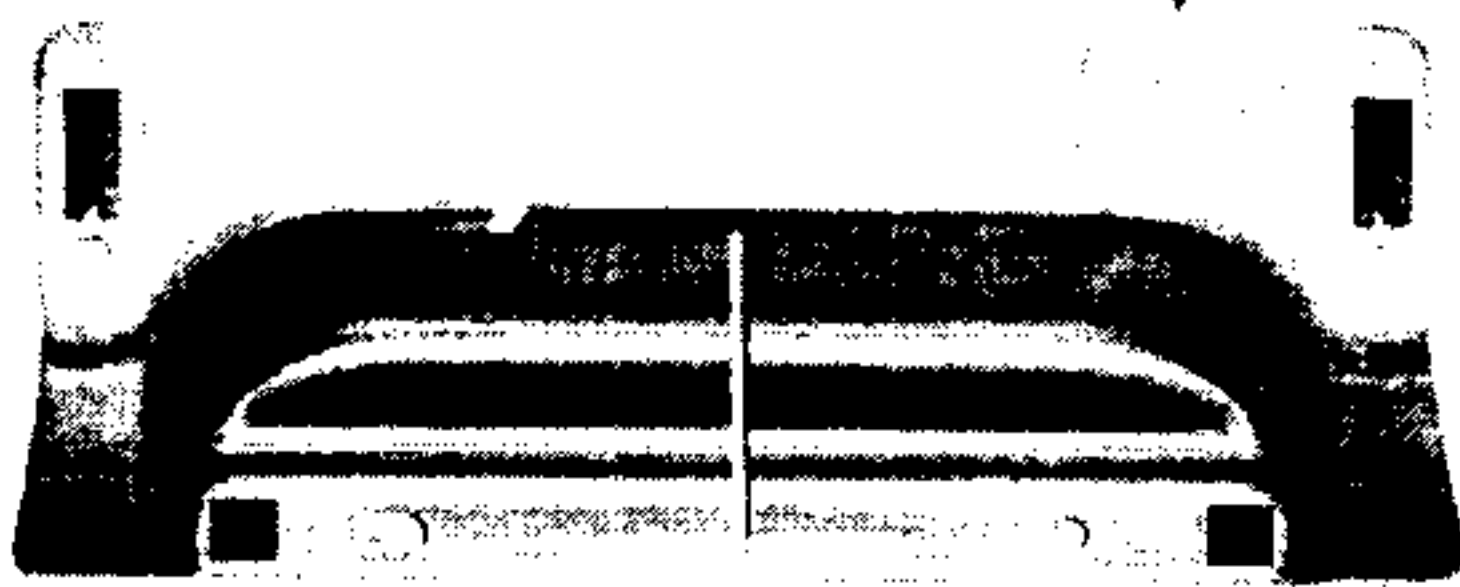

改善後(プレート裏面)

ハンガーフック(追加)

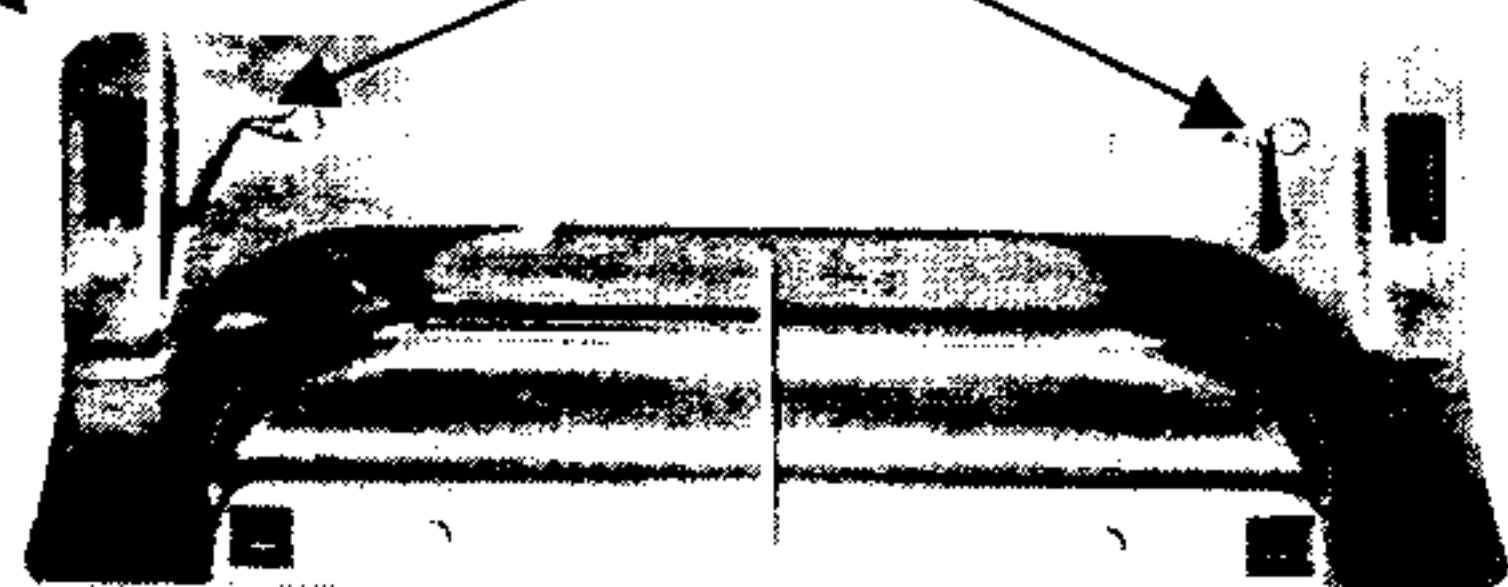

注 : は交換部品を示す。

運転者席において、計器パネルの下側にある部分(ニーブロッカー)の組み付け状態が不適切なものがあつたため、走行中の振動等によりニーブロッカーが運転者の足元に落下することがあり、運転操作を妨げられるおそれがある。

改善の内容

全車両、ニーブロッカーの内側プレートを対策品と交換する。