
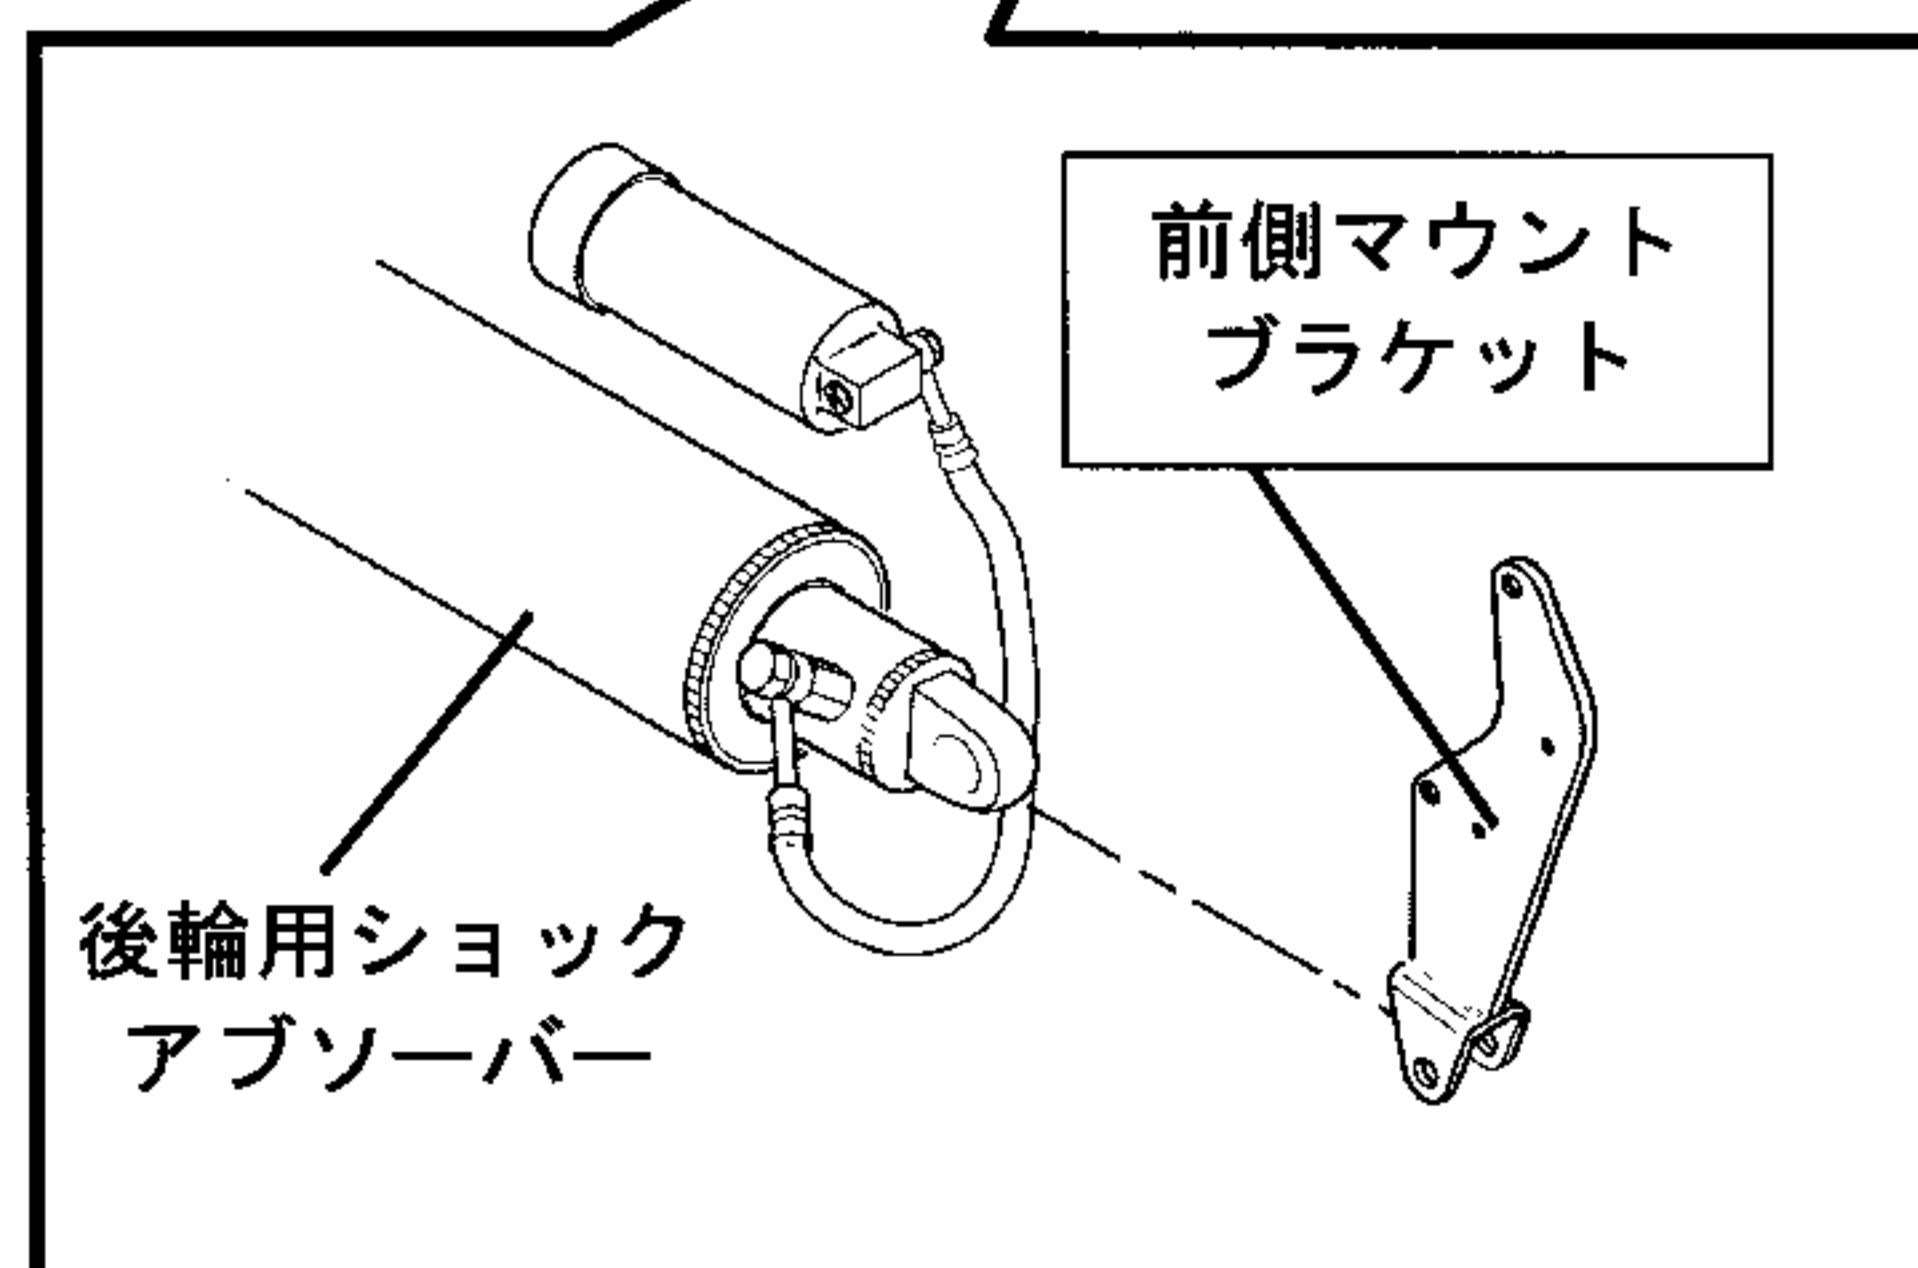


改善箇所説明

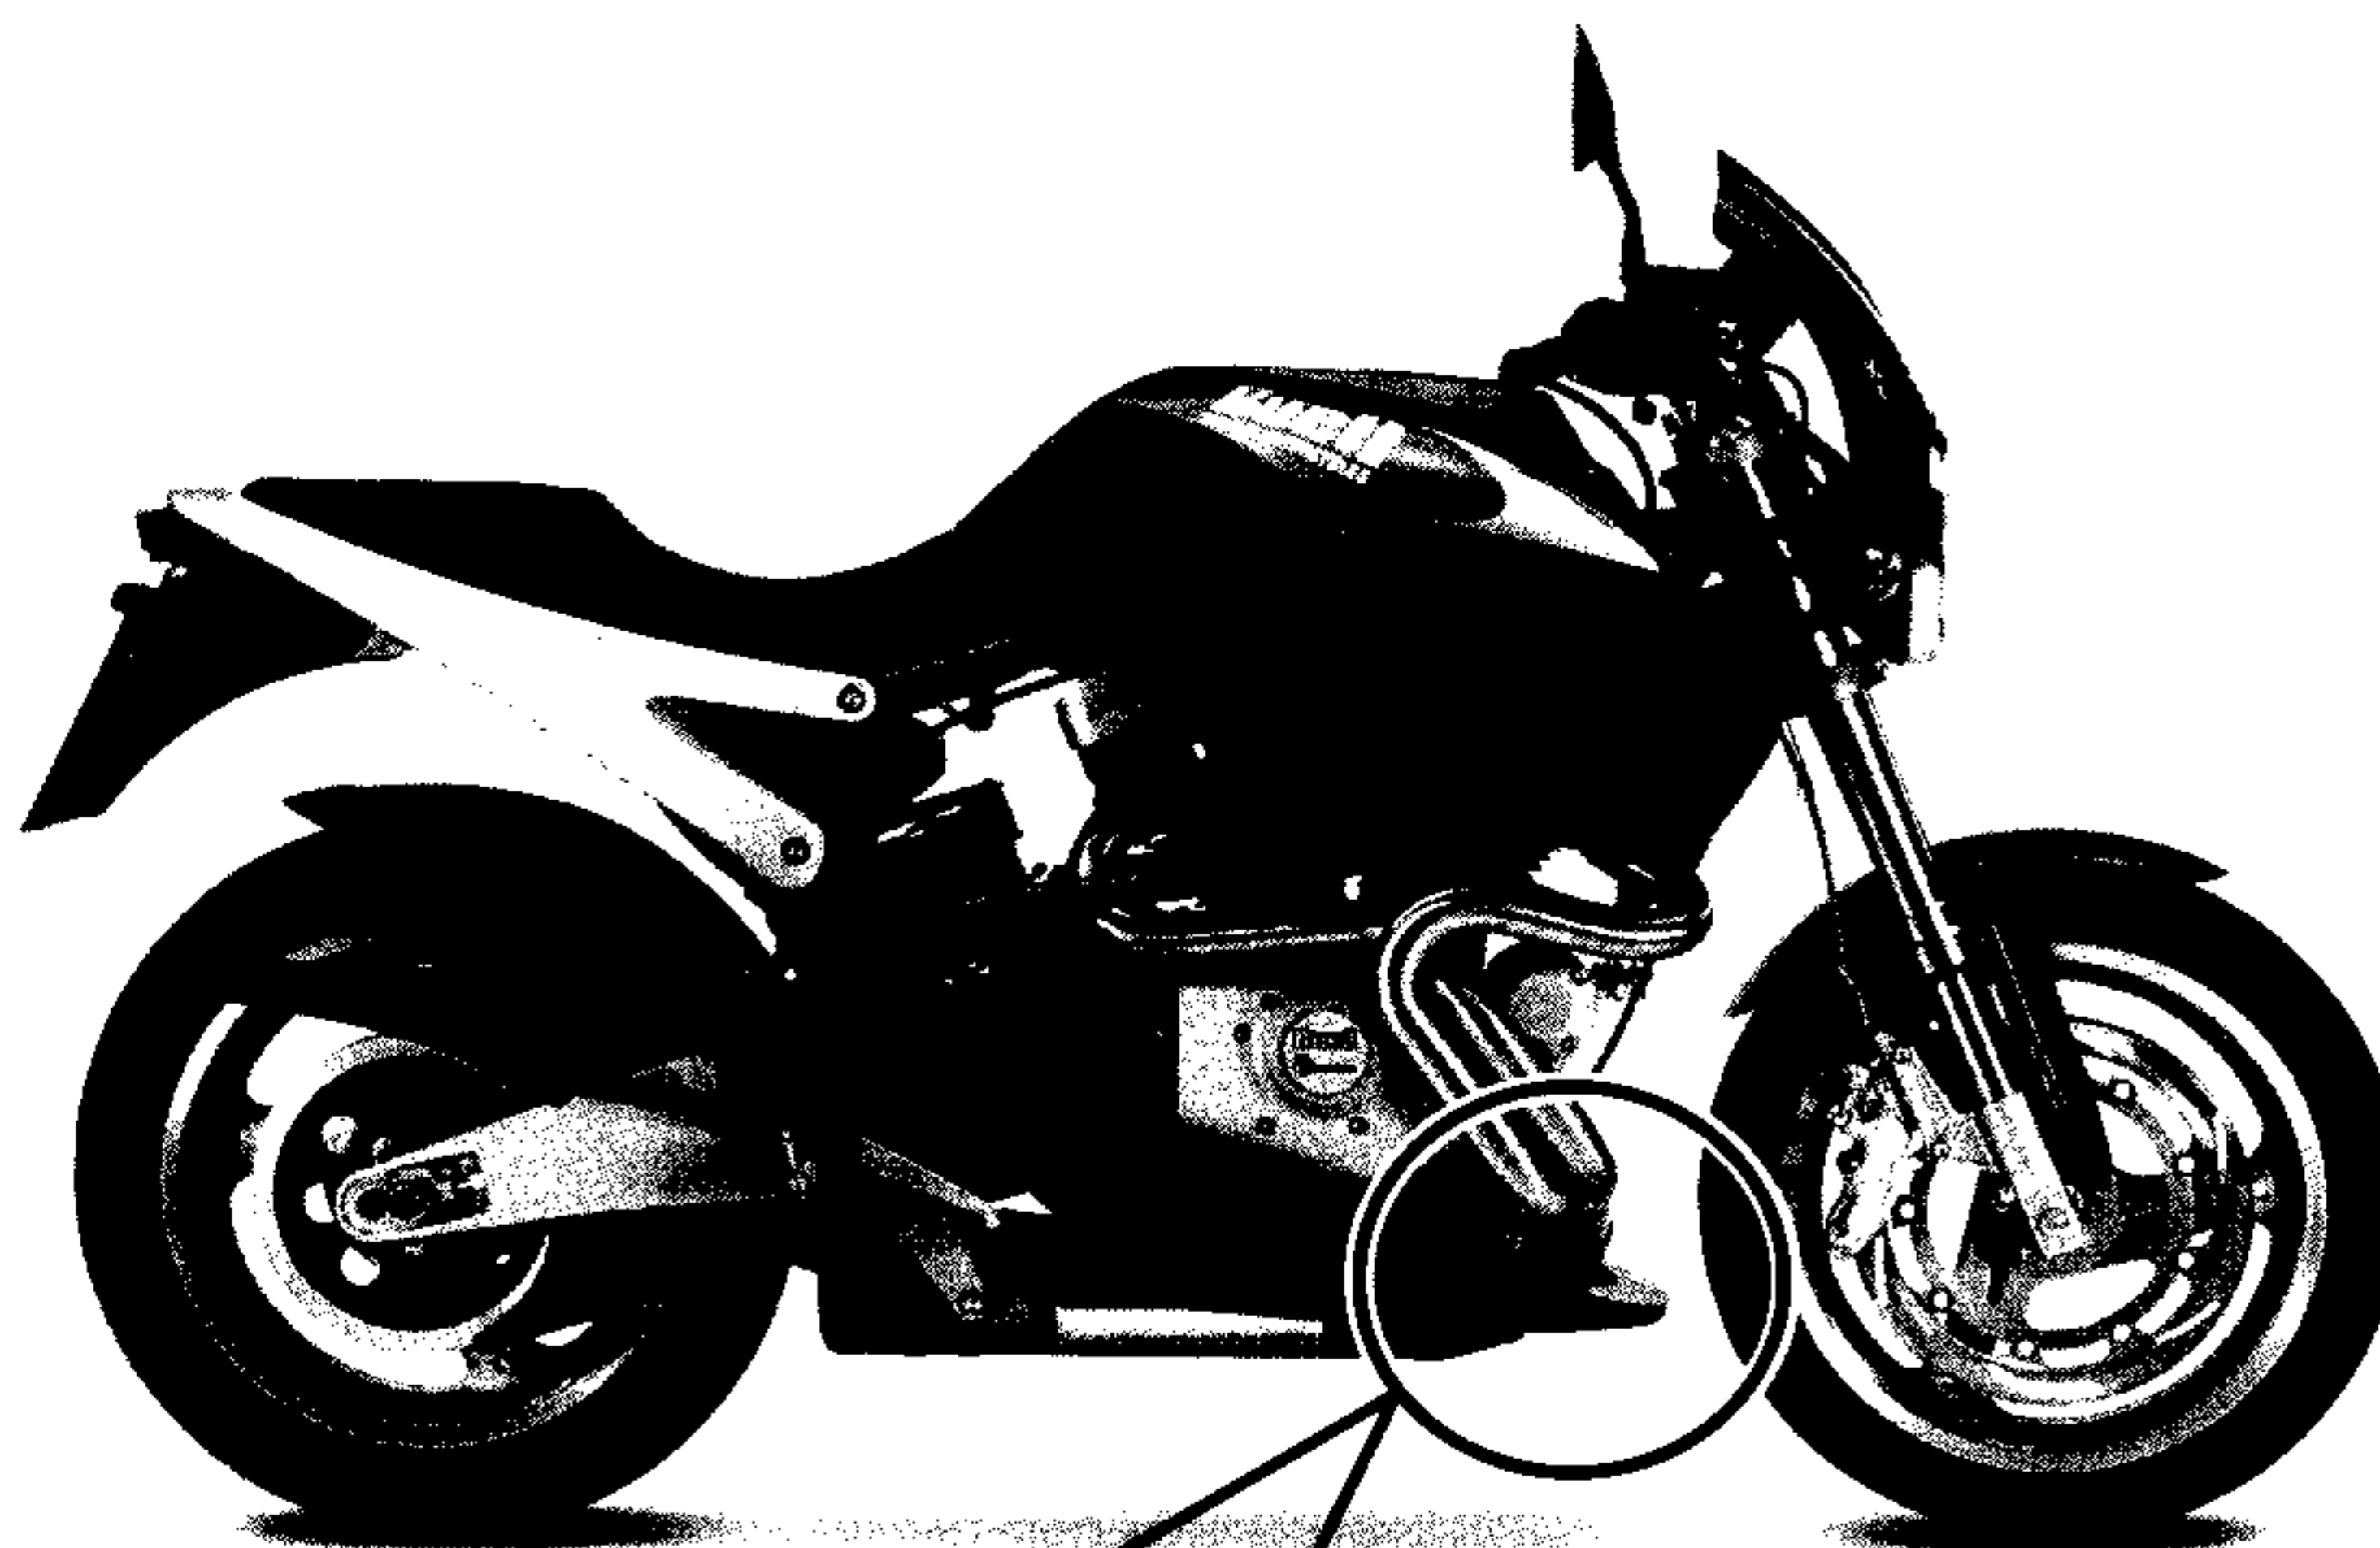

注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

緩衝装置において、後輪用ショックアブソーバーの前側マウントブラケットの鑄造方法が不適切なことから強度が不足しているため、走行中の振動や衝撃により当該ブラケットに亀裂が発生することがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブラケットが破損してショックアブソーバーが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車両、後輪用ショックアブソーバーの前側マウントブラケットを対策品と交換する。

識別

交換した部品に、識別としてペイントマークを施す。