


改善箇所説明図 ②

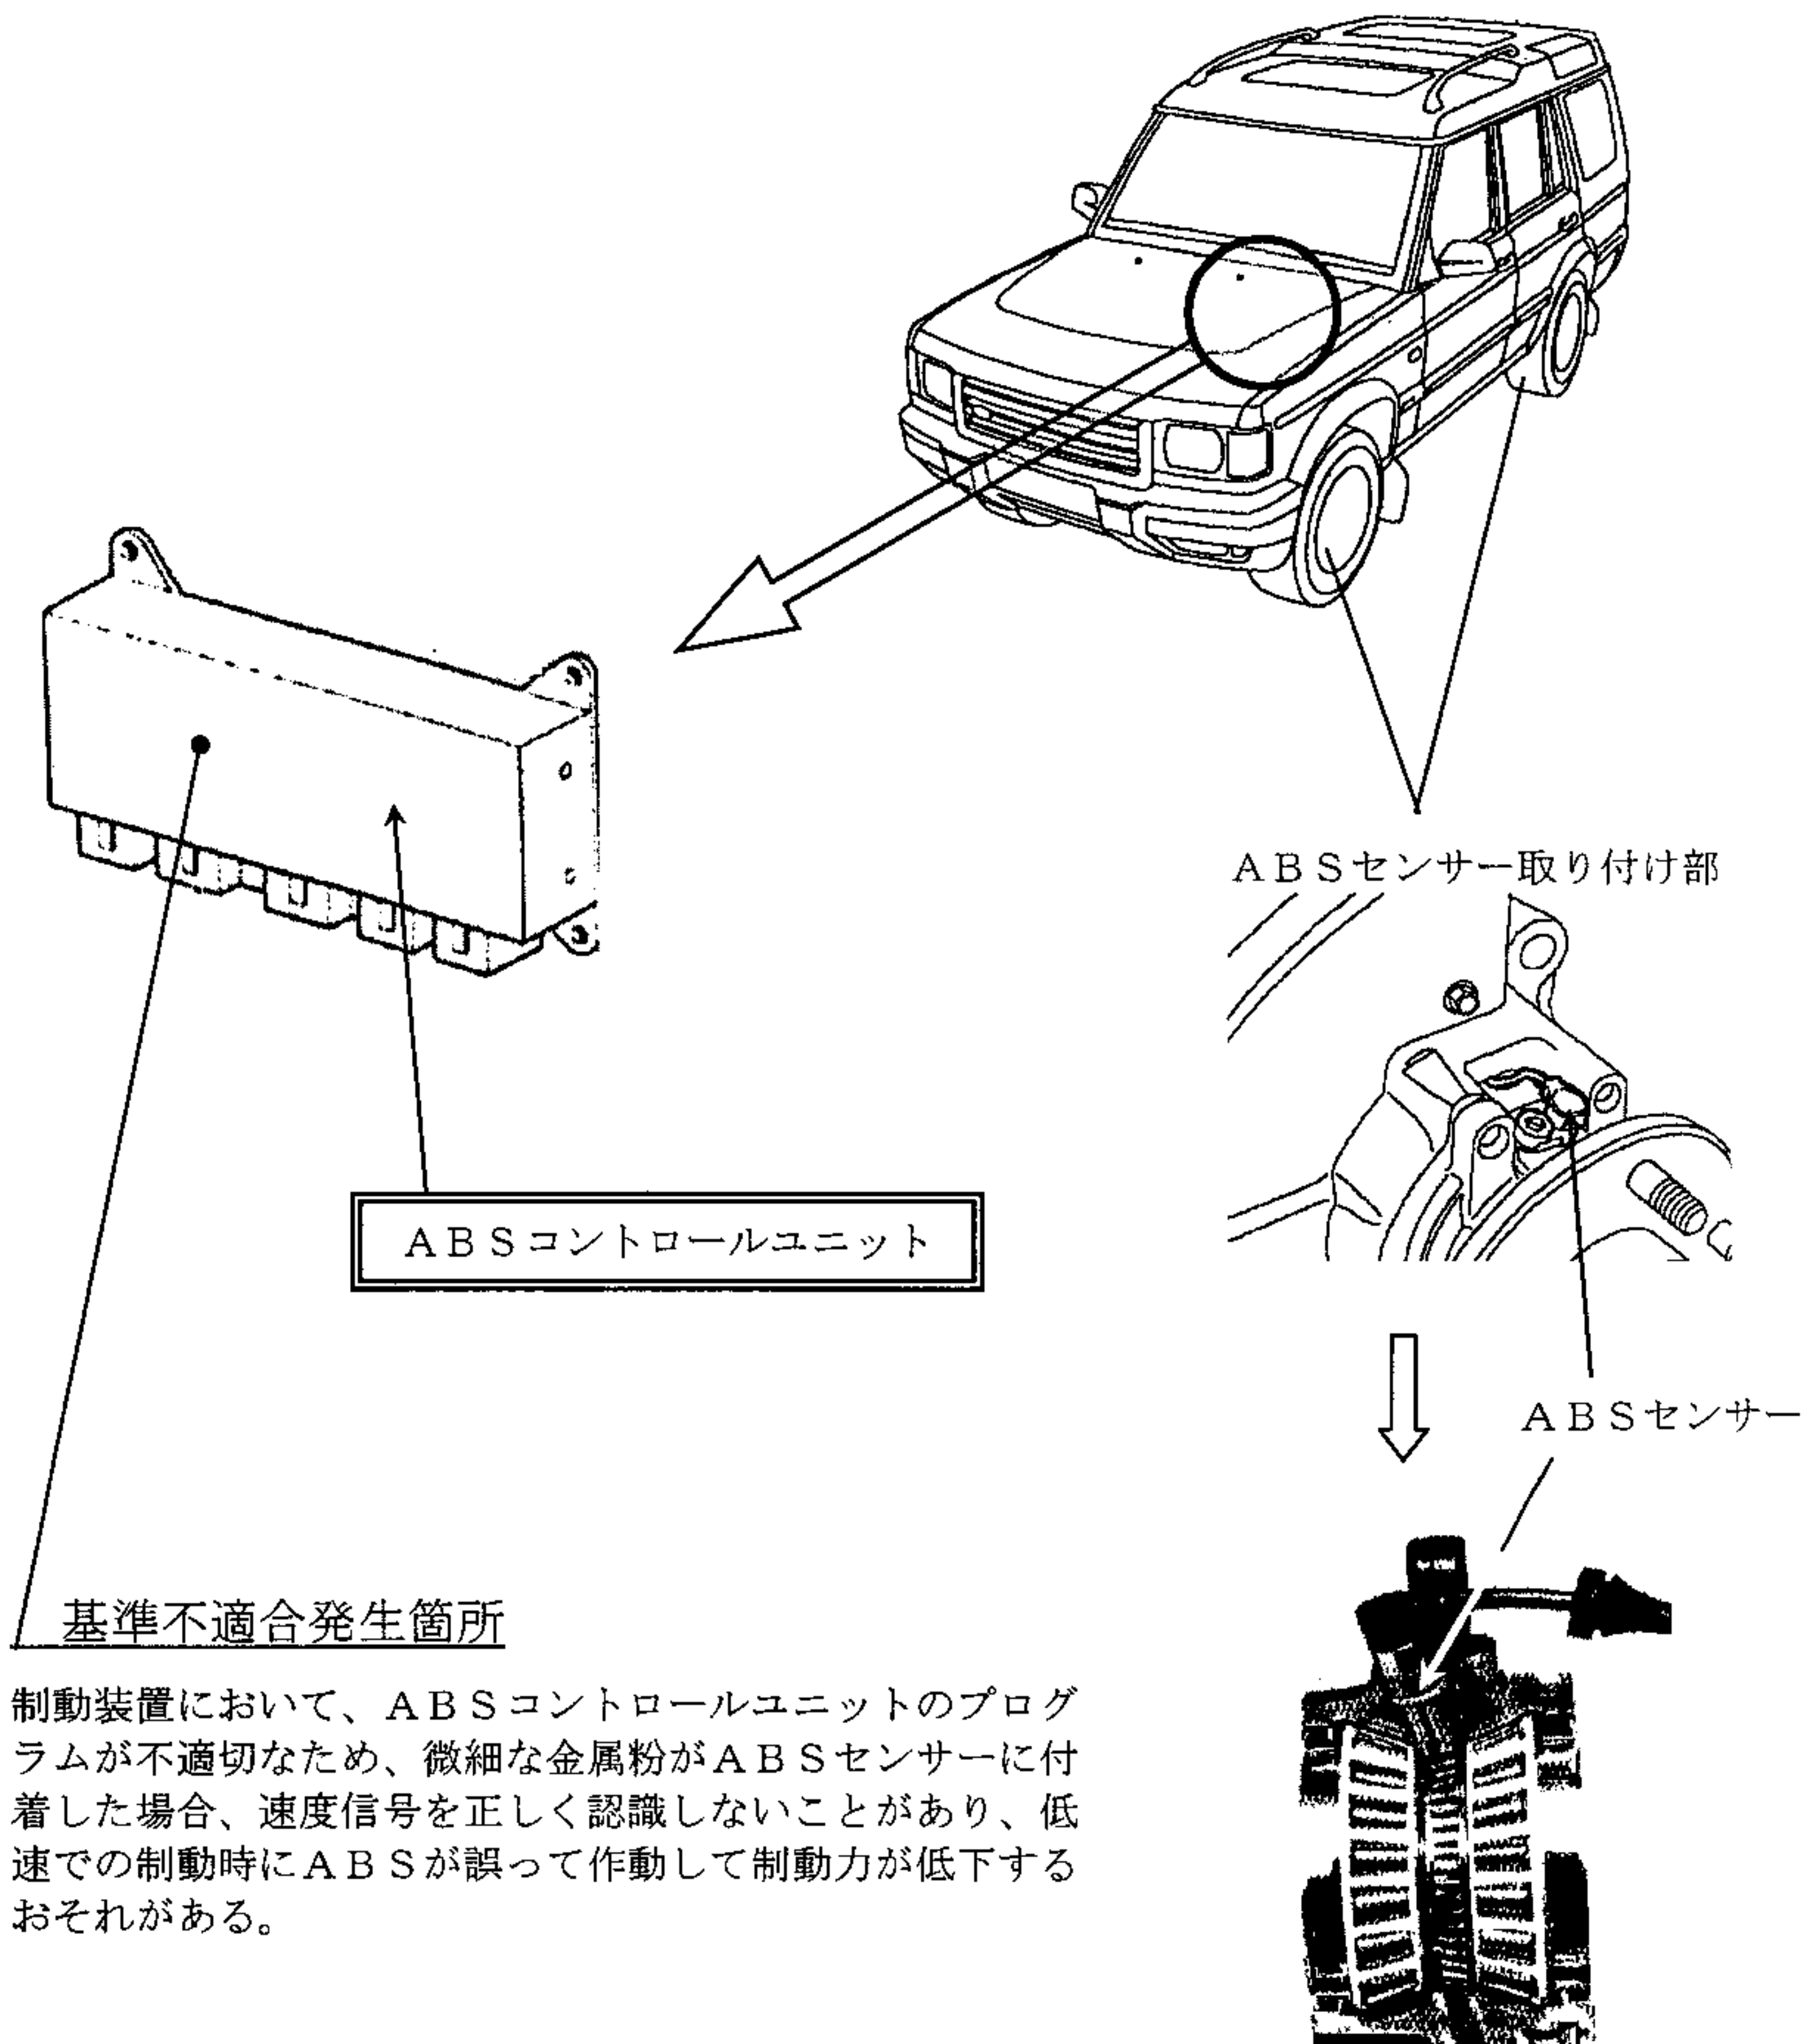

制動装置において、ABSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、微細な金属粉がABSセンサーに付着した場合、速度信号を正しく認識しないことがあり、低速での制動時にABSが誤って作動して制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSコントロールユニットを対策品と交換する。

ABSセンサー部断面図

注： 内は交換部品を示す。