


## 改善措置事項説明図

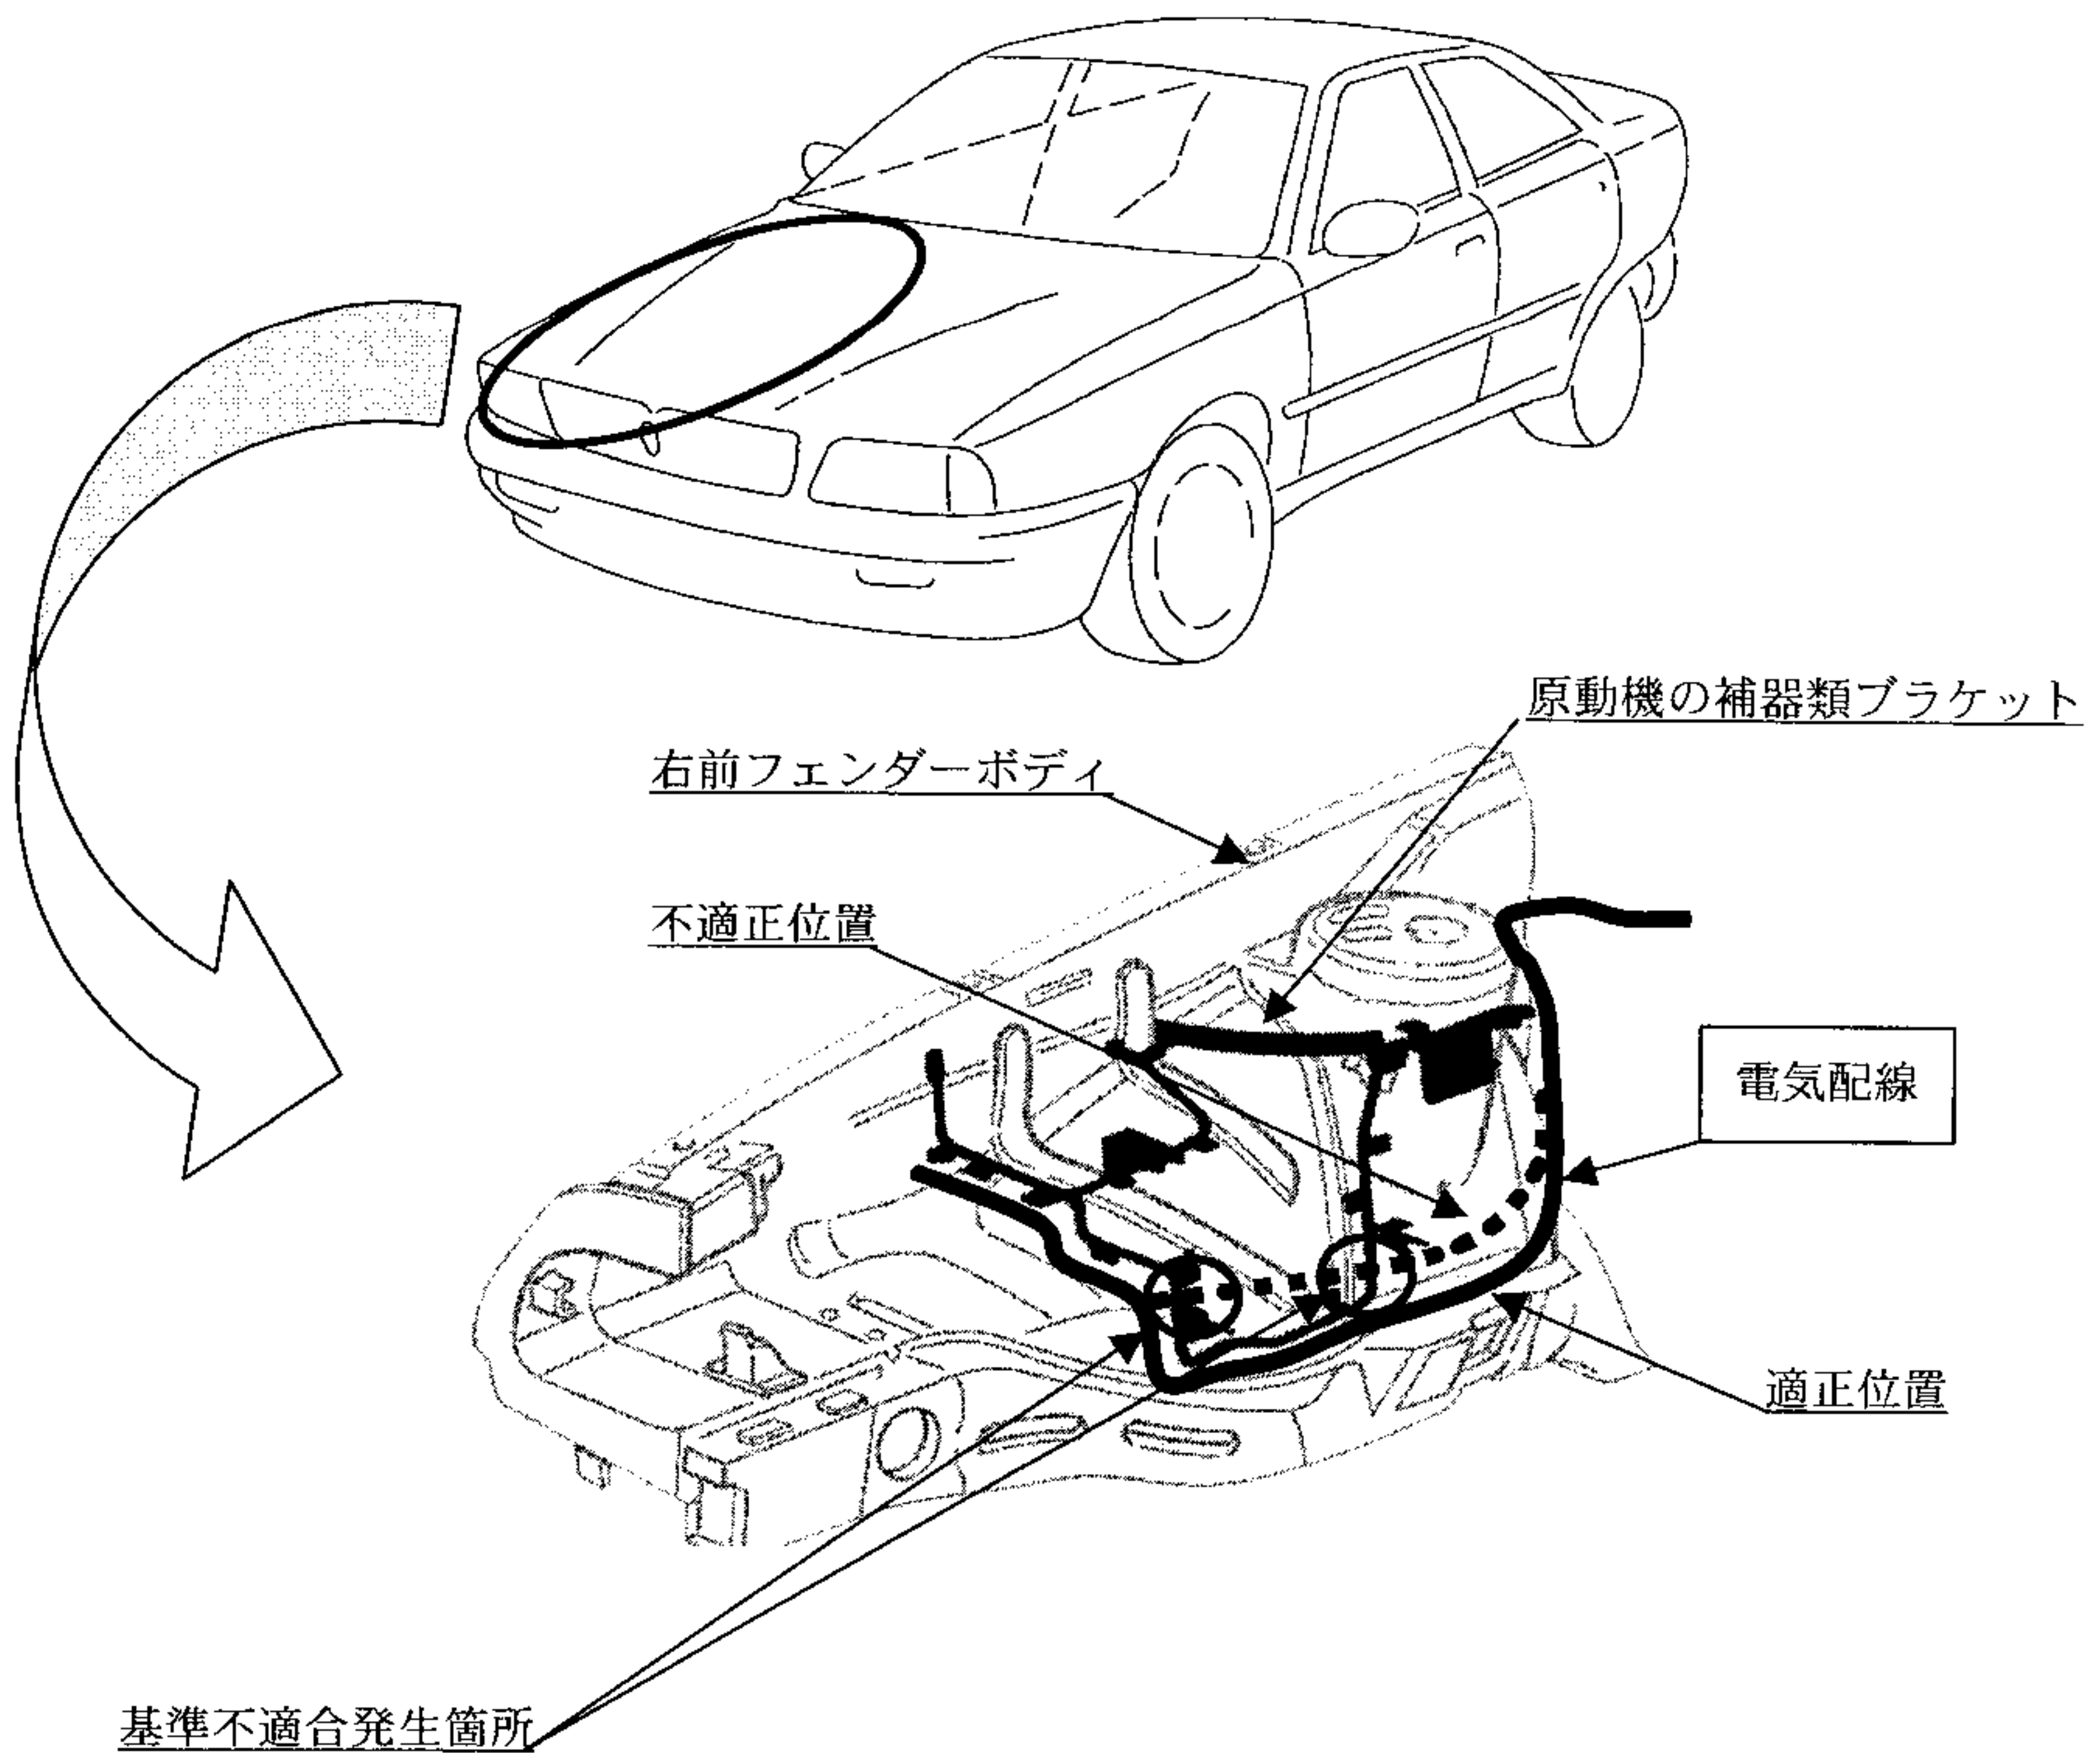

電気装置において、エンジンルーム内にある原動機制御用電気配線の取り回しが不適切なため、補器類用ブラケットが当該配線を挟みこんだものがあり、車体の振動により当該配線が損傷することにより短絡して原動機が停止し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該配線を点検し、取り回しの不適切なものはタイラップバンドを用いて正規の位置に固定するとともに、当該配線が損傷しているものは損傷状態に応じた修理を行う。

注意：  は改善部品を示す。