


改善箇所説明図

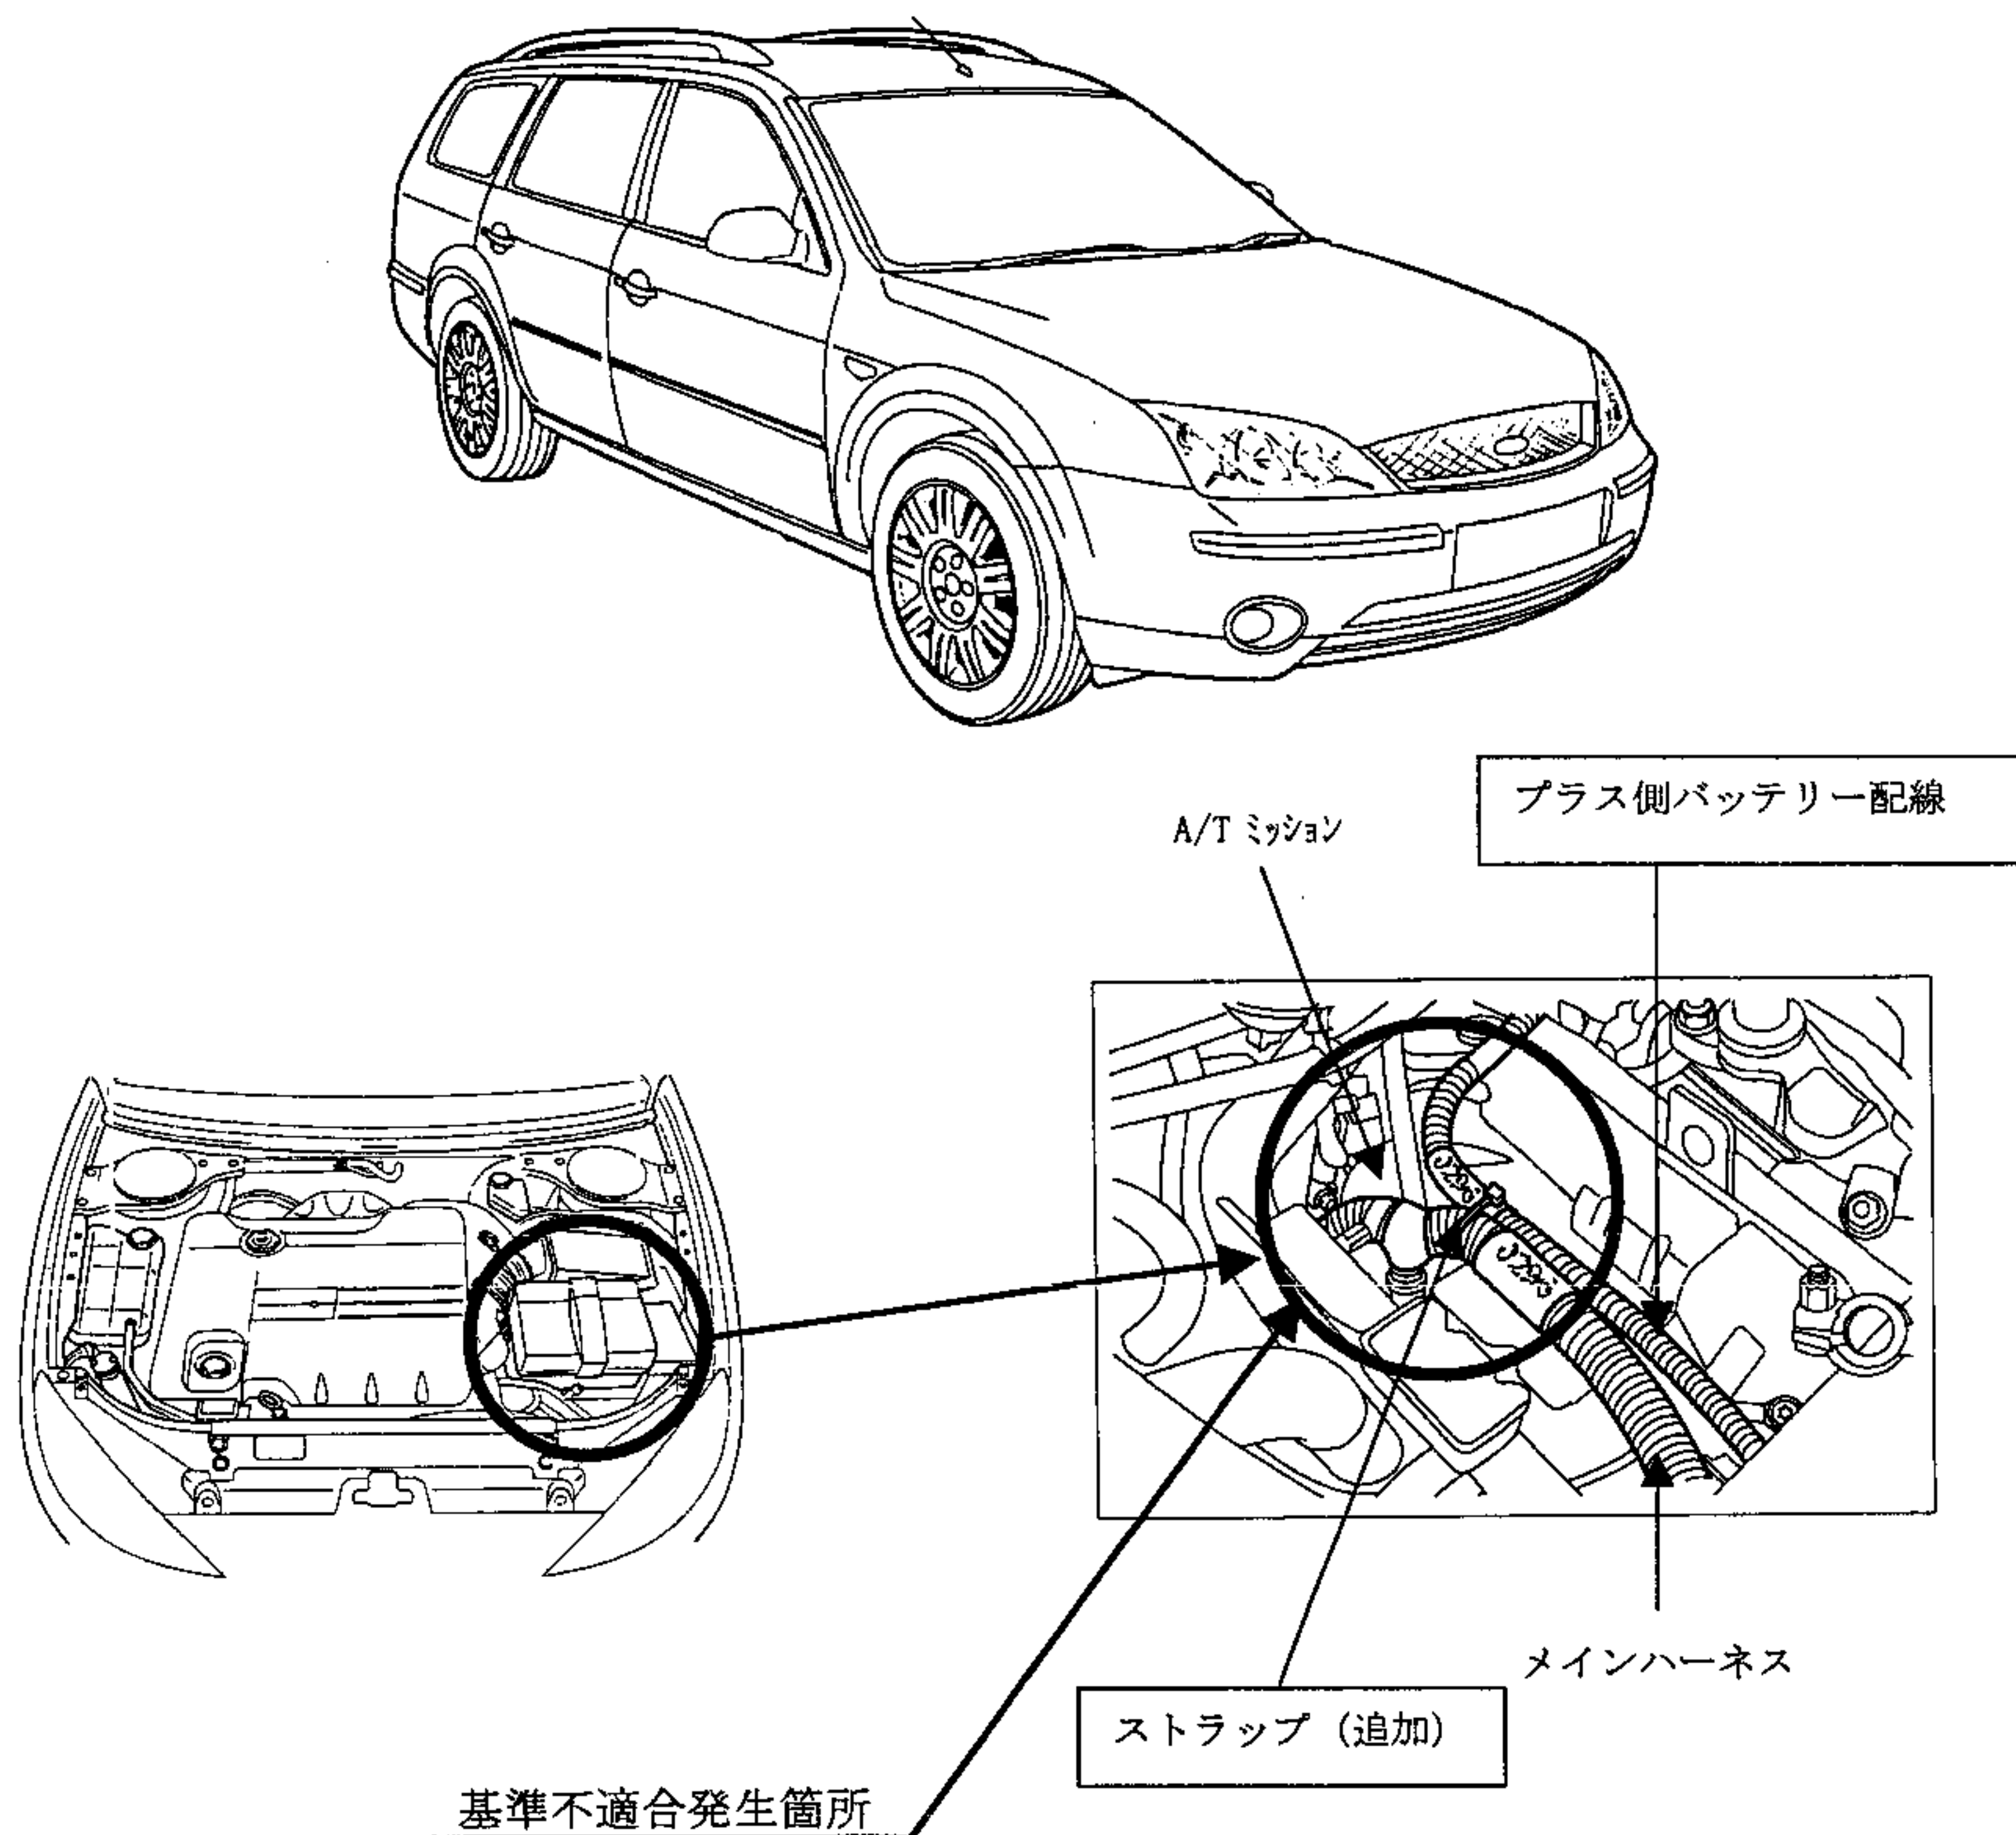

電気装置において、プラス側のバッテリー配線の取り回しが不適切なため、オートマチックトランスミッションの加減速時の揺動により当該配線が車体の一部と干渉することがあり、当該配線の被覆が損傷し、短絡して当該配線及び付近の配線が焼損するおそれがある。

改善の内容

- ・全車両、プラス側バッテリー配線と隣接するメインハーネスとをストラップで固定し、オートマチックトランスミッションとの隙間を確保する。
- ・当該配線に損傷があるものは、損傷の状況に応じて修理する。

注： は追加部品または修理箇所を示す。