


改善箇所説明図

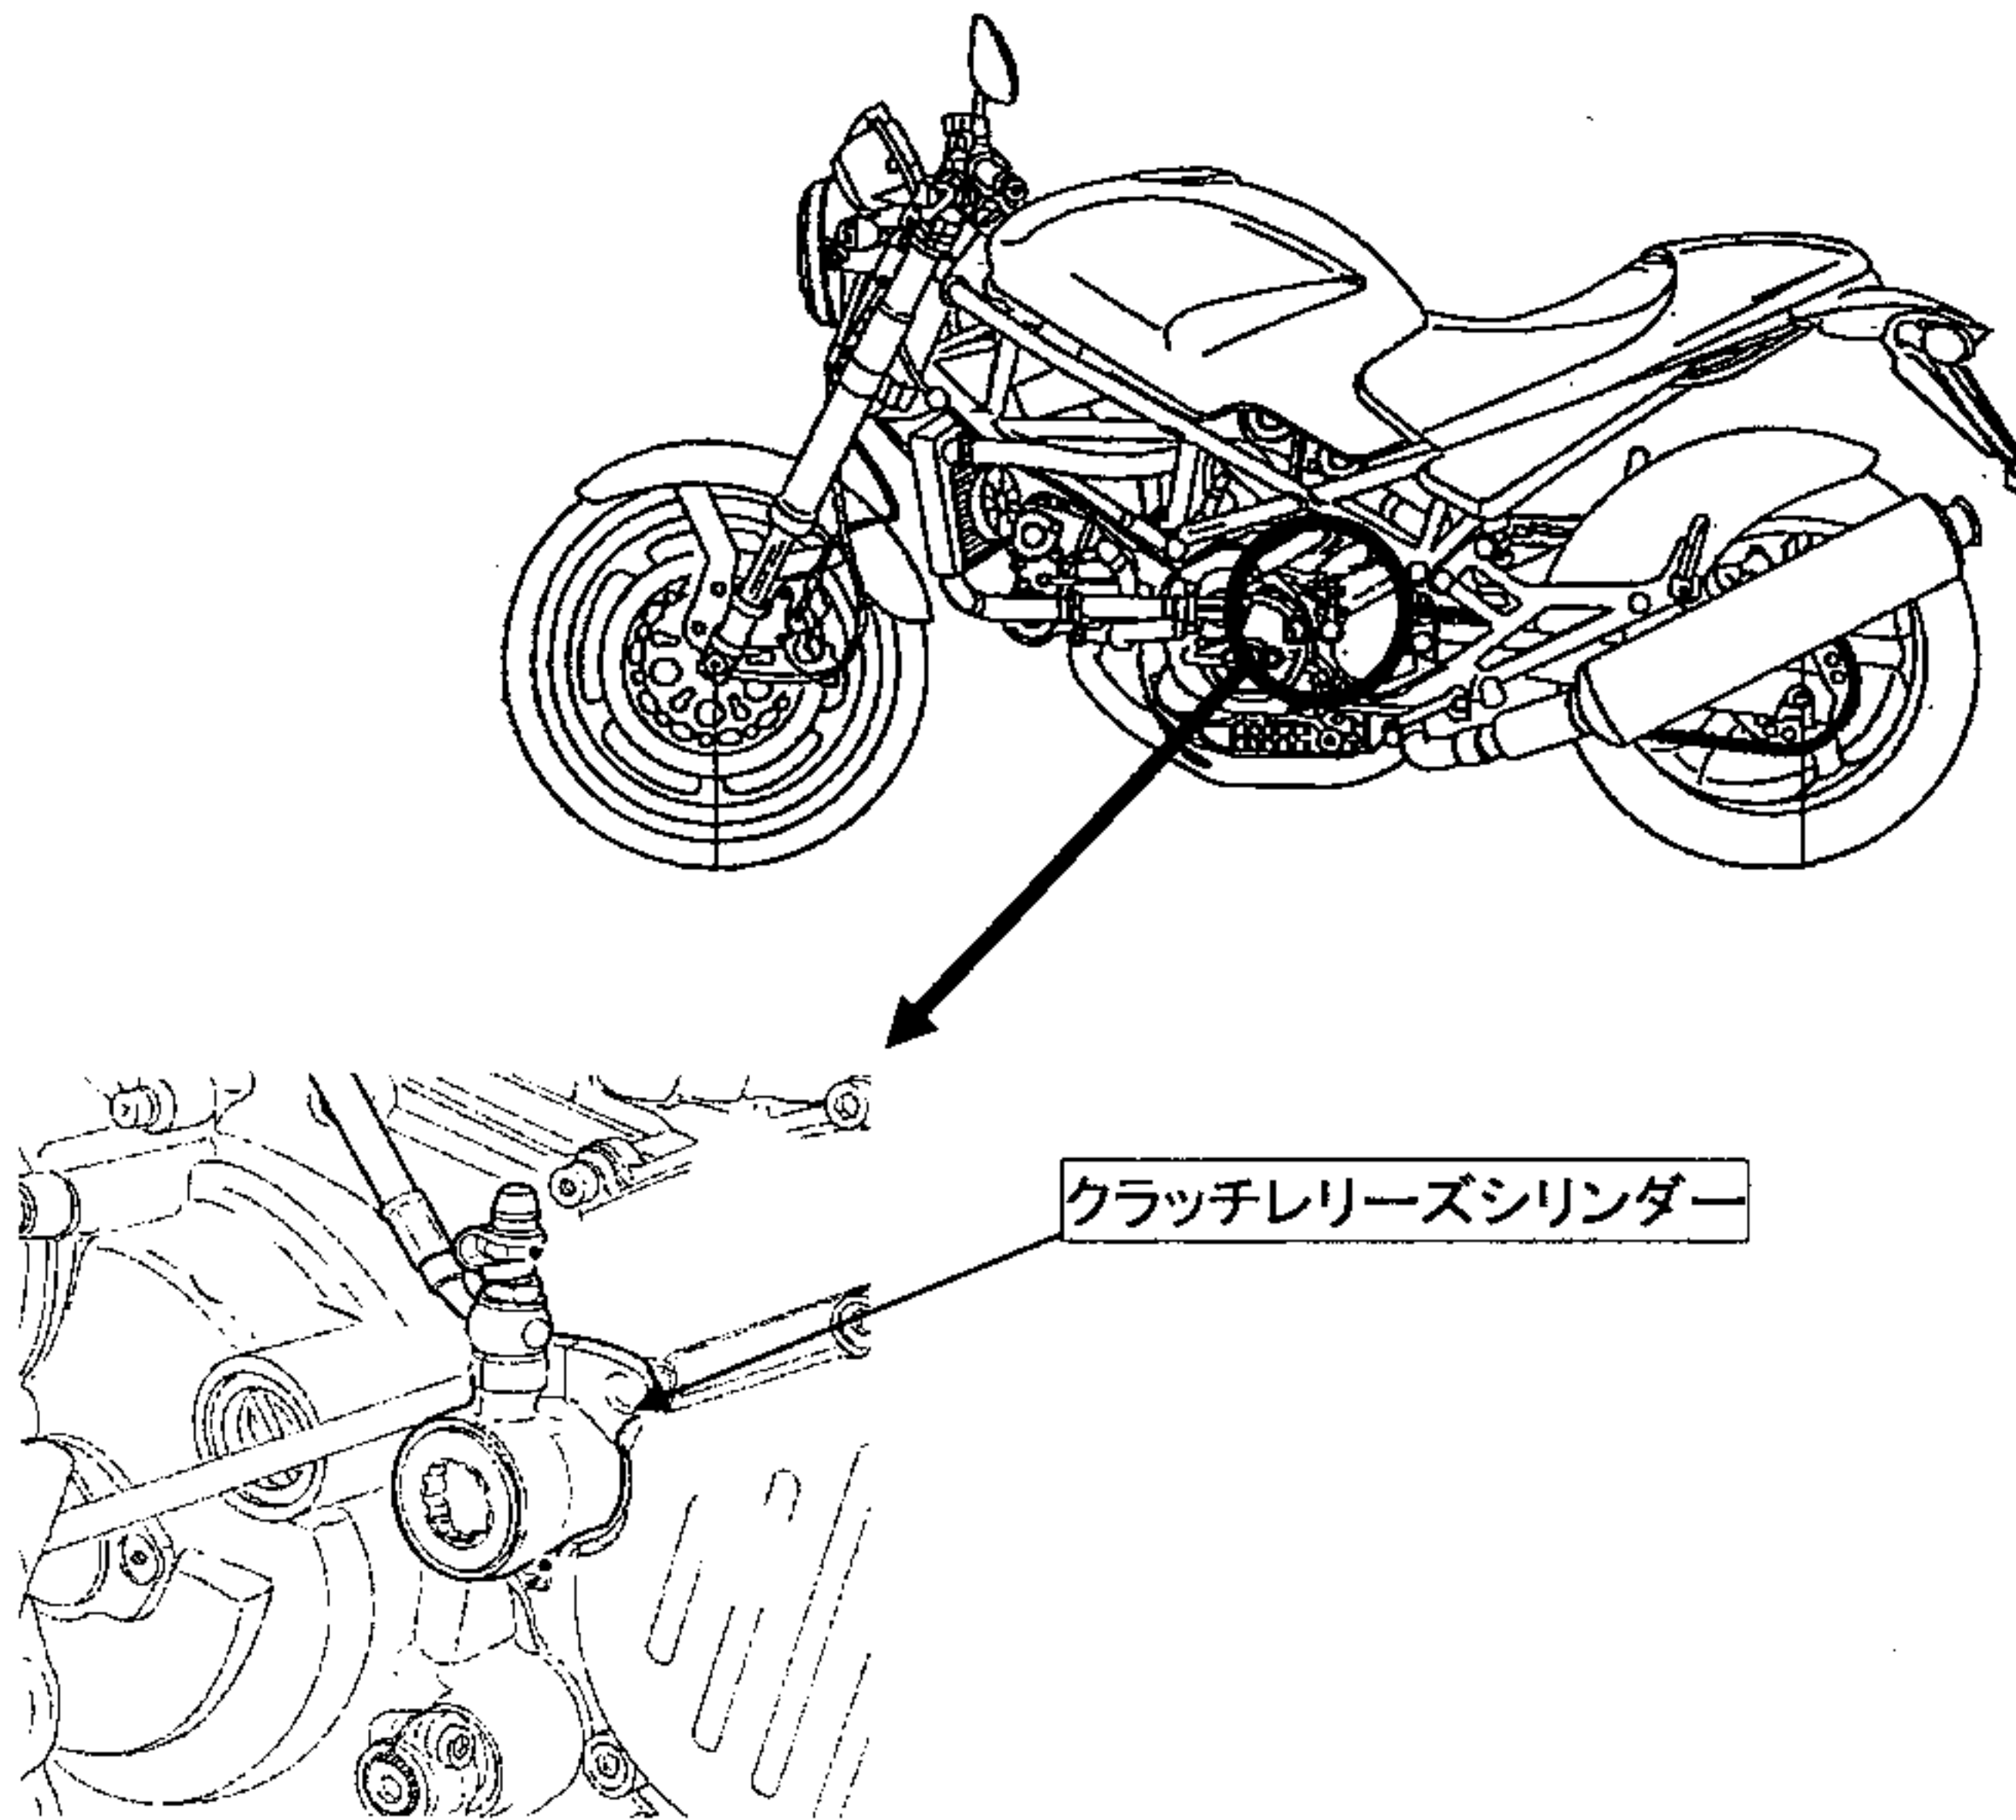

基準不適合箇所

動力伝達装置において、クラッチレリーズシリンダー内部のシールの材質が不適切なものがあるため、当該シール部からクラッチ液が漏れることがあり、漏れたクラッチ液によりクラッチ操作が妨げられ、最悪の場合、クラッチ操作が行えず走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、クラッチレリーズシリンダーを点検し、対象となるものは当該シリンダーを対策品と交換する。

注: は改善箇所を示す