


改善箇所説明図

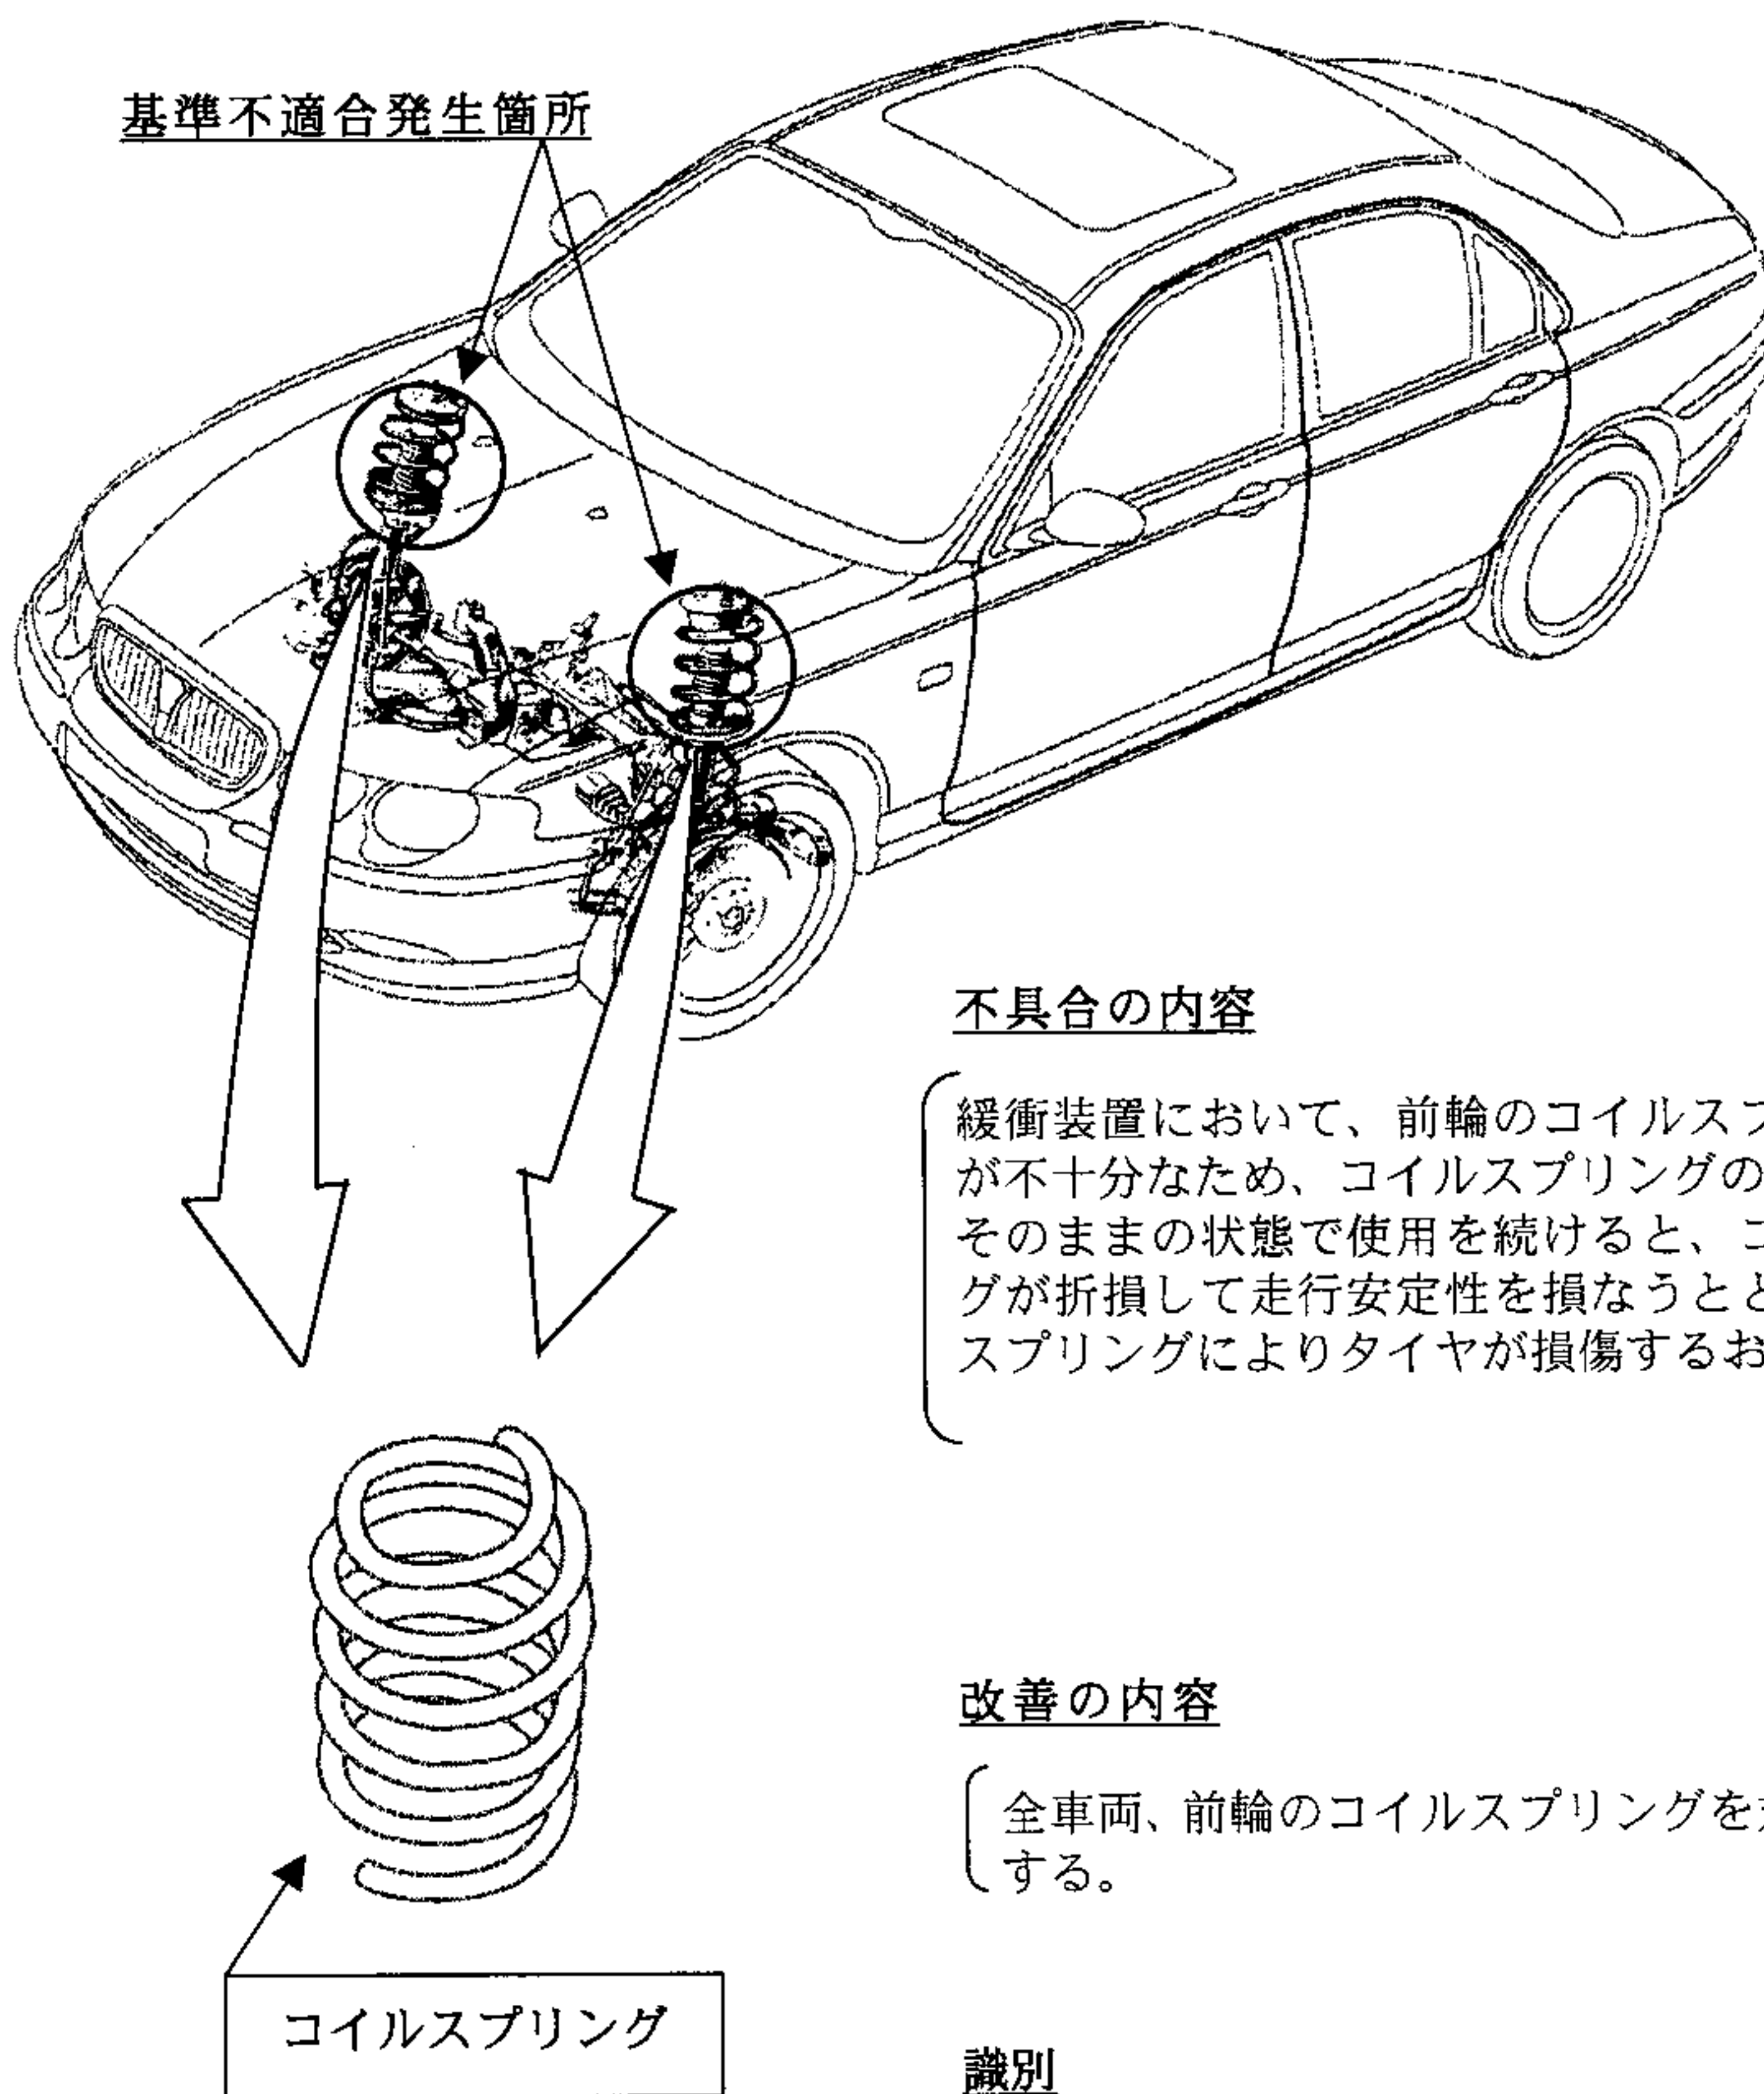

不具合の内容

緩衝装置において、前輪のコイルスプリングの塗装が不十分なため、コイルスプリングの表面が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、コイルスプリングが折損して走行安定性を損なうとともに折損したスプリングによりタイヤが損傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪のコイルスプリングを対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内右ストラット上部に緑ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。