



改善箇所説明図

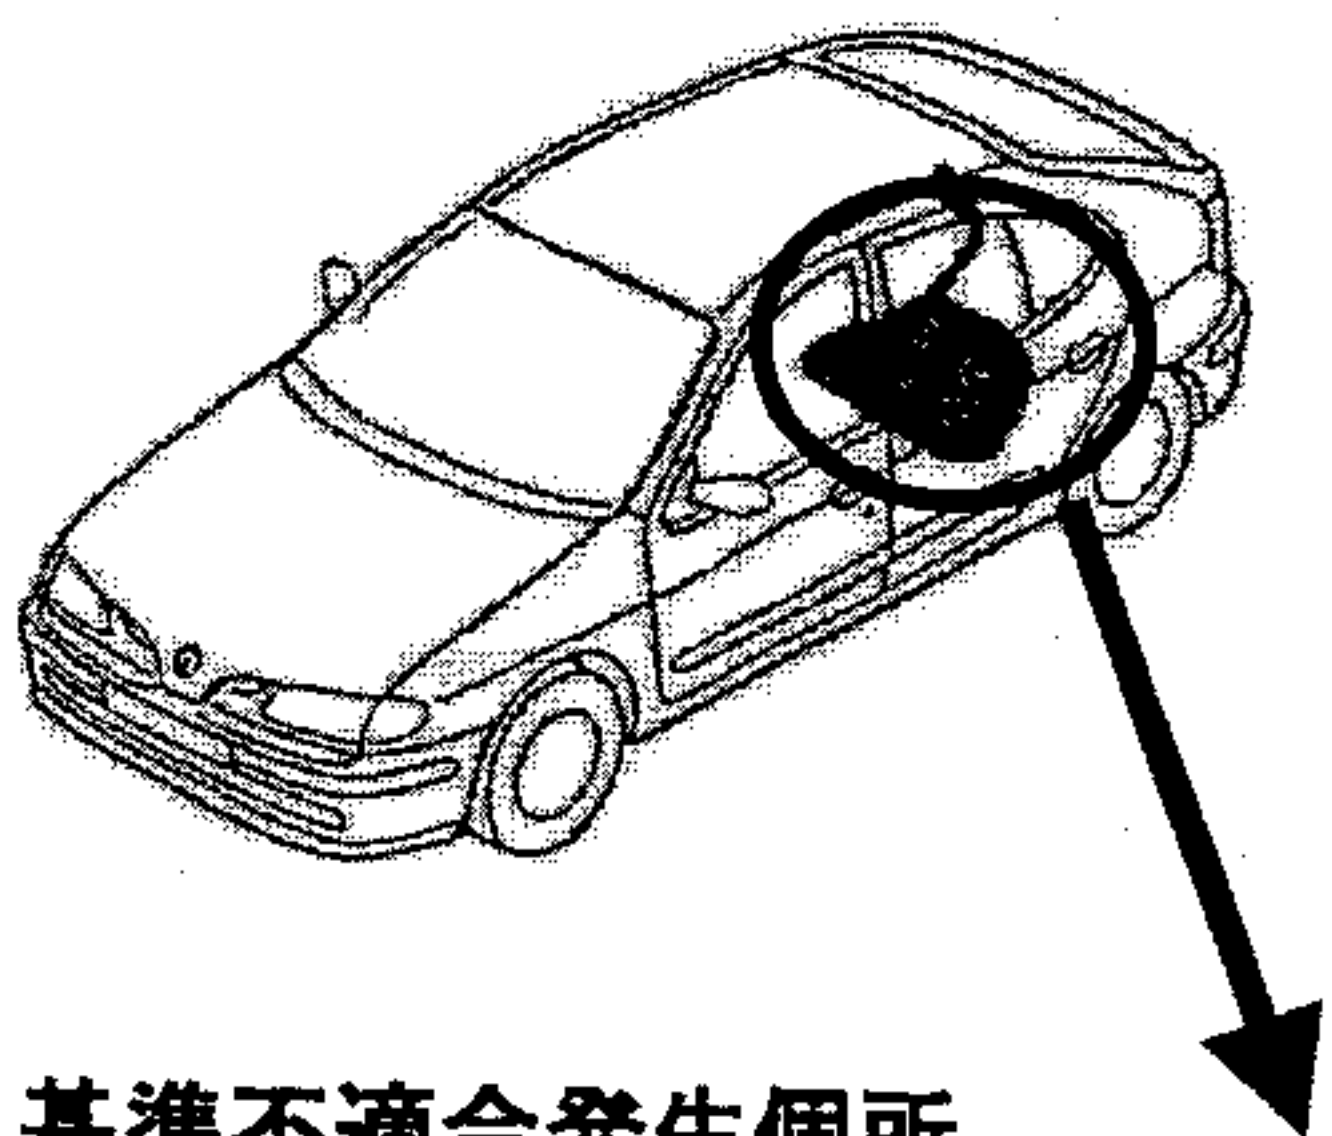


基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料タンク上部の樹脂製燃料ポンプ取付ナットの熱処理が不適切なものが
あるため、温度変化の繰り返しにより当該ナットに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。

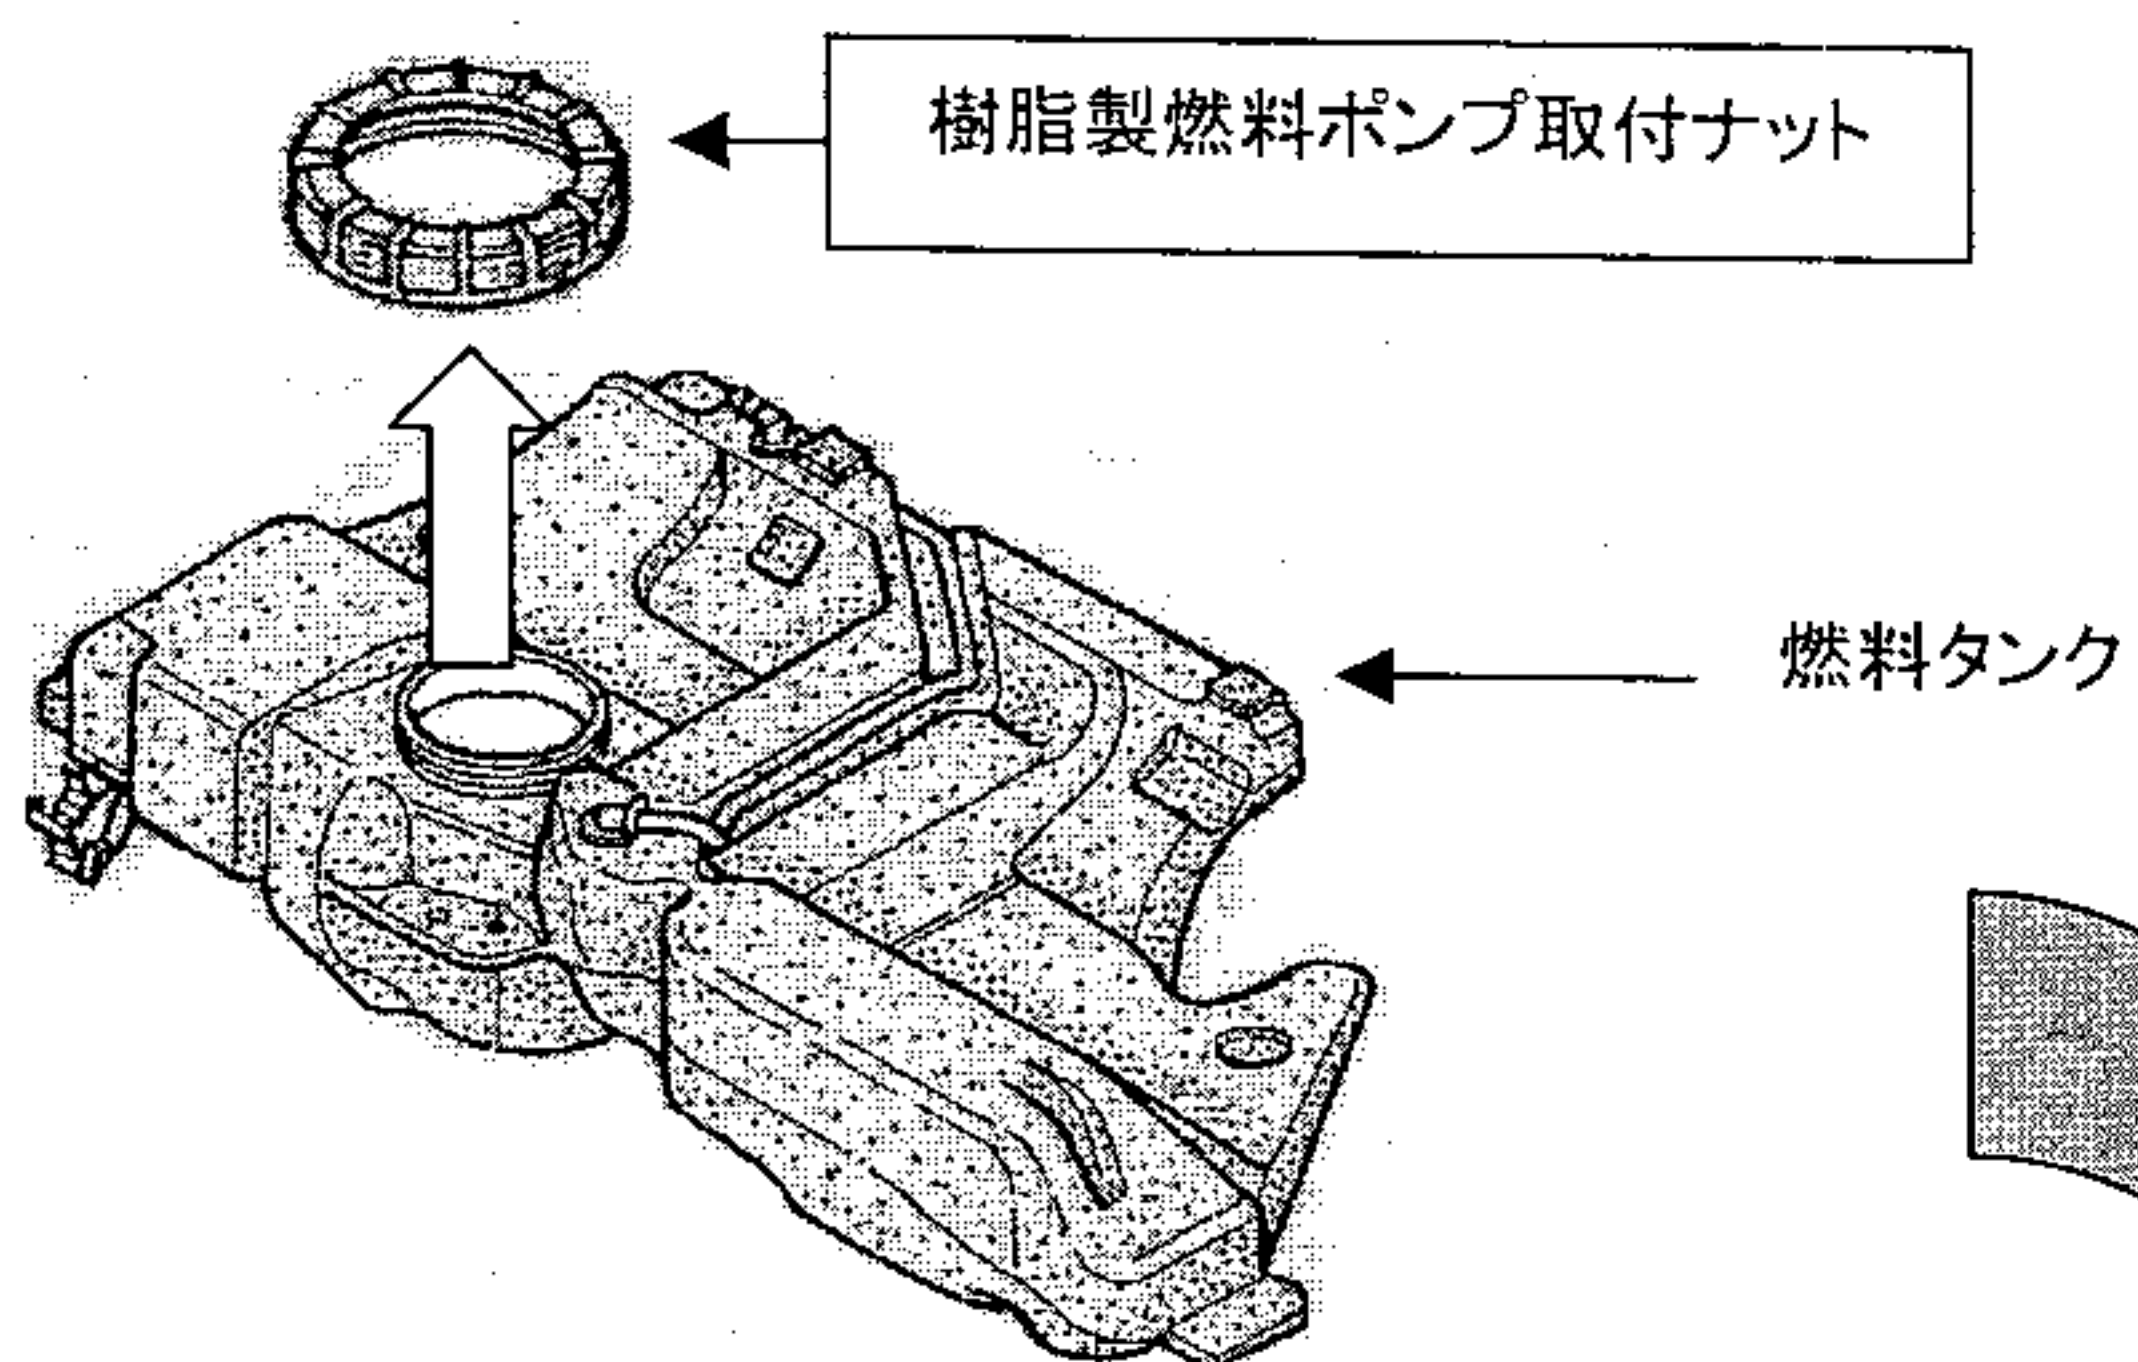

改善の内容

全車両、該当ナットを点検し、対象となるものは良品と交換する。

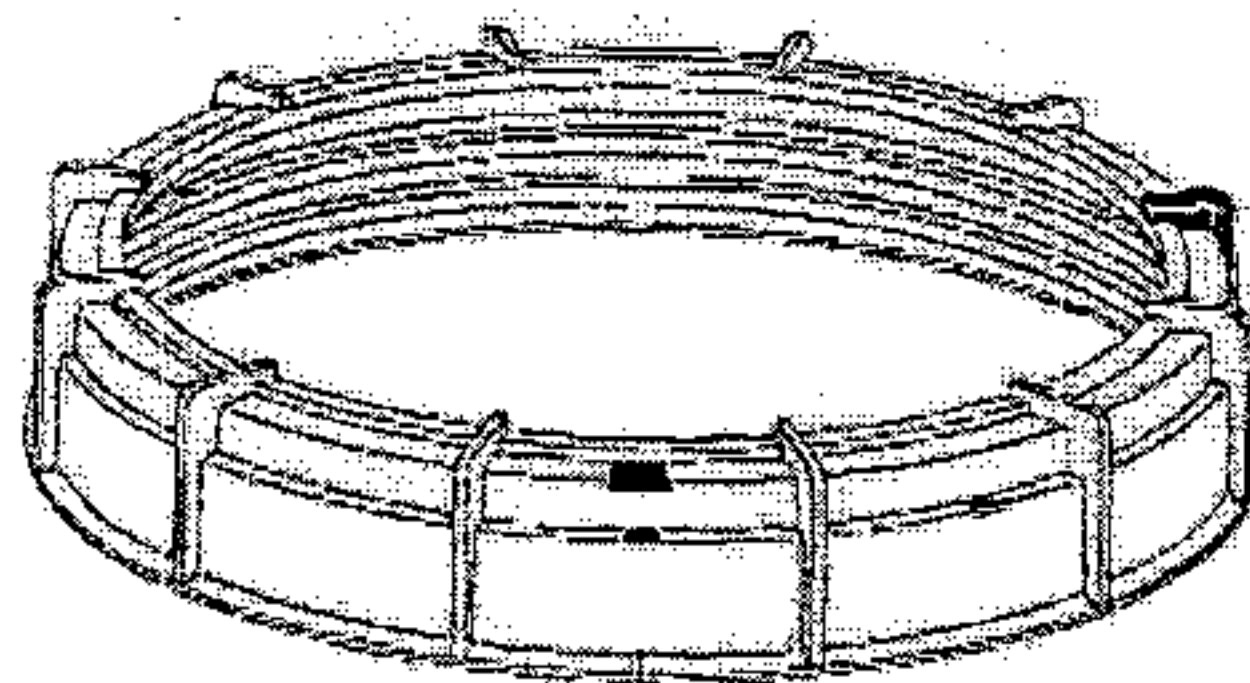

注:  は交換部品を示す。