



改善箇所説明図

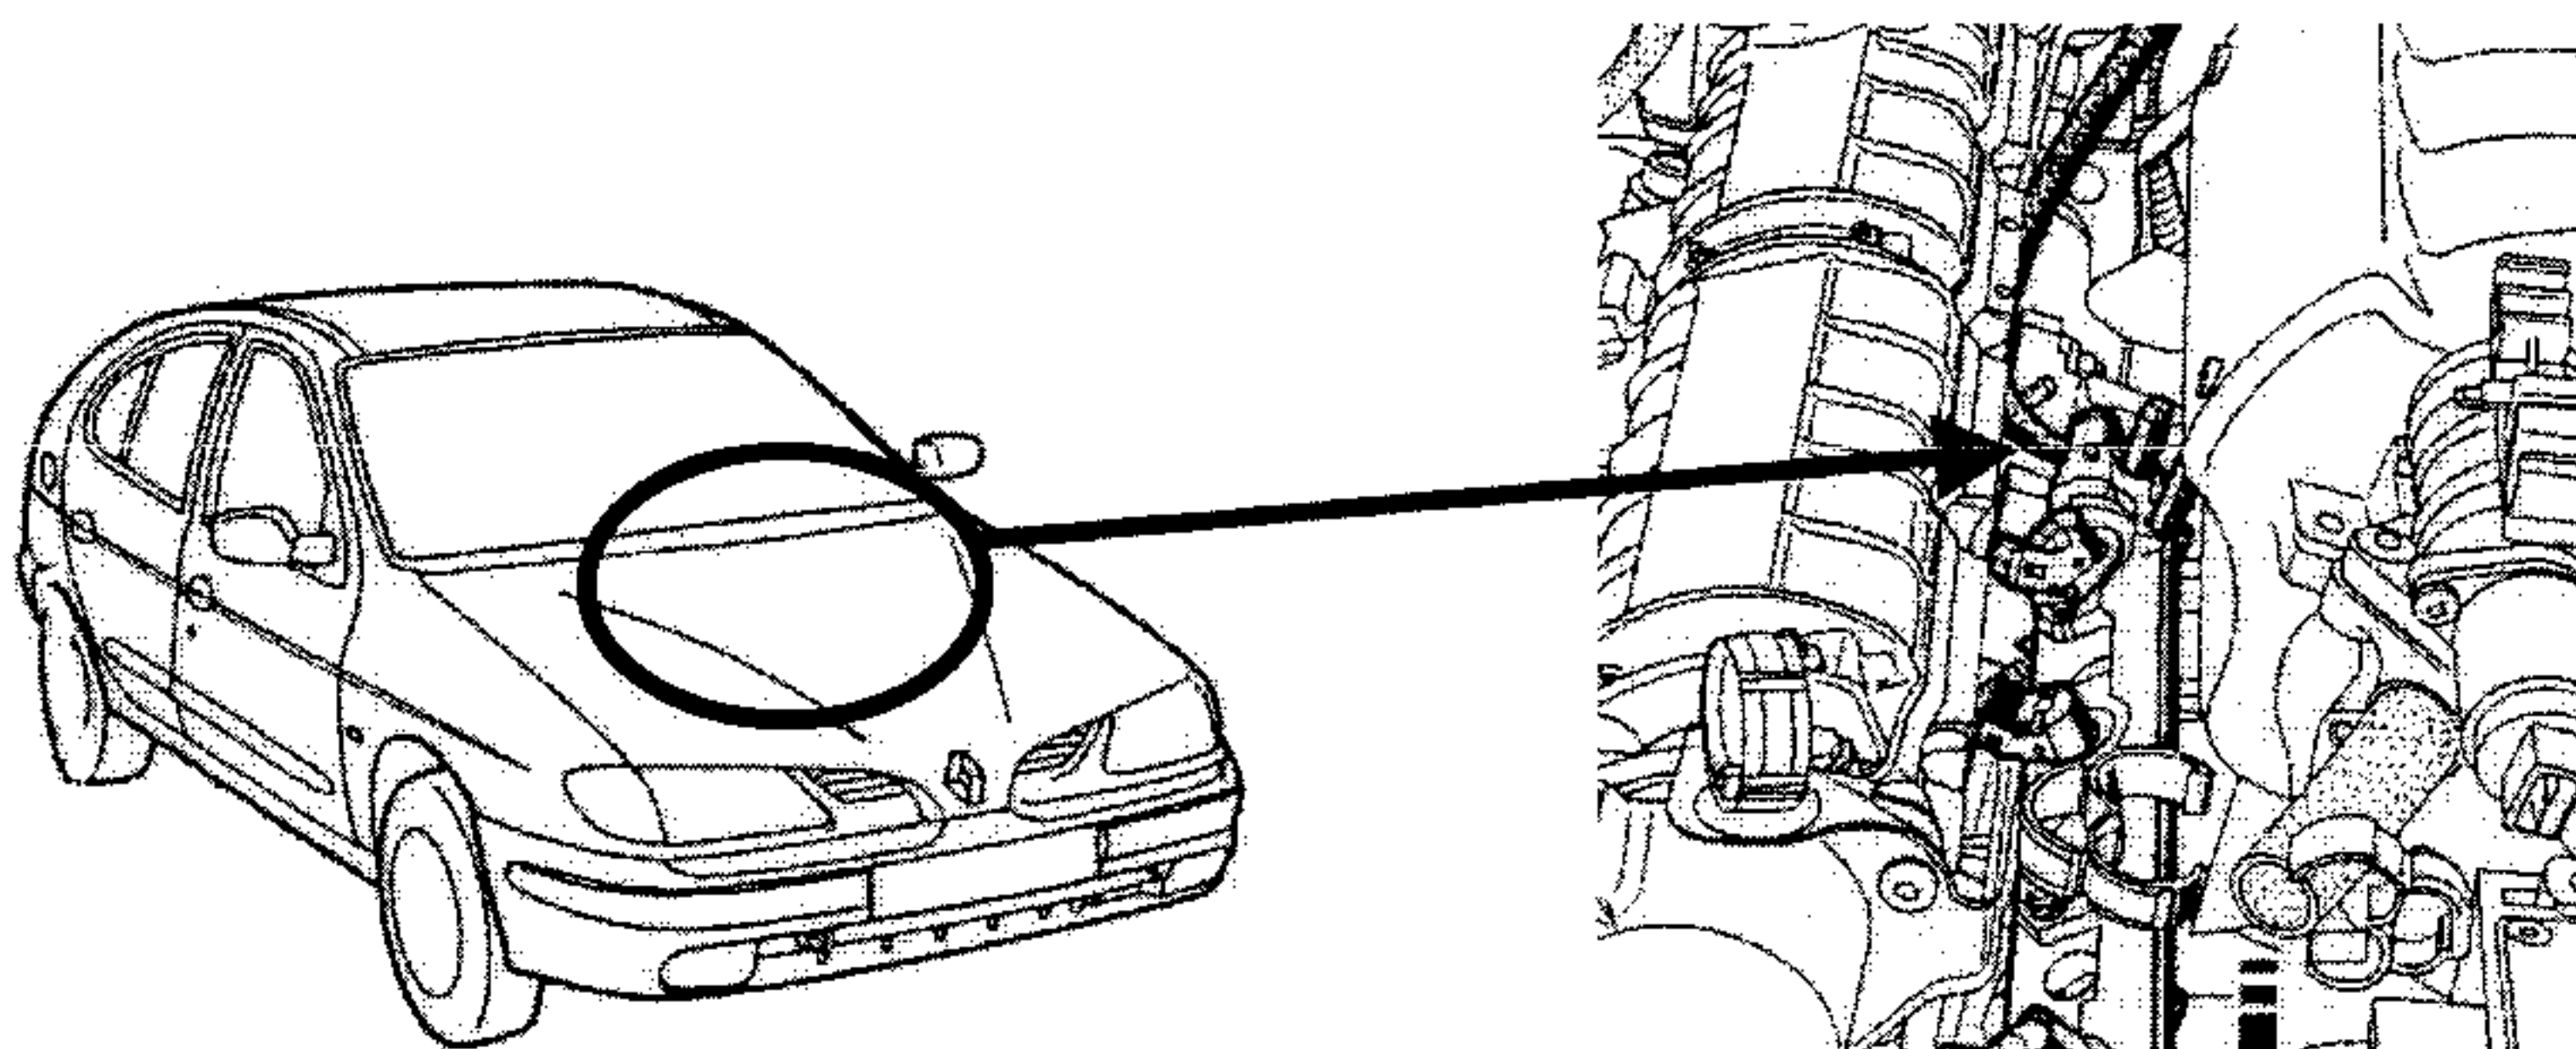

基準不具合発生箇所

原動機において、燃料ホースの材質が不適切なものがあるため、エンジンルーム内の熱により当該ホースが硬化して燃料分配器との接続部の締め付けが不十分となり、当該接続部から燃料が漏れるおそれがある。

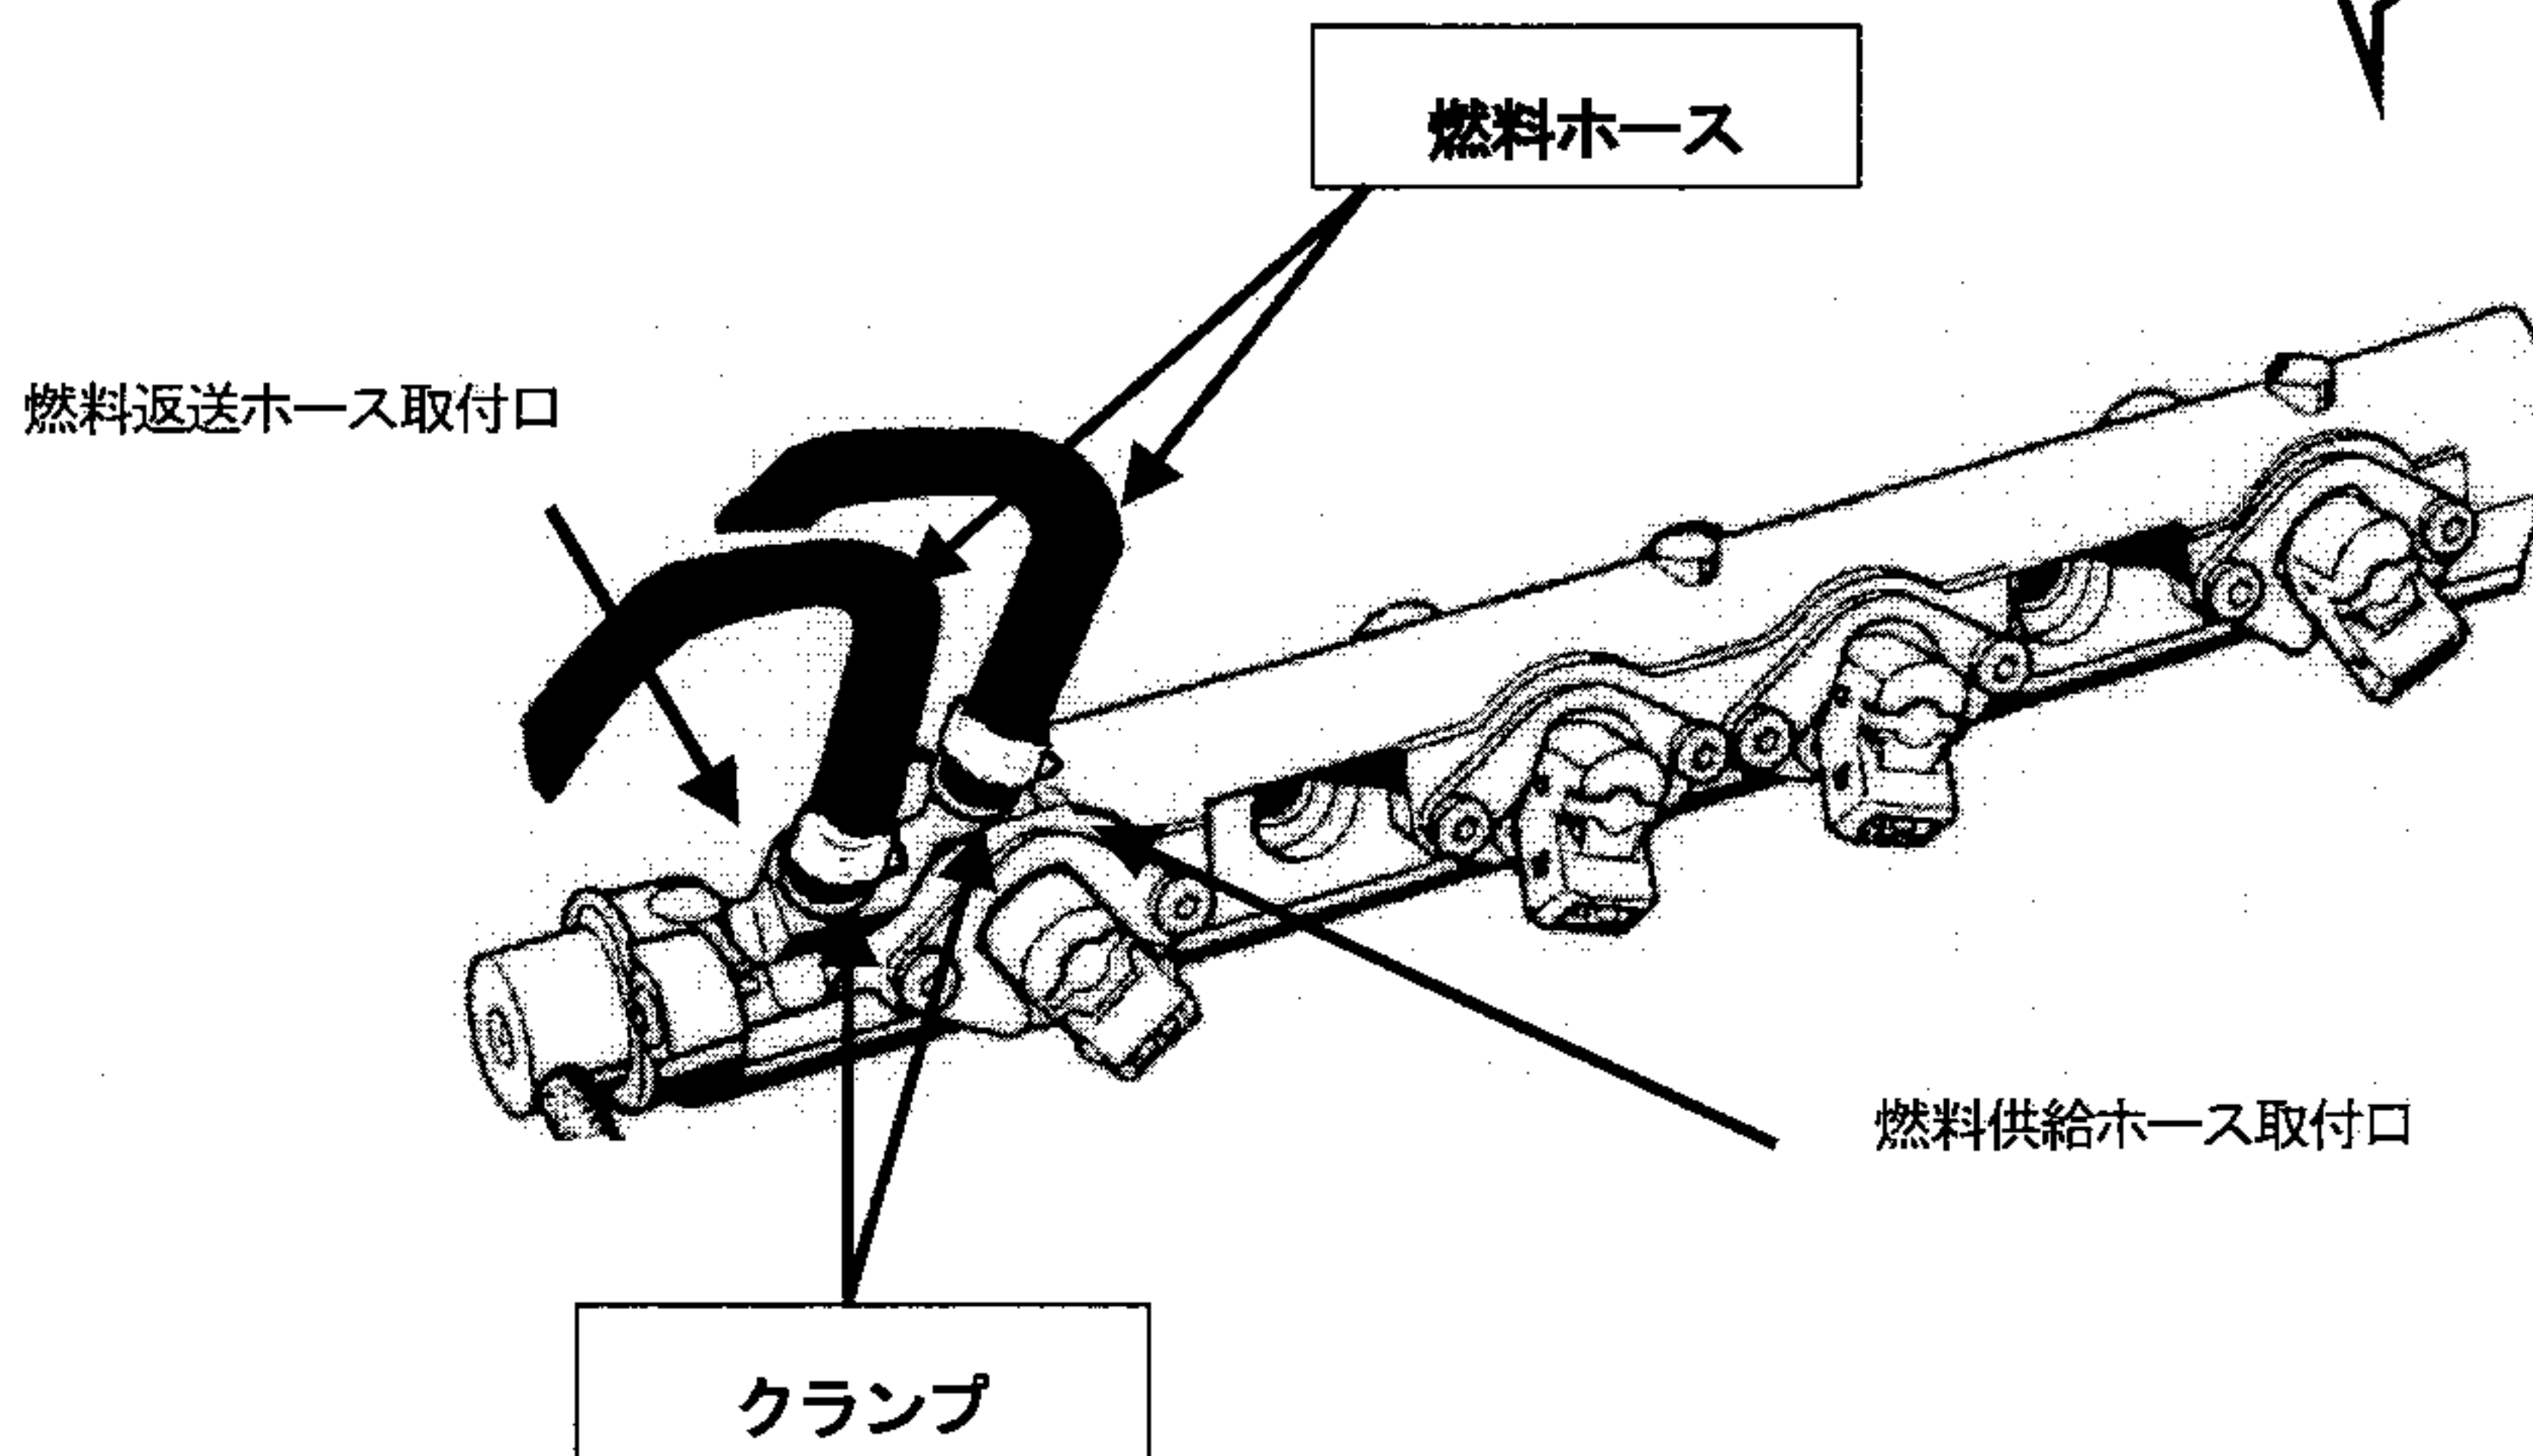

改善の内容

全車両、燃料ホース及びクランプを対策品と交換する。