
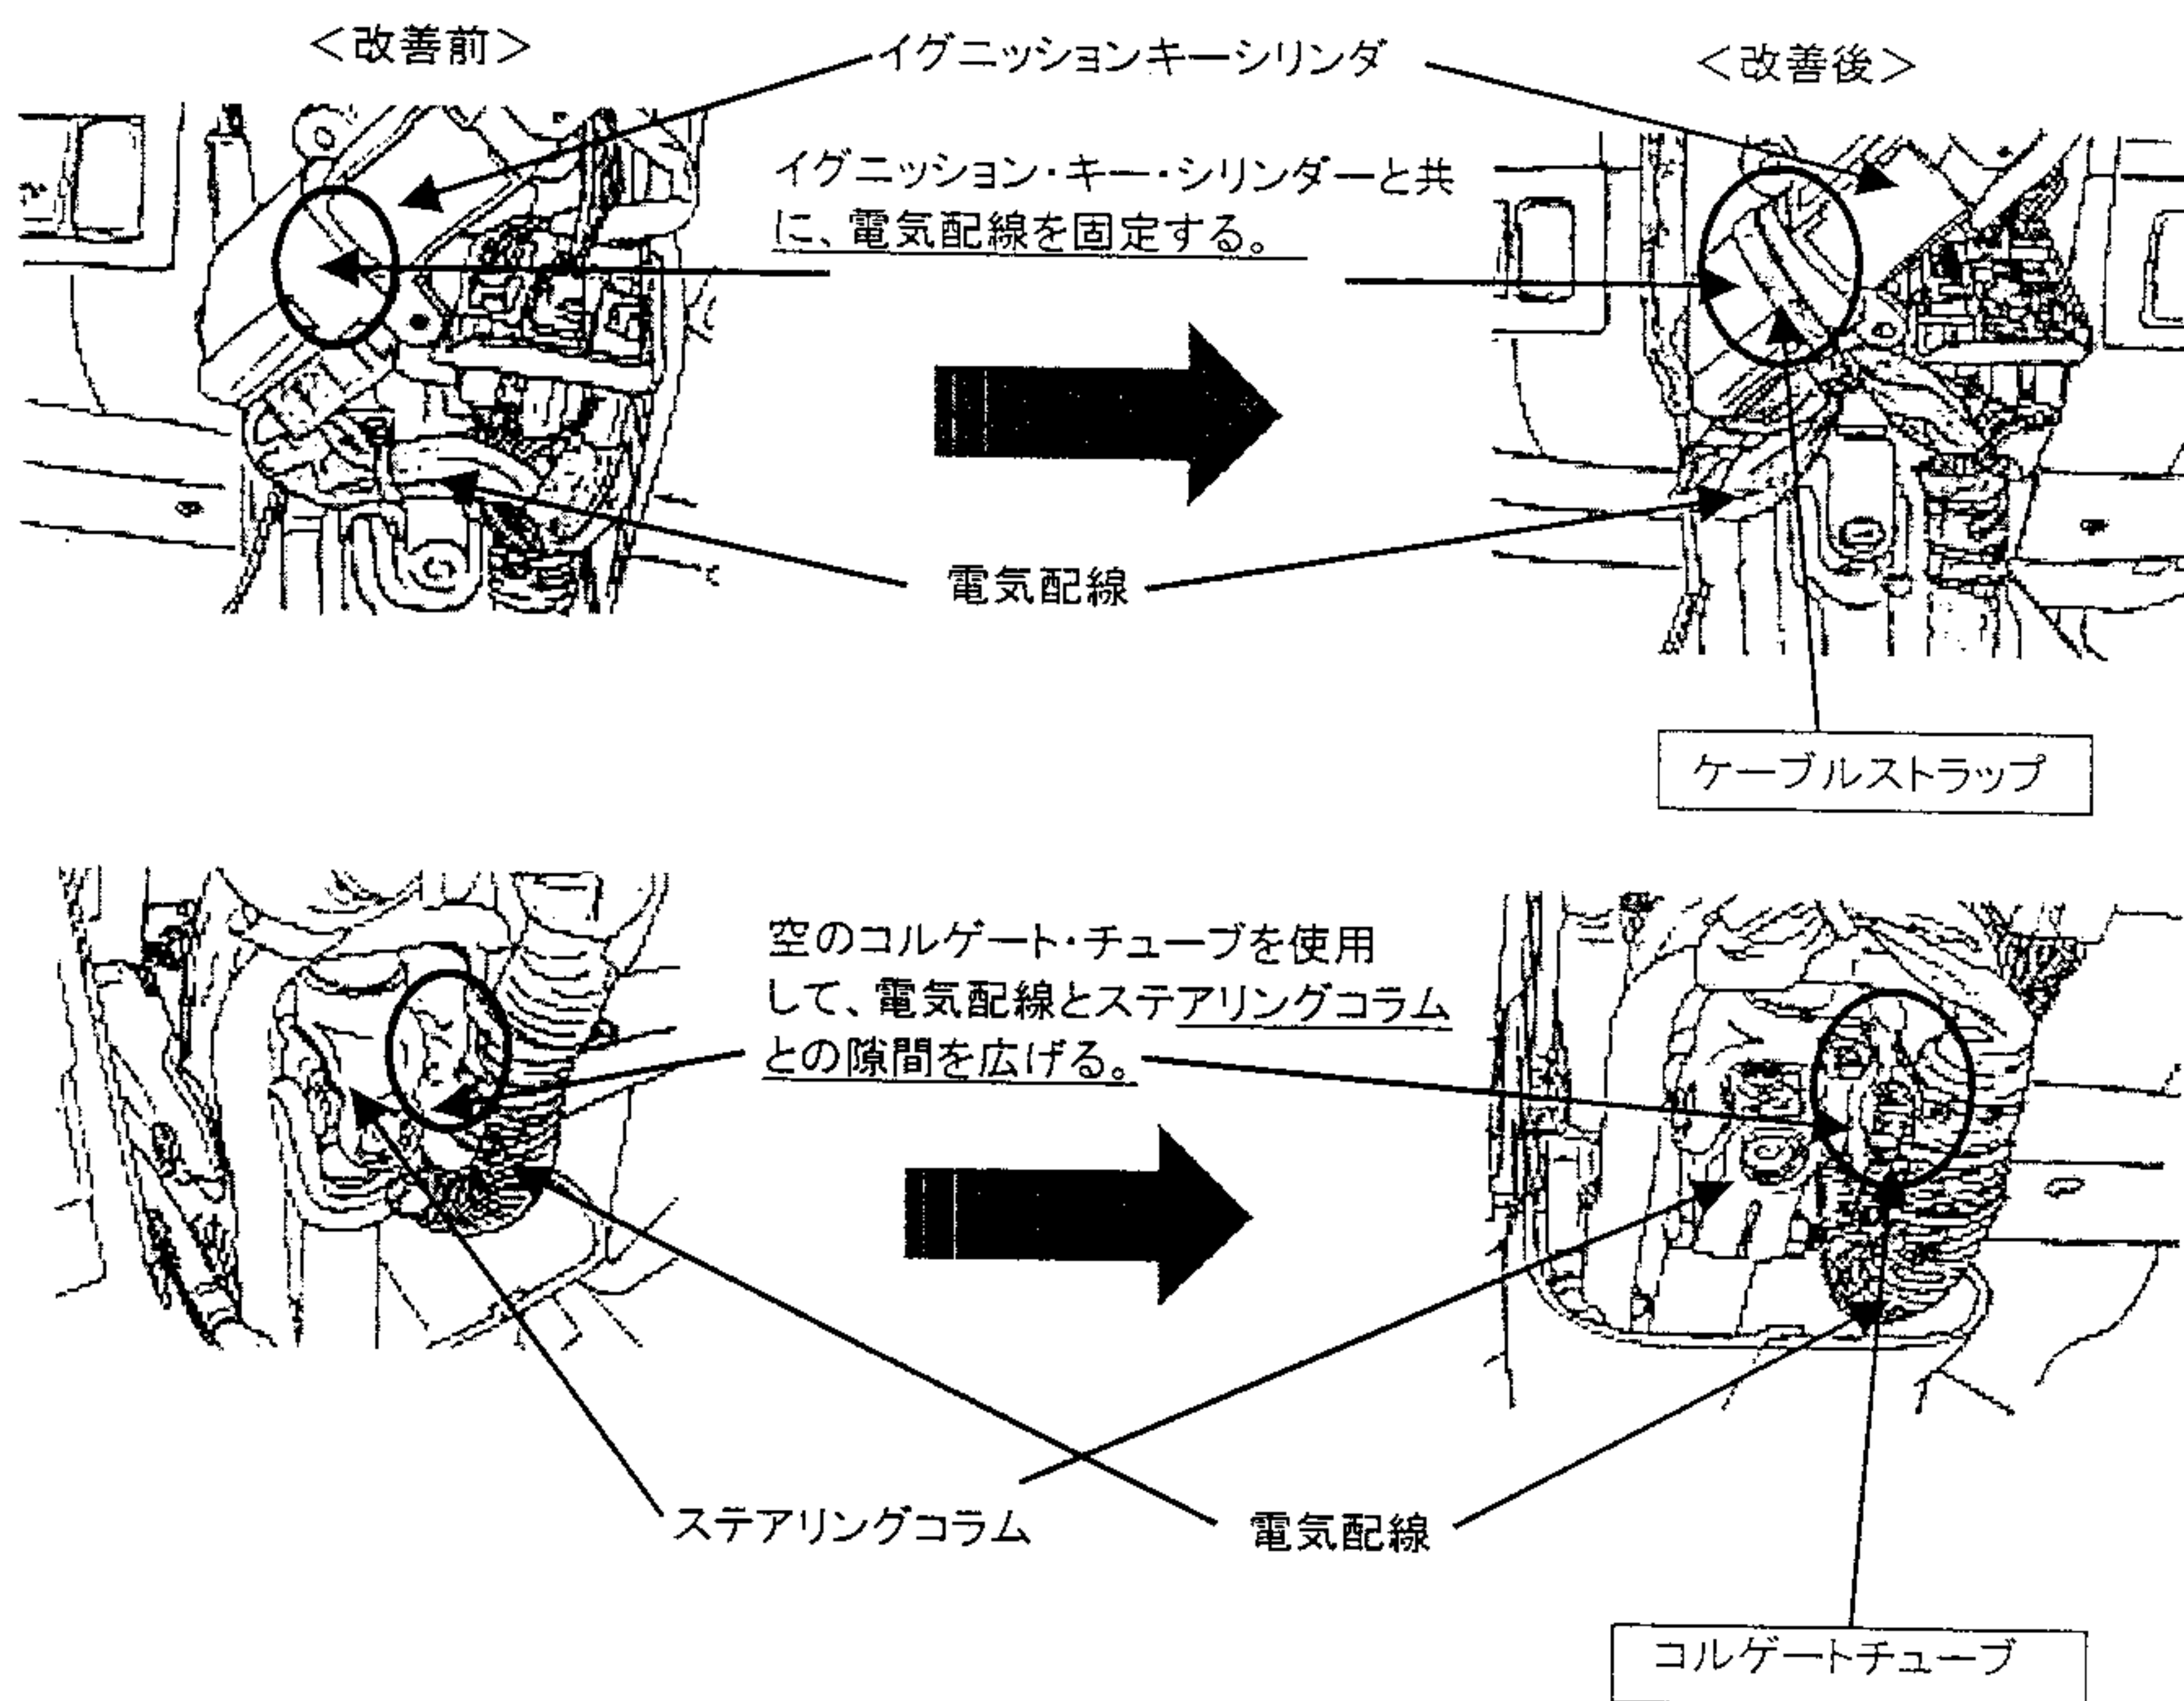


改善箇所説明図

(③ステアリングコラムと電気配線の干渉)

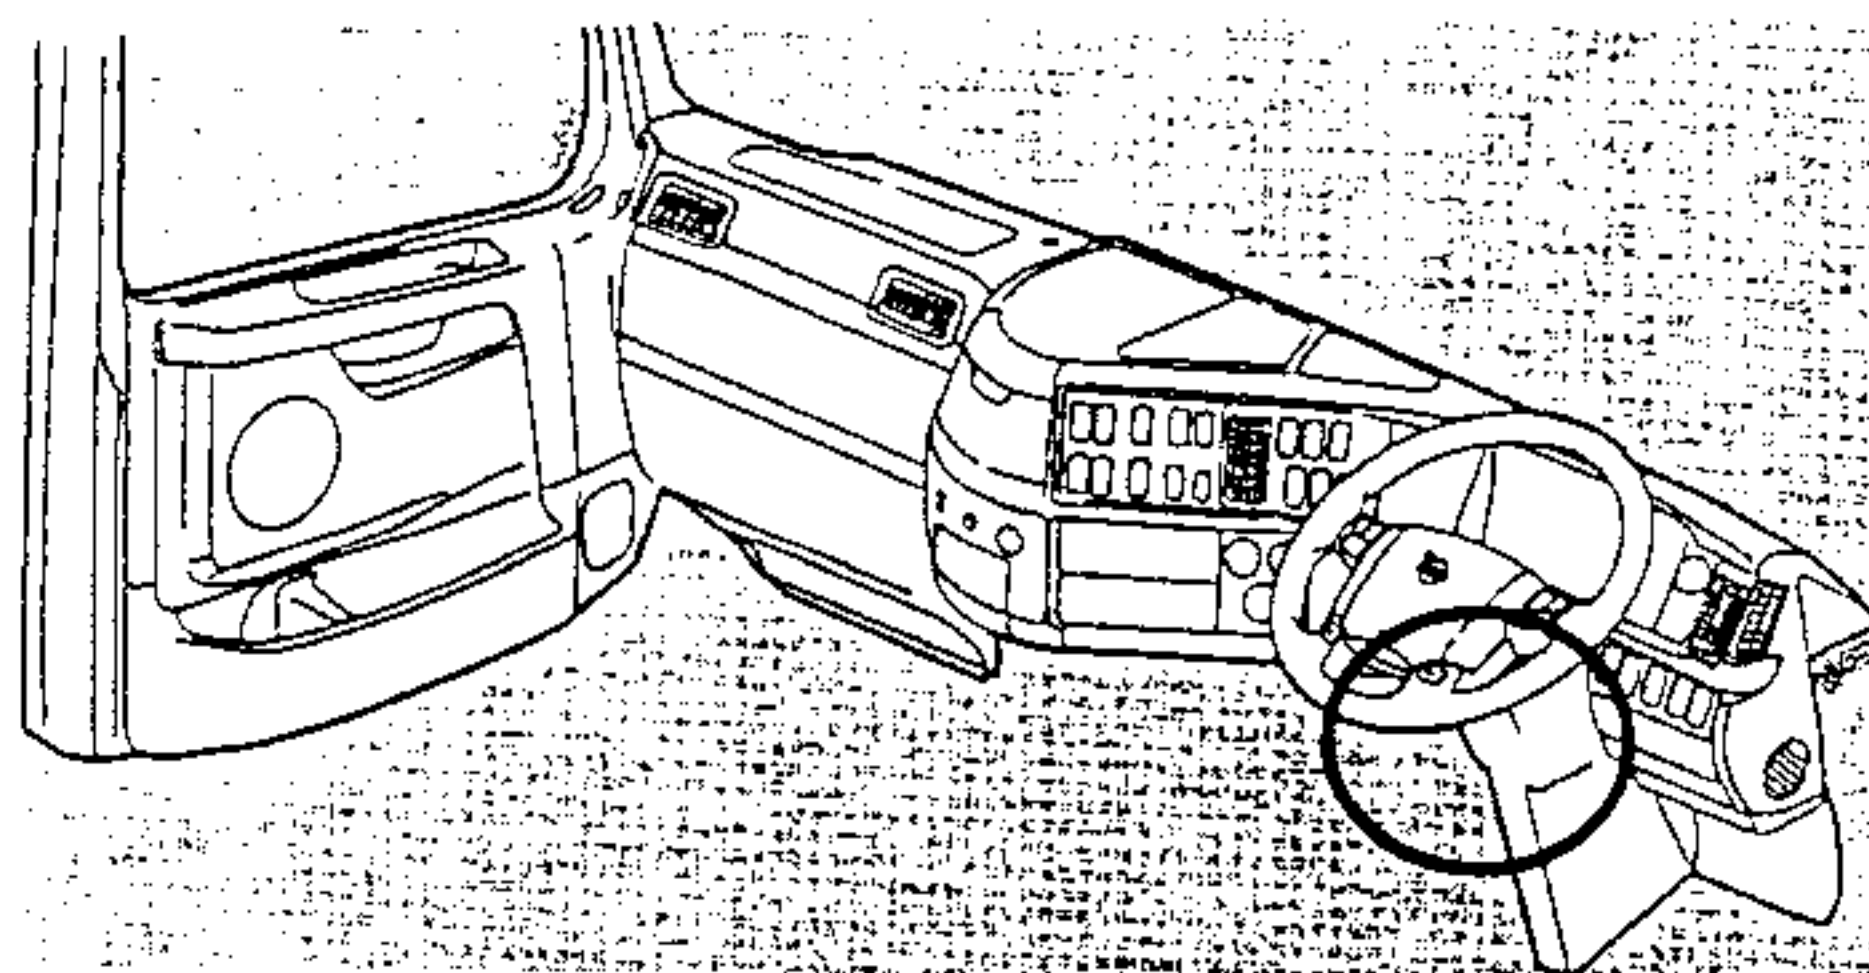

注意 : は追加部品及び改善箇所を示す

不具合の内容

電気装置において、電気配線の取り回しが不適切なため、ステアリングホイールを回したときに、当該ステアリングコラムと電気配線とが干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が損傷して前照灯等の灯火装置類が点灯しなくなるか、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線を点検し、取り回しが不適切なものは、コルゲートチューブを使って取り回し位置を変更する。