


改善箇所説明図

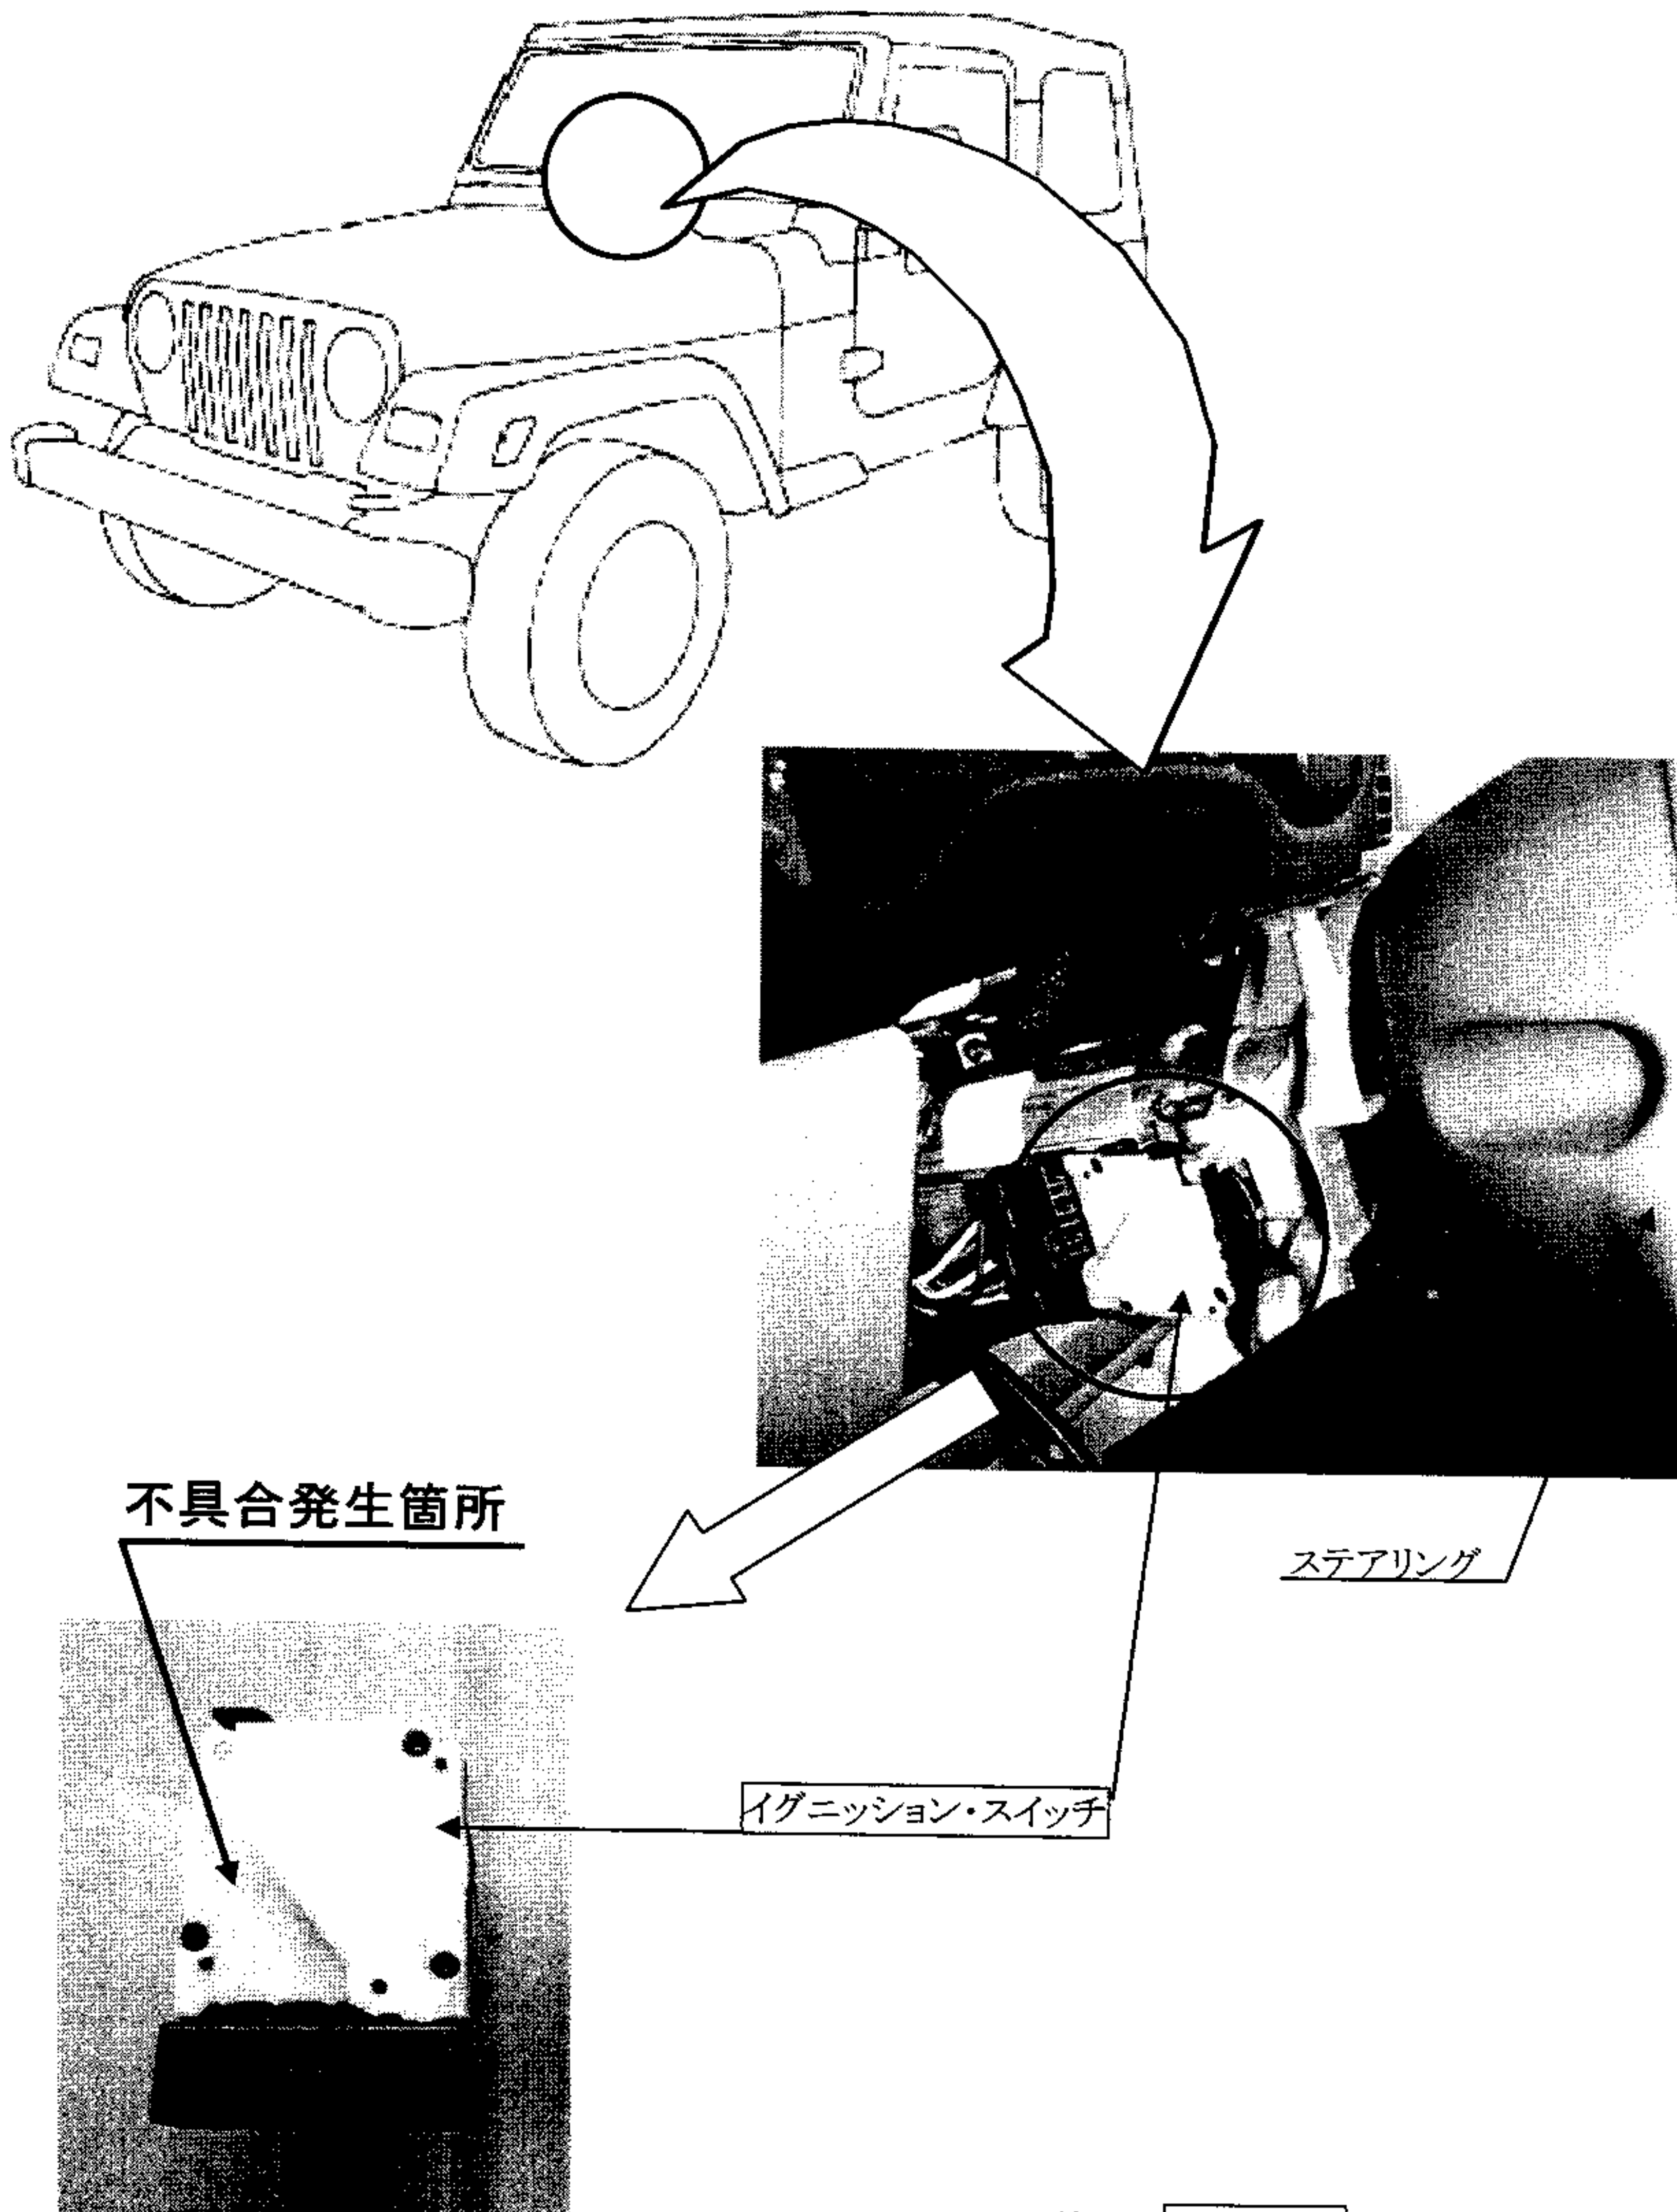

注： は交換部品を示す。

原動機の始動装置において、イグニッションスイッチの防塵性が不十分なため、内部に水や異物が入ることがあり、バッテリー給電回路と当該スイッチのアース回路が短絡し、スイッチに過大な電流が流れてスイッチ内部が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッションスイッチを対策部品と交換する。