



改善箇所説明図 ①

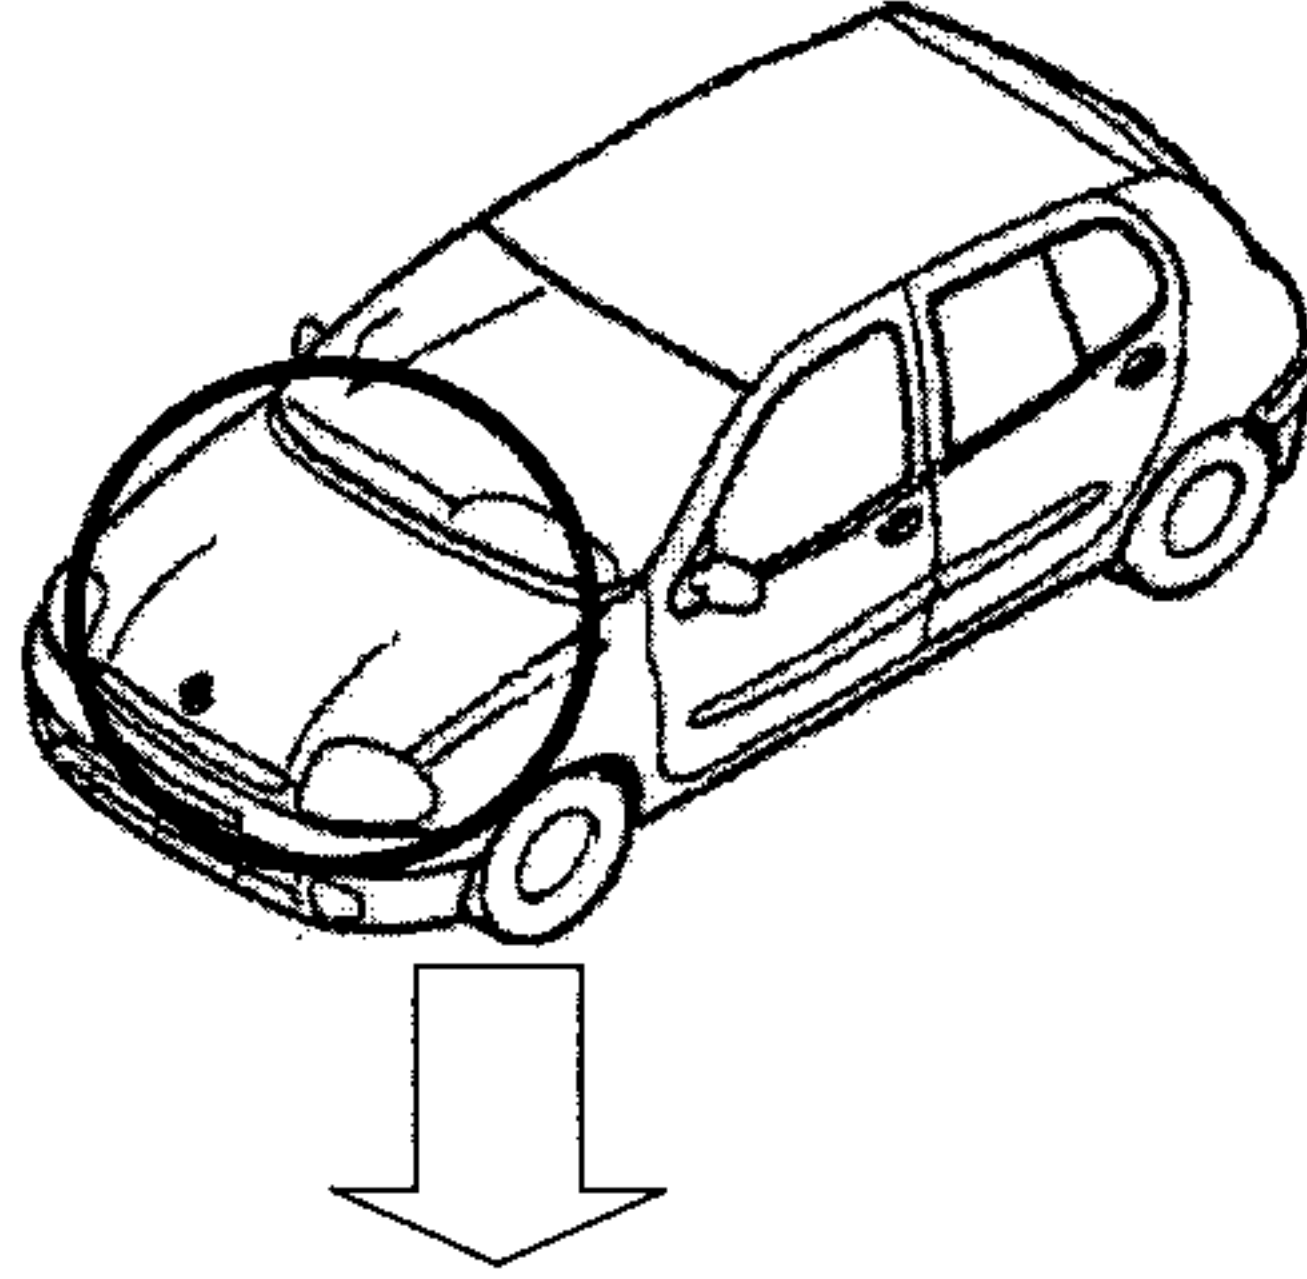

基準不適合発生箇所

原動機において、補機ベルトテンショナーの張力設定が不適切なため、補機ベルトの張力が不足し、原動機の回転数の変化に追従できずにプーリーから外れることがあり、ハンドルの操作力が増大するとともに、当該ベルトが原動機に巻き込まれた場合には、原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

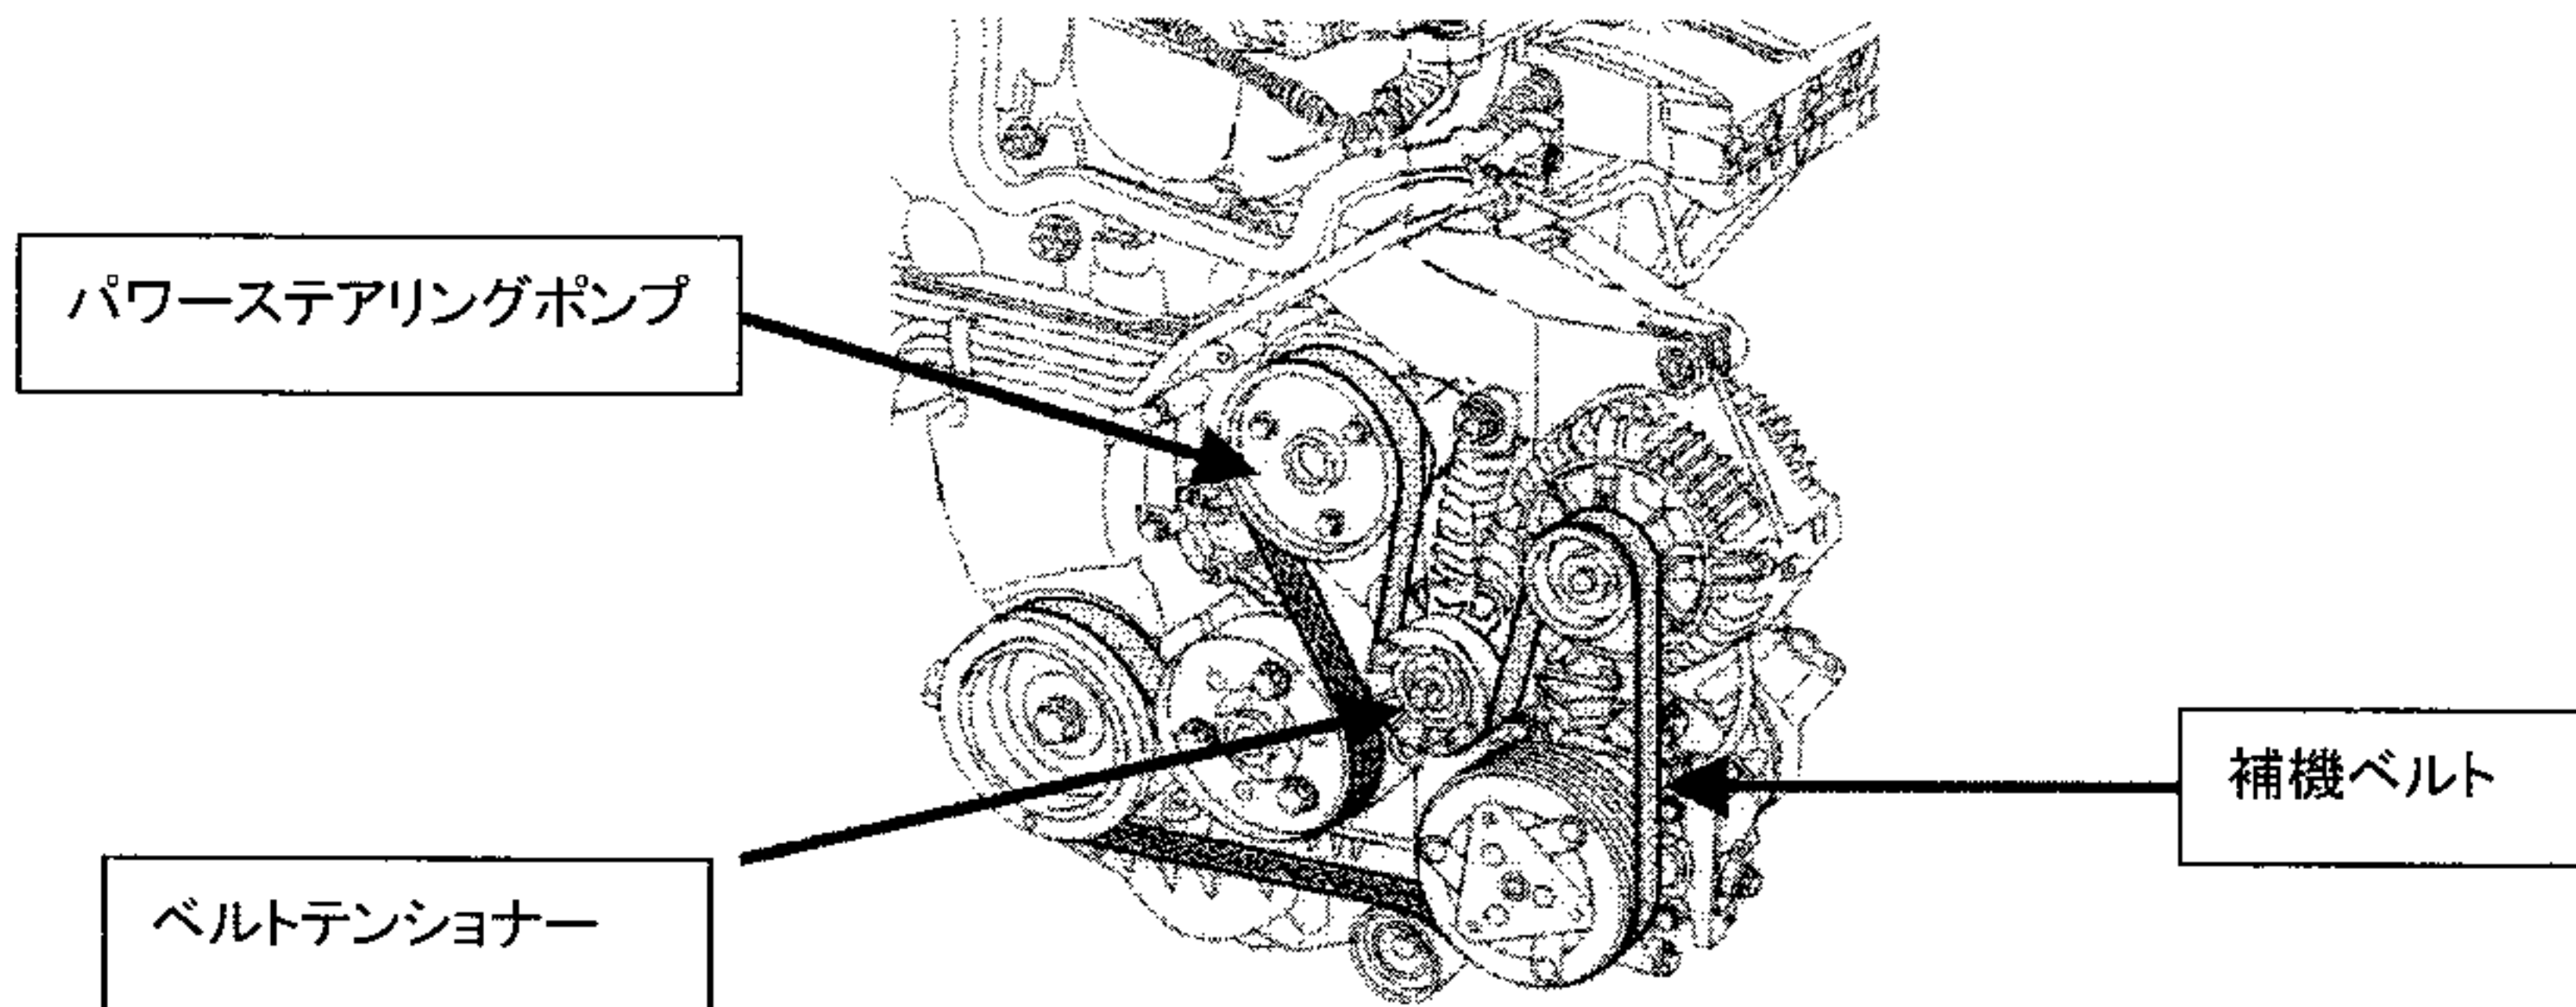

改善の内容

全車両、パワーステアリングポンプ、ベルトテンショナー、補機ベルトを対策品と交換する。

注: は改善部品を示す