



改善箇所説明図

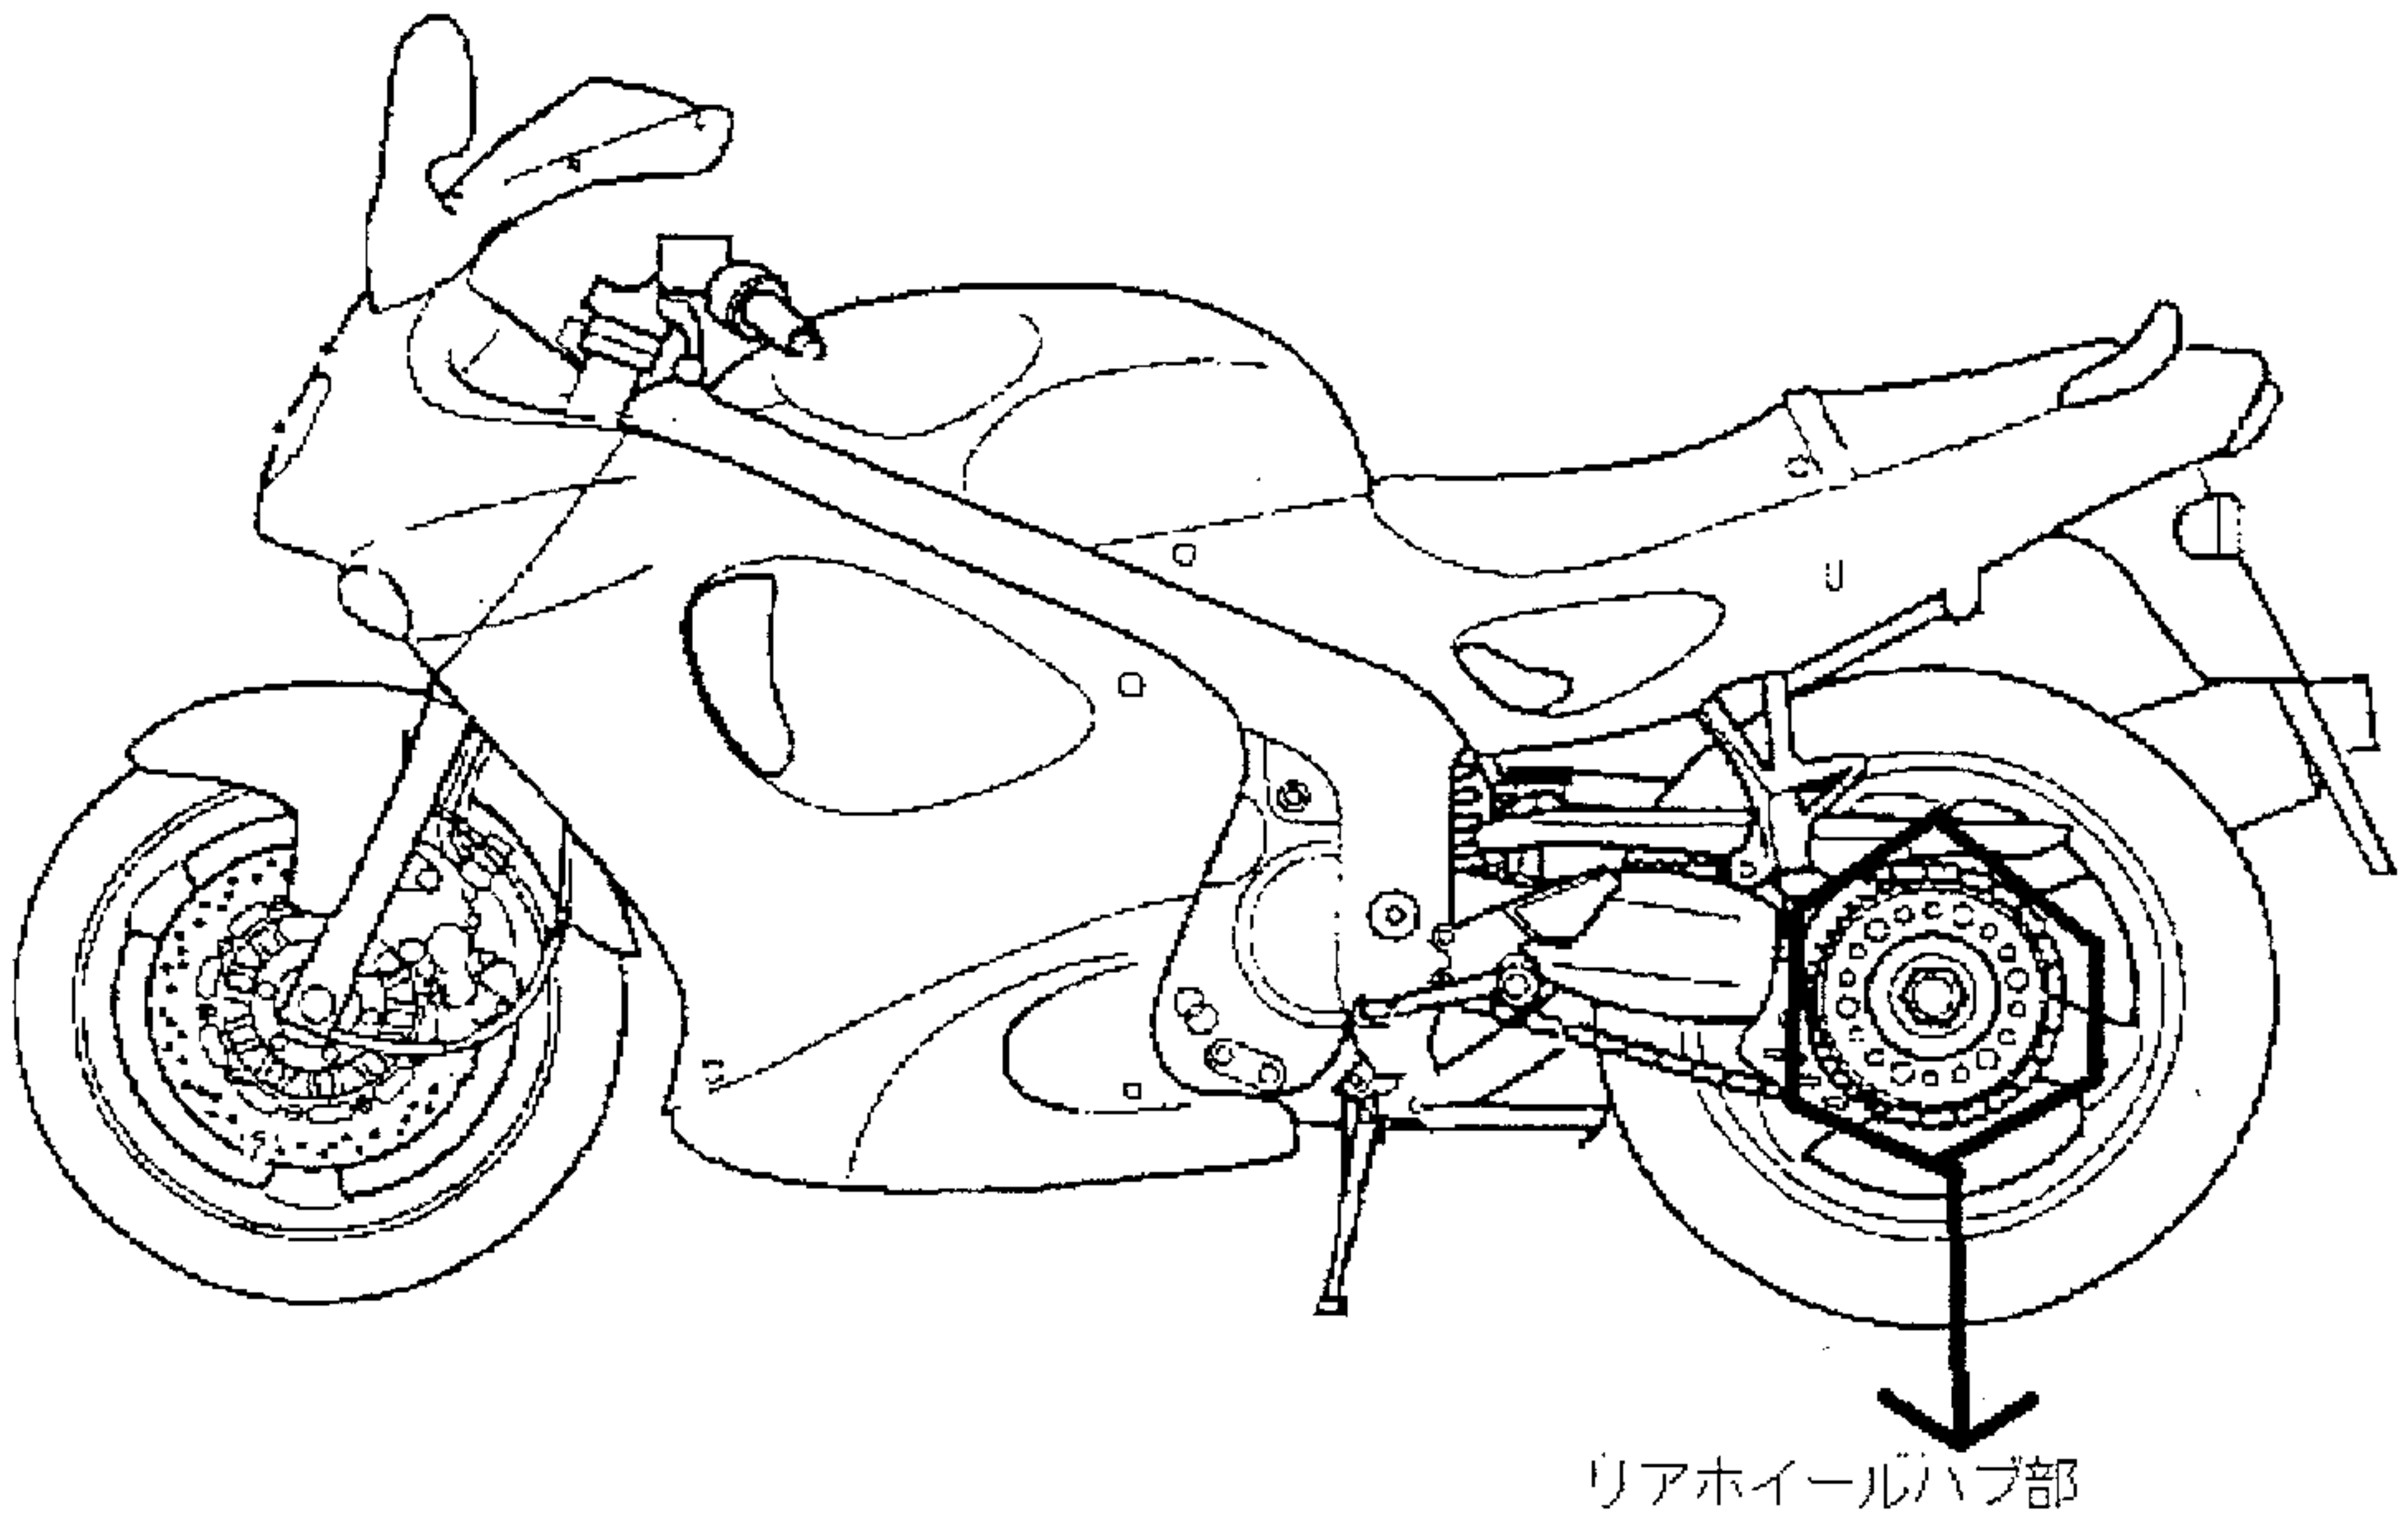

分解図

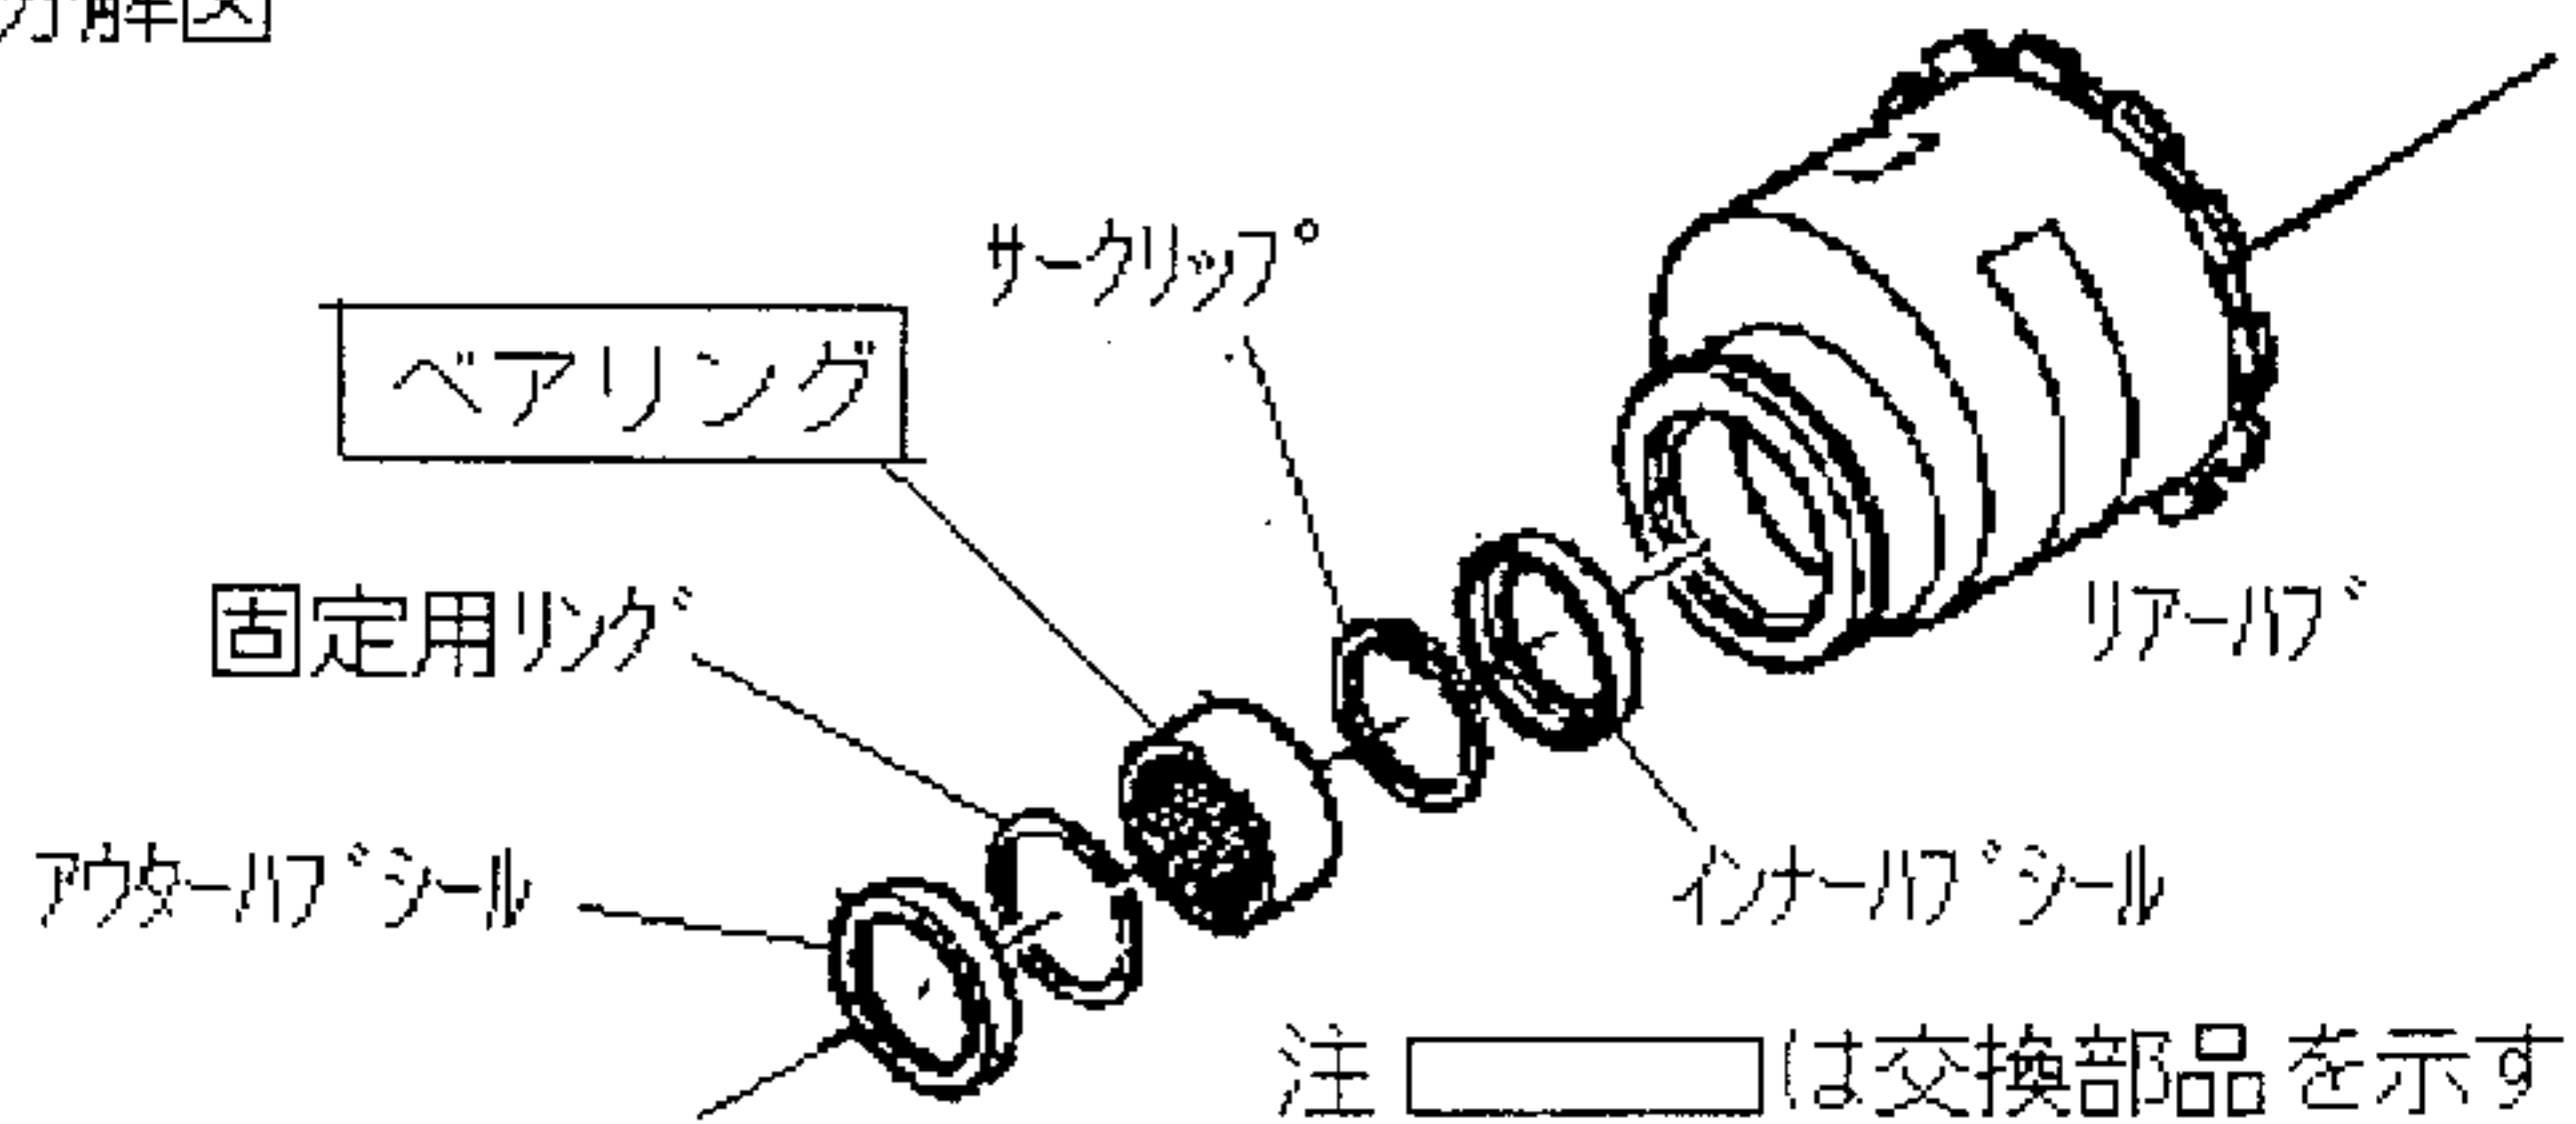

●基準不適合発生箇所

走行装置において、後輪ホイールハブ部分のアリングのローラーの形状が不適切なものがあるため、走行時に当該ベアリングに掛かる力が分散されずにローラーが早期に摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、当該ベアリングが破損して走行安定性が損なわれるおそれがある。

●改善内容

全車両、当該ベアリングを良品と交換する。