


改善箇所説明図

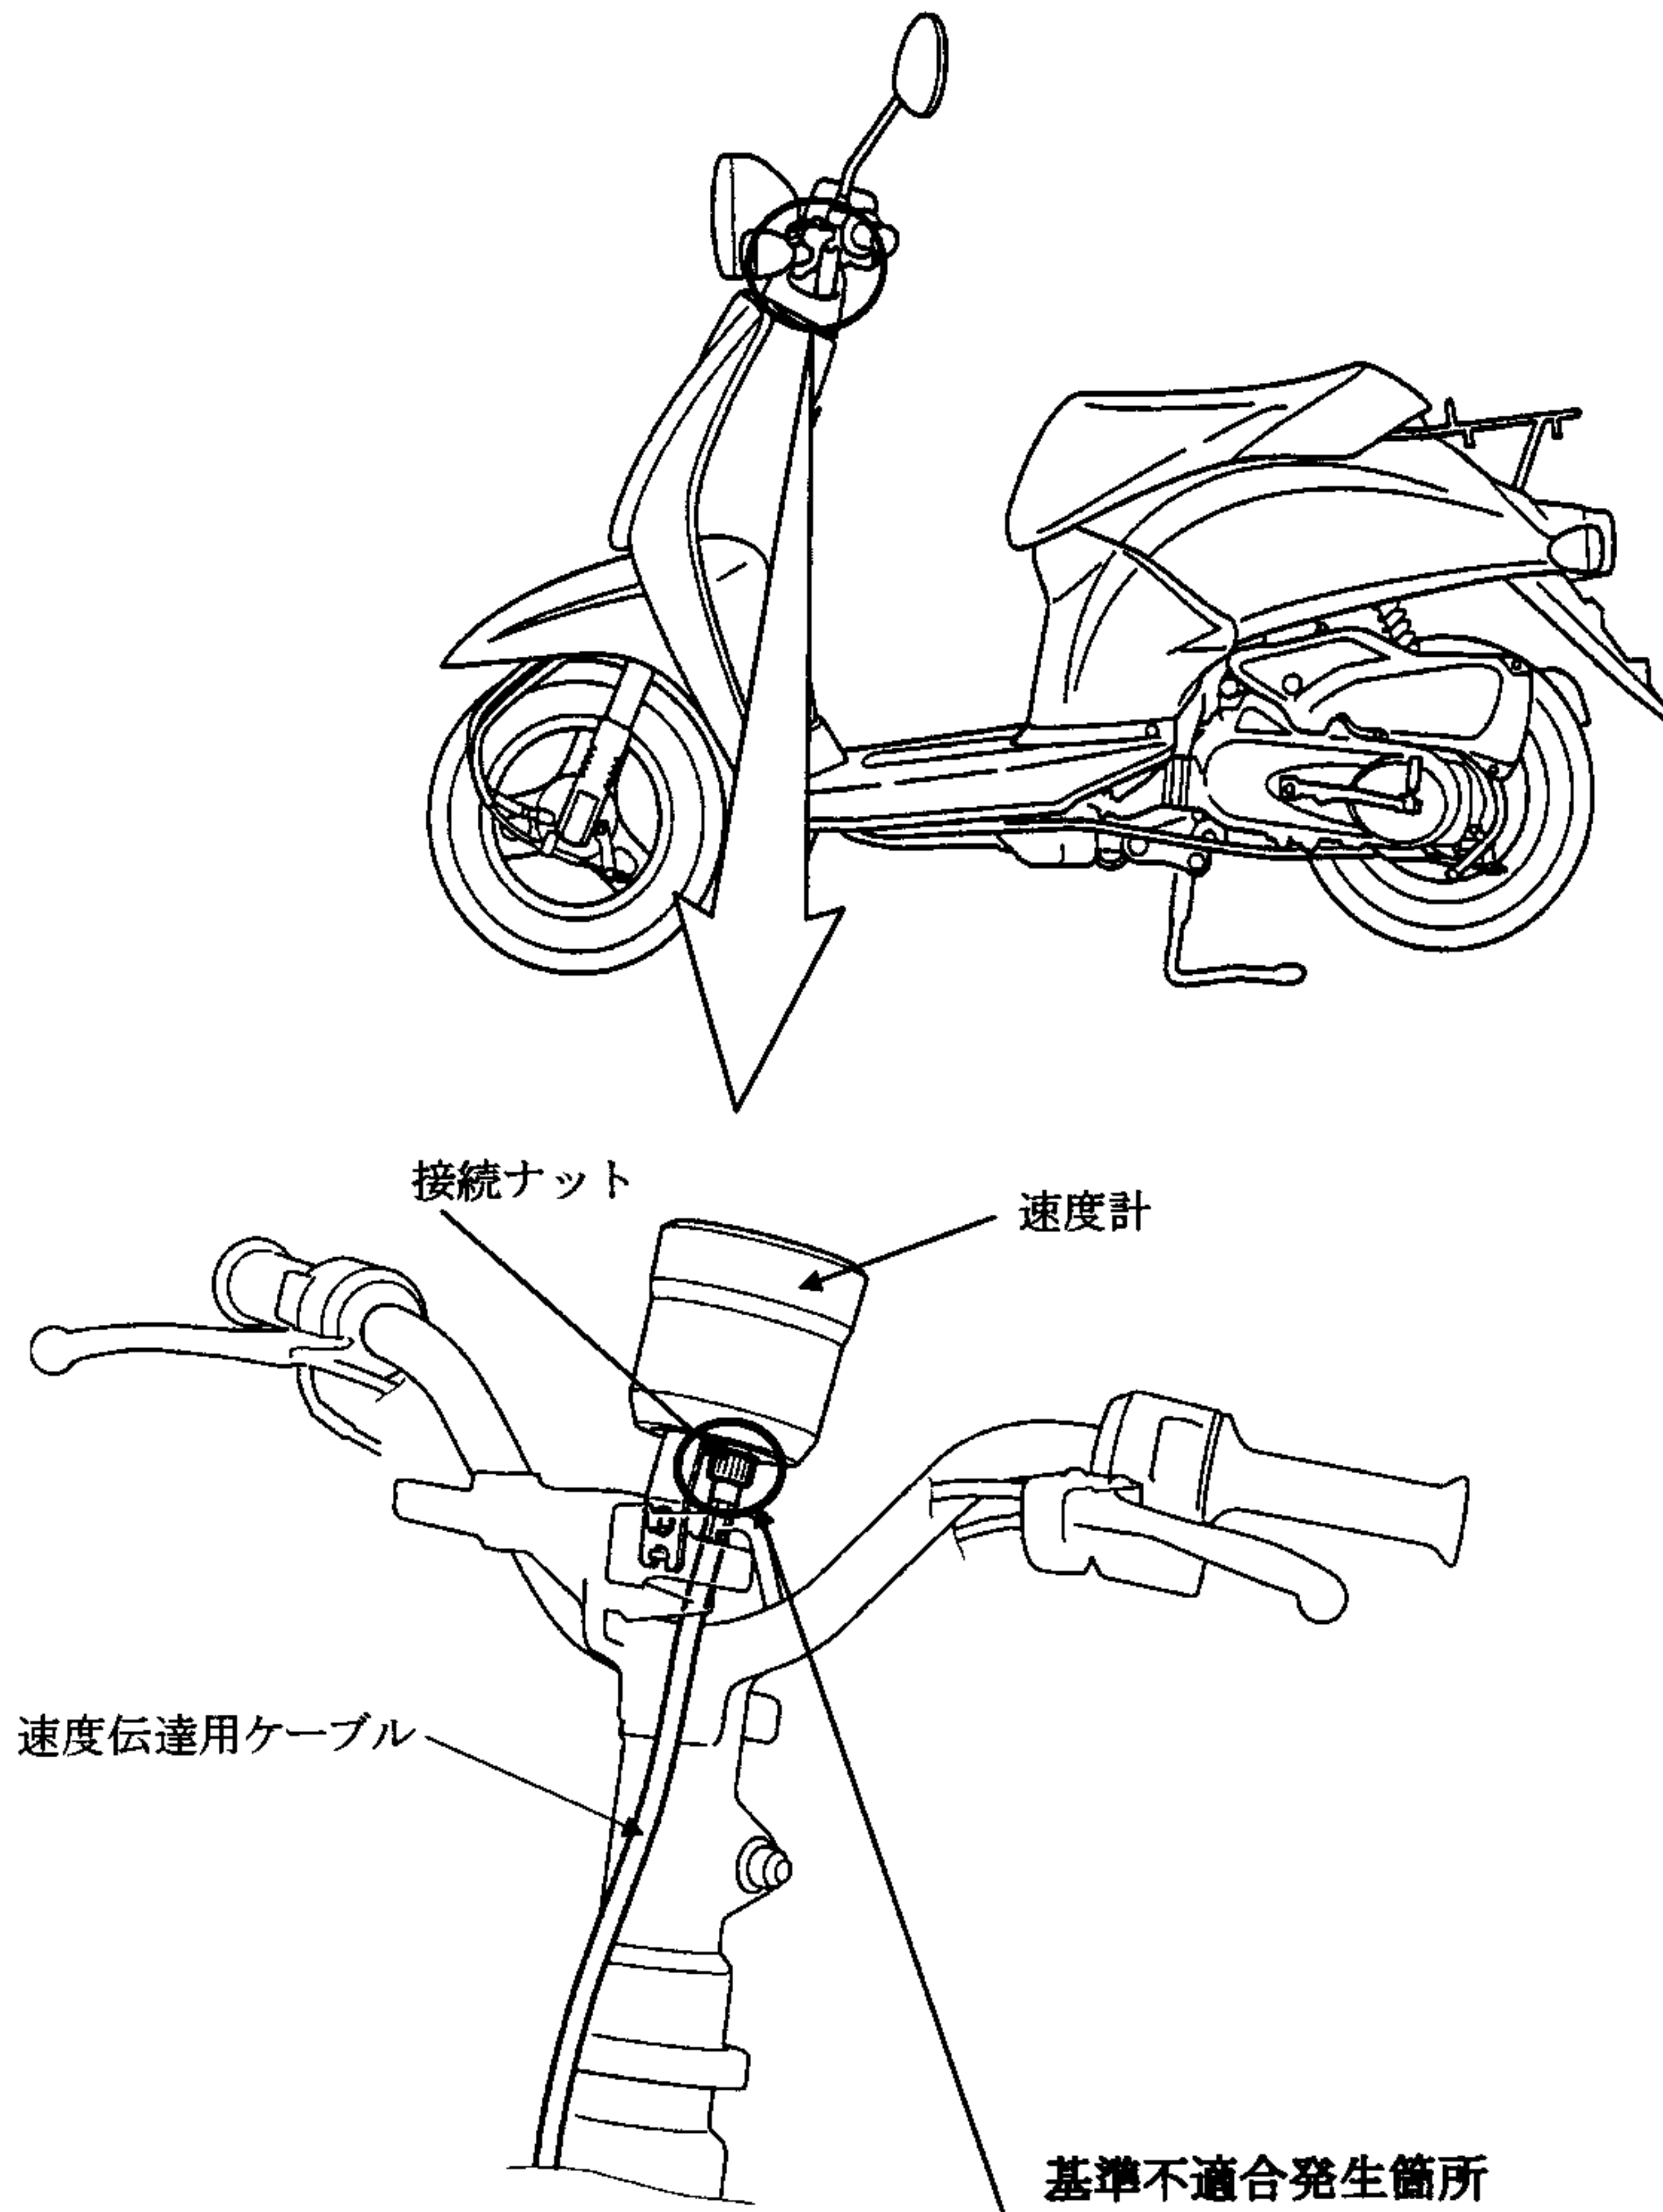

速度計において、速度計と速度伝達用ケーブルとの接続ナットの締め付け方法が不適切なため、締め付け力が不足しているものがあり、そのままの状態で使用が続けると、接続ナットが弛み、最悪の場合、当該ケーブルが外れ、速度計が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、速度計と速度伝達用ケーブルとの接続ナットの締め付け状態を点検し、弛みのあるものは、正規の状態まで締め付けをおこなう。

識別：型式認定番号標付近に黄色ラベルを貼り付ける。