
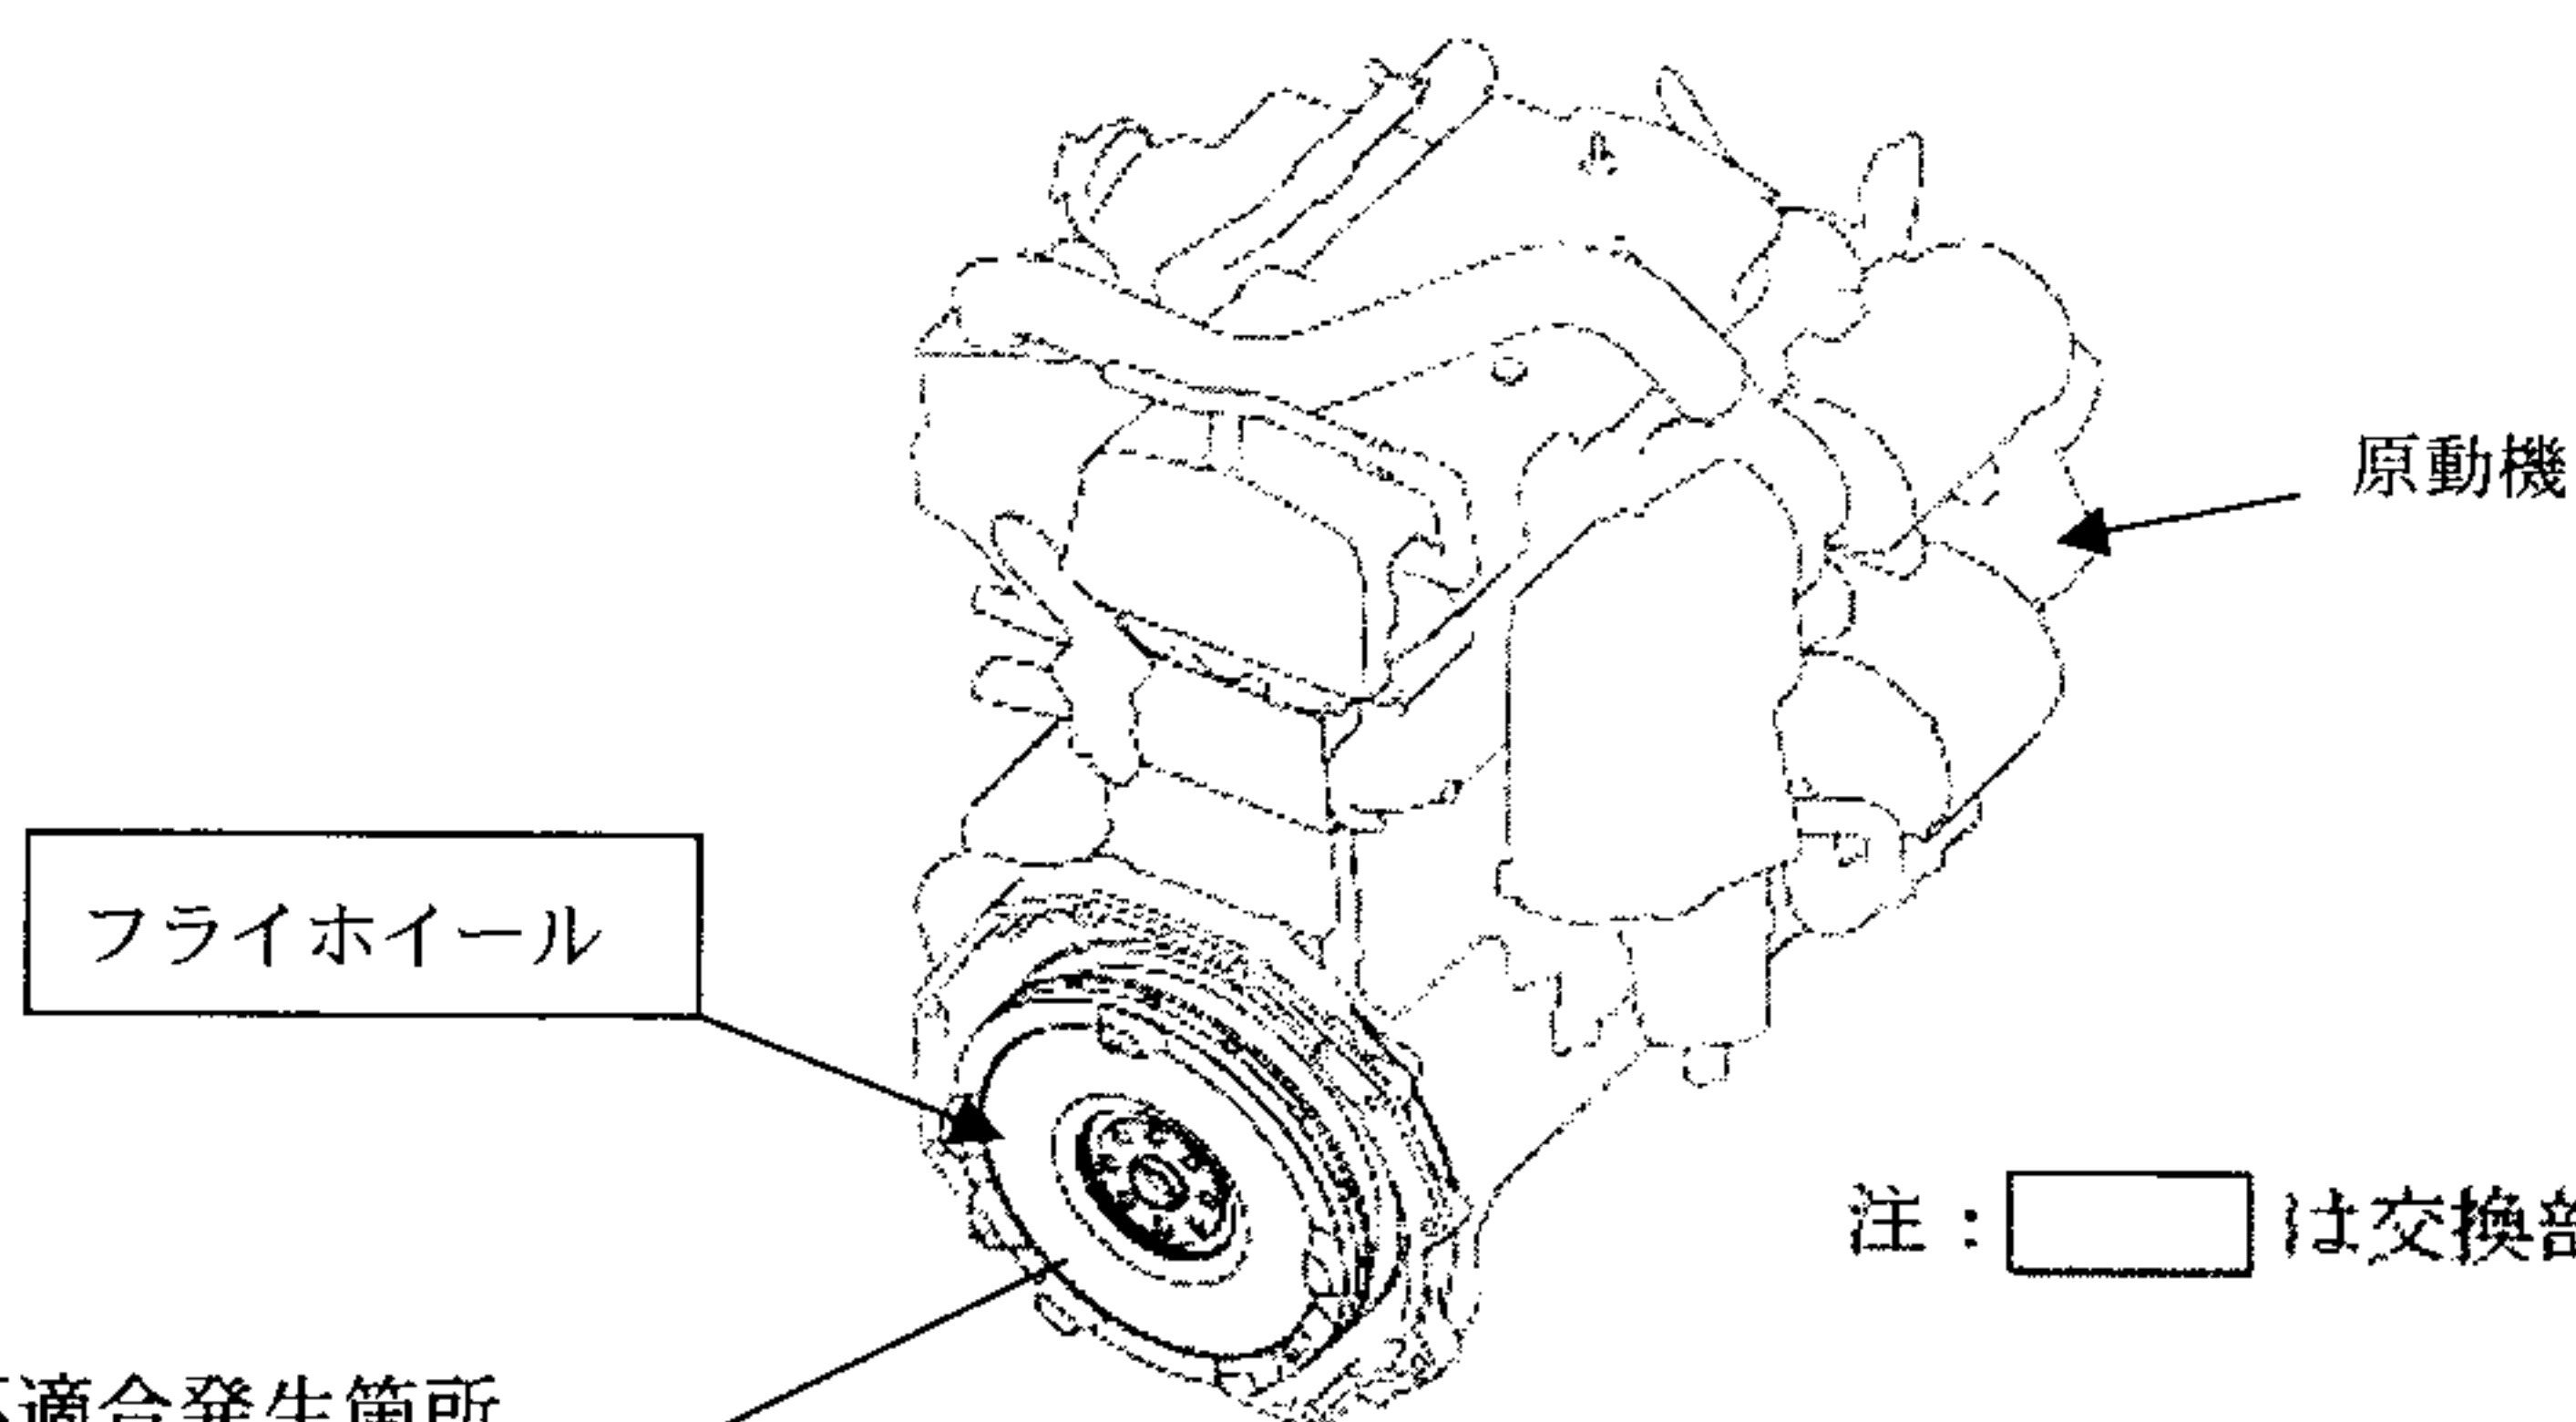


改善箇所説明図

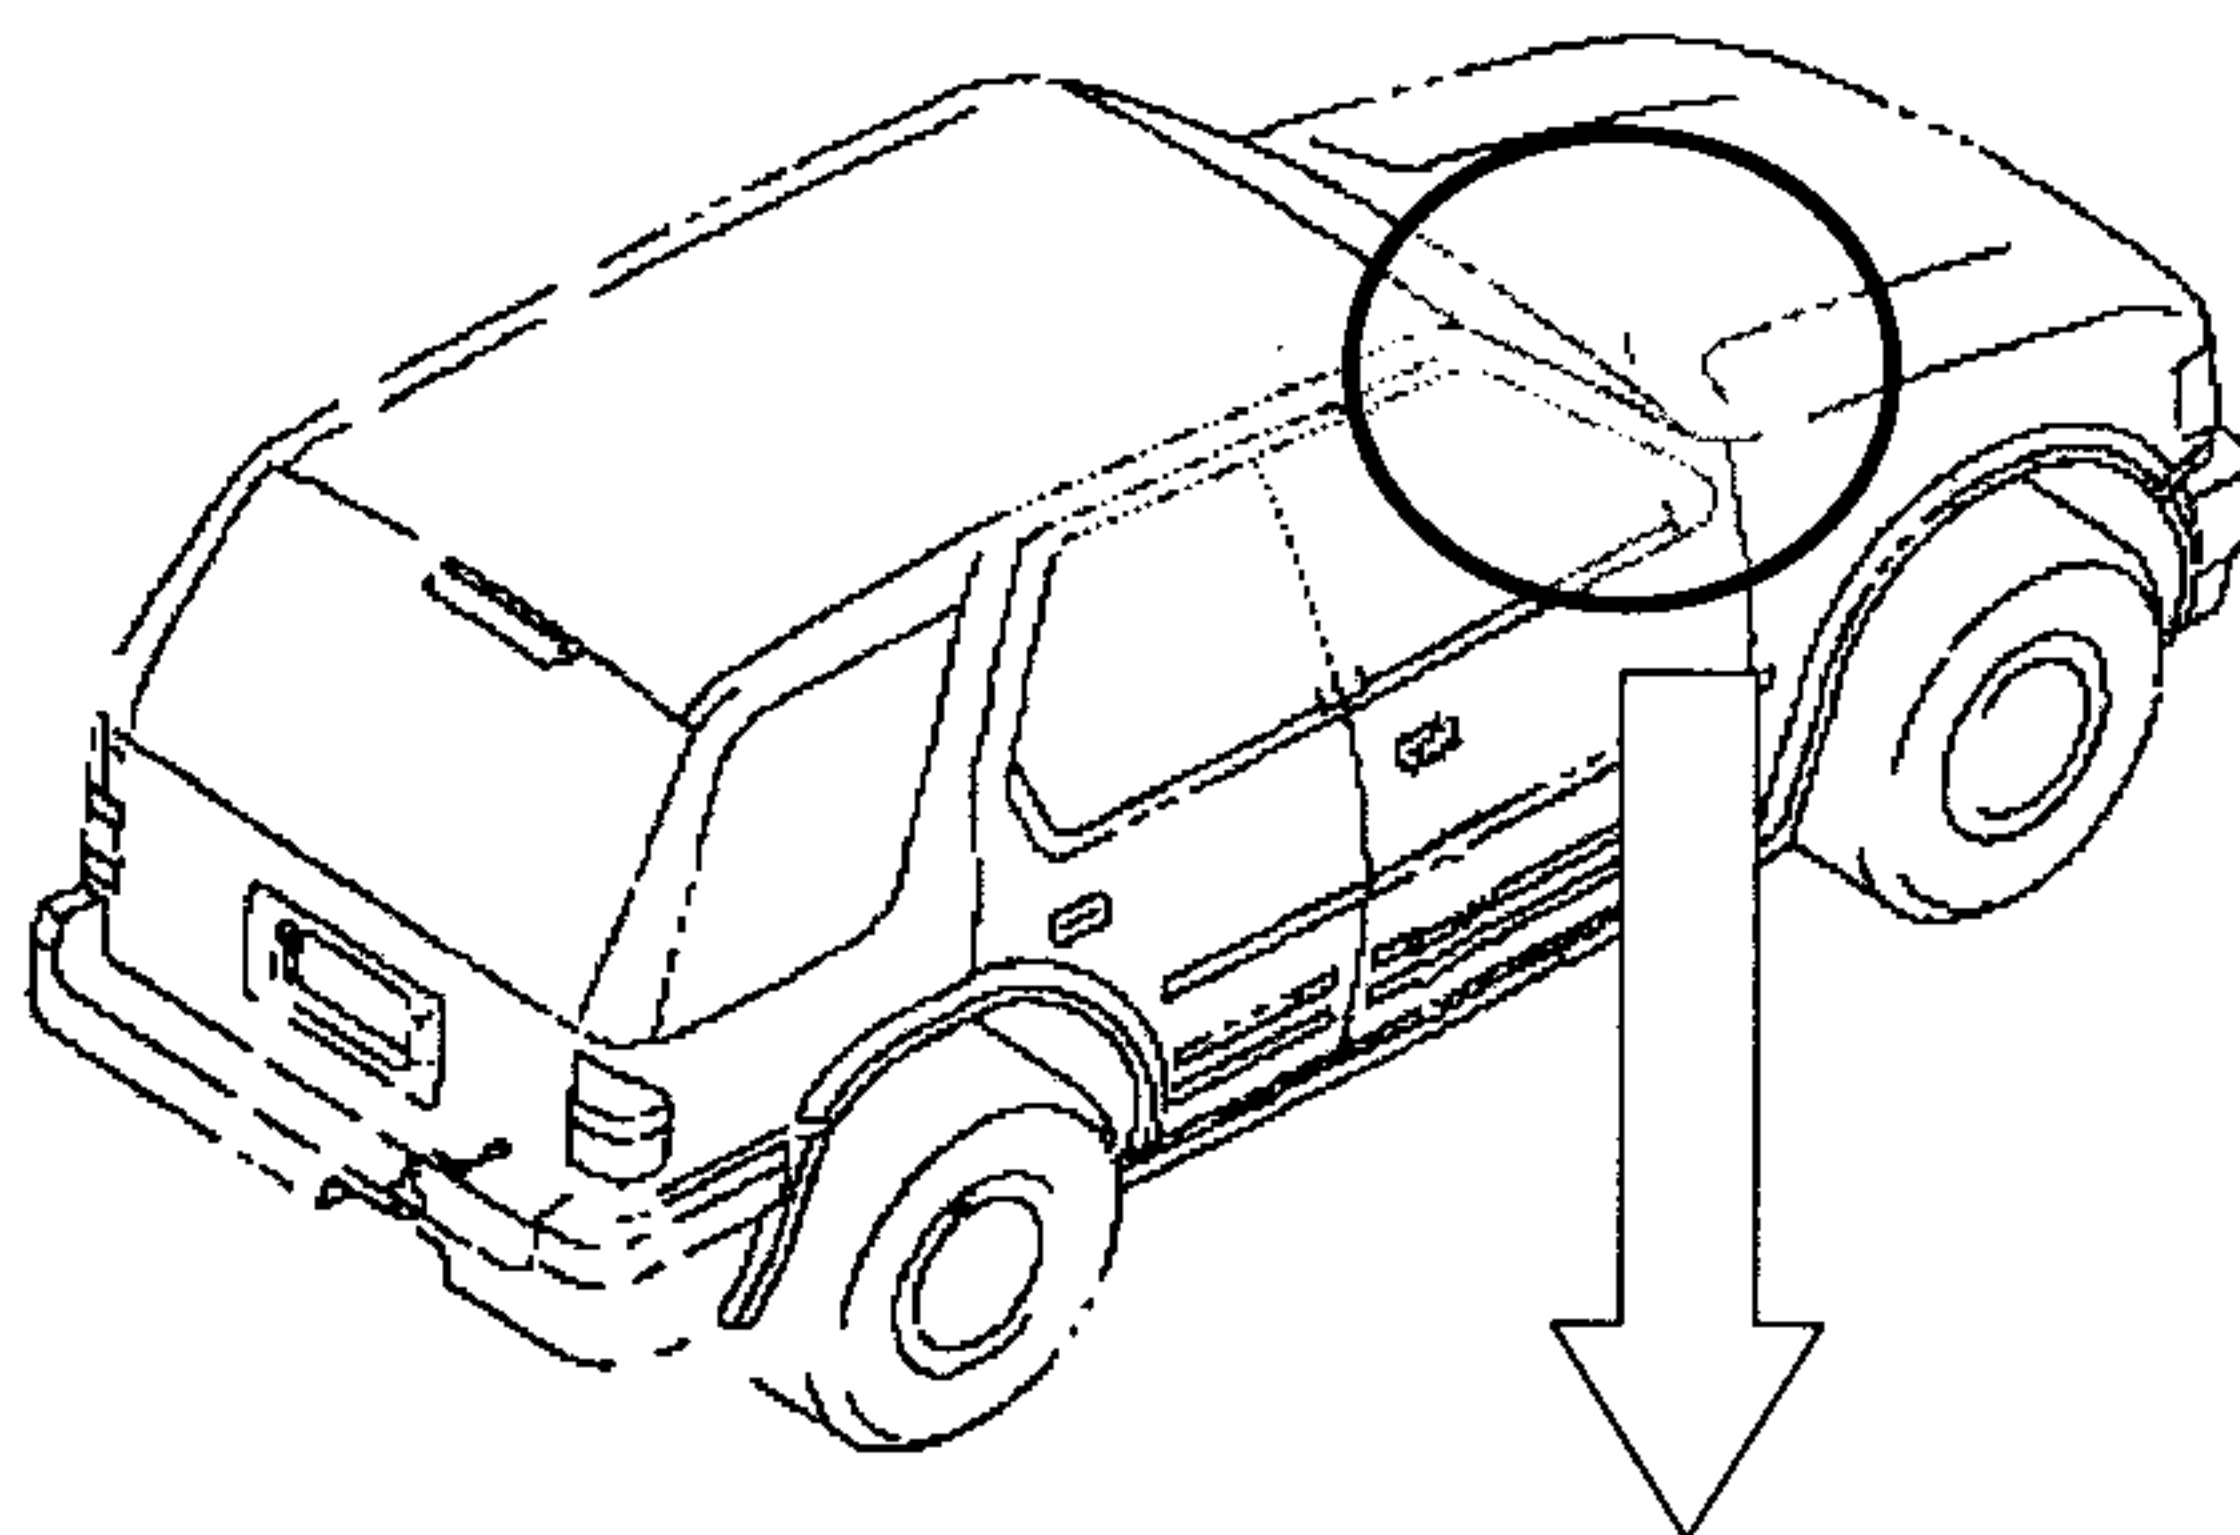

注：□ は交換部品を示す。

手動式動力伝達装置付き車両において、原動機のフライホイールの強度が不十分なため、高い変速ギア段で低速走行を行うと発生する振動によりフライホイール内部が破損し、最悪の場合、動力が伝達されず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、フライホイールを対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内の ID プレートに黄色ペイントを塗布する。