


改善箇所説明図

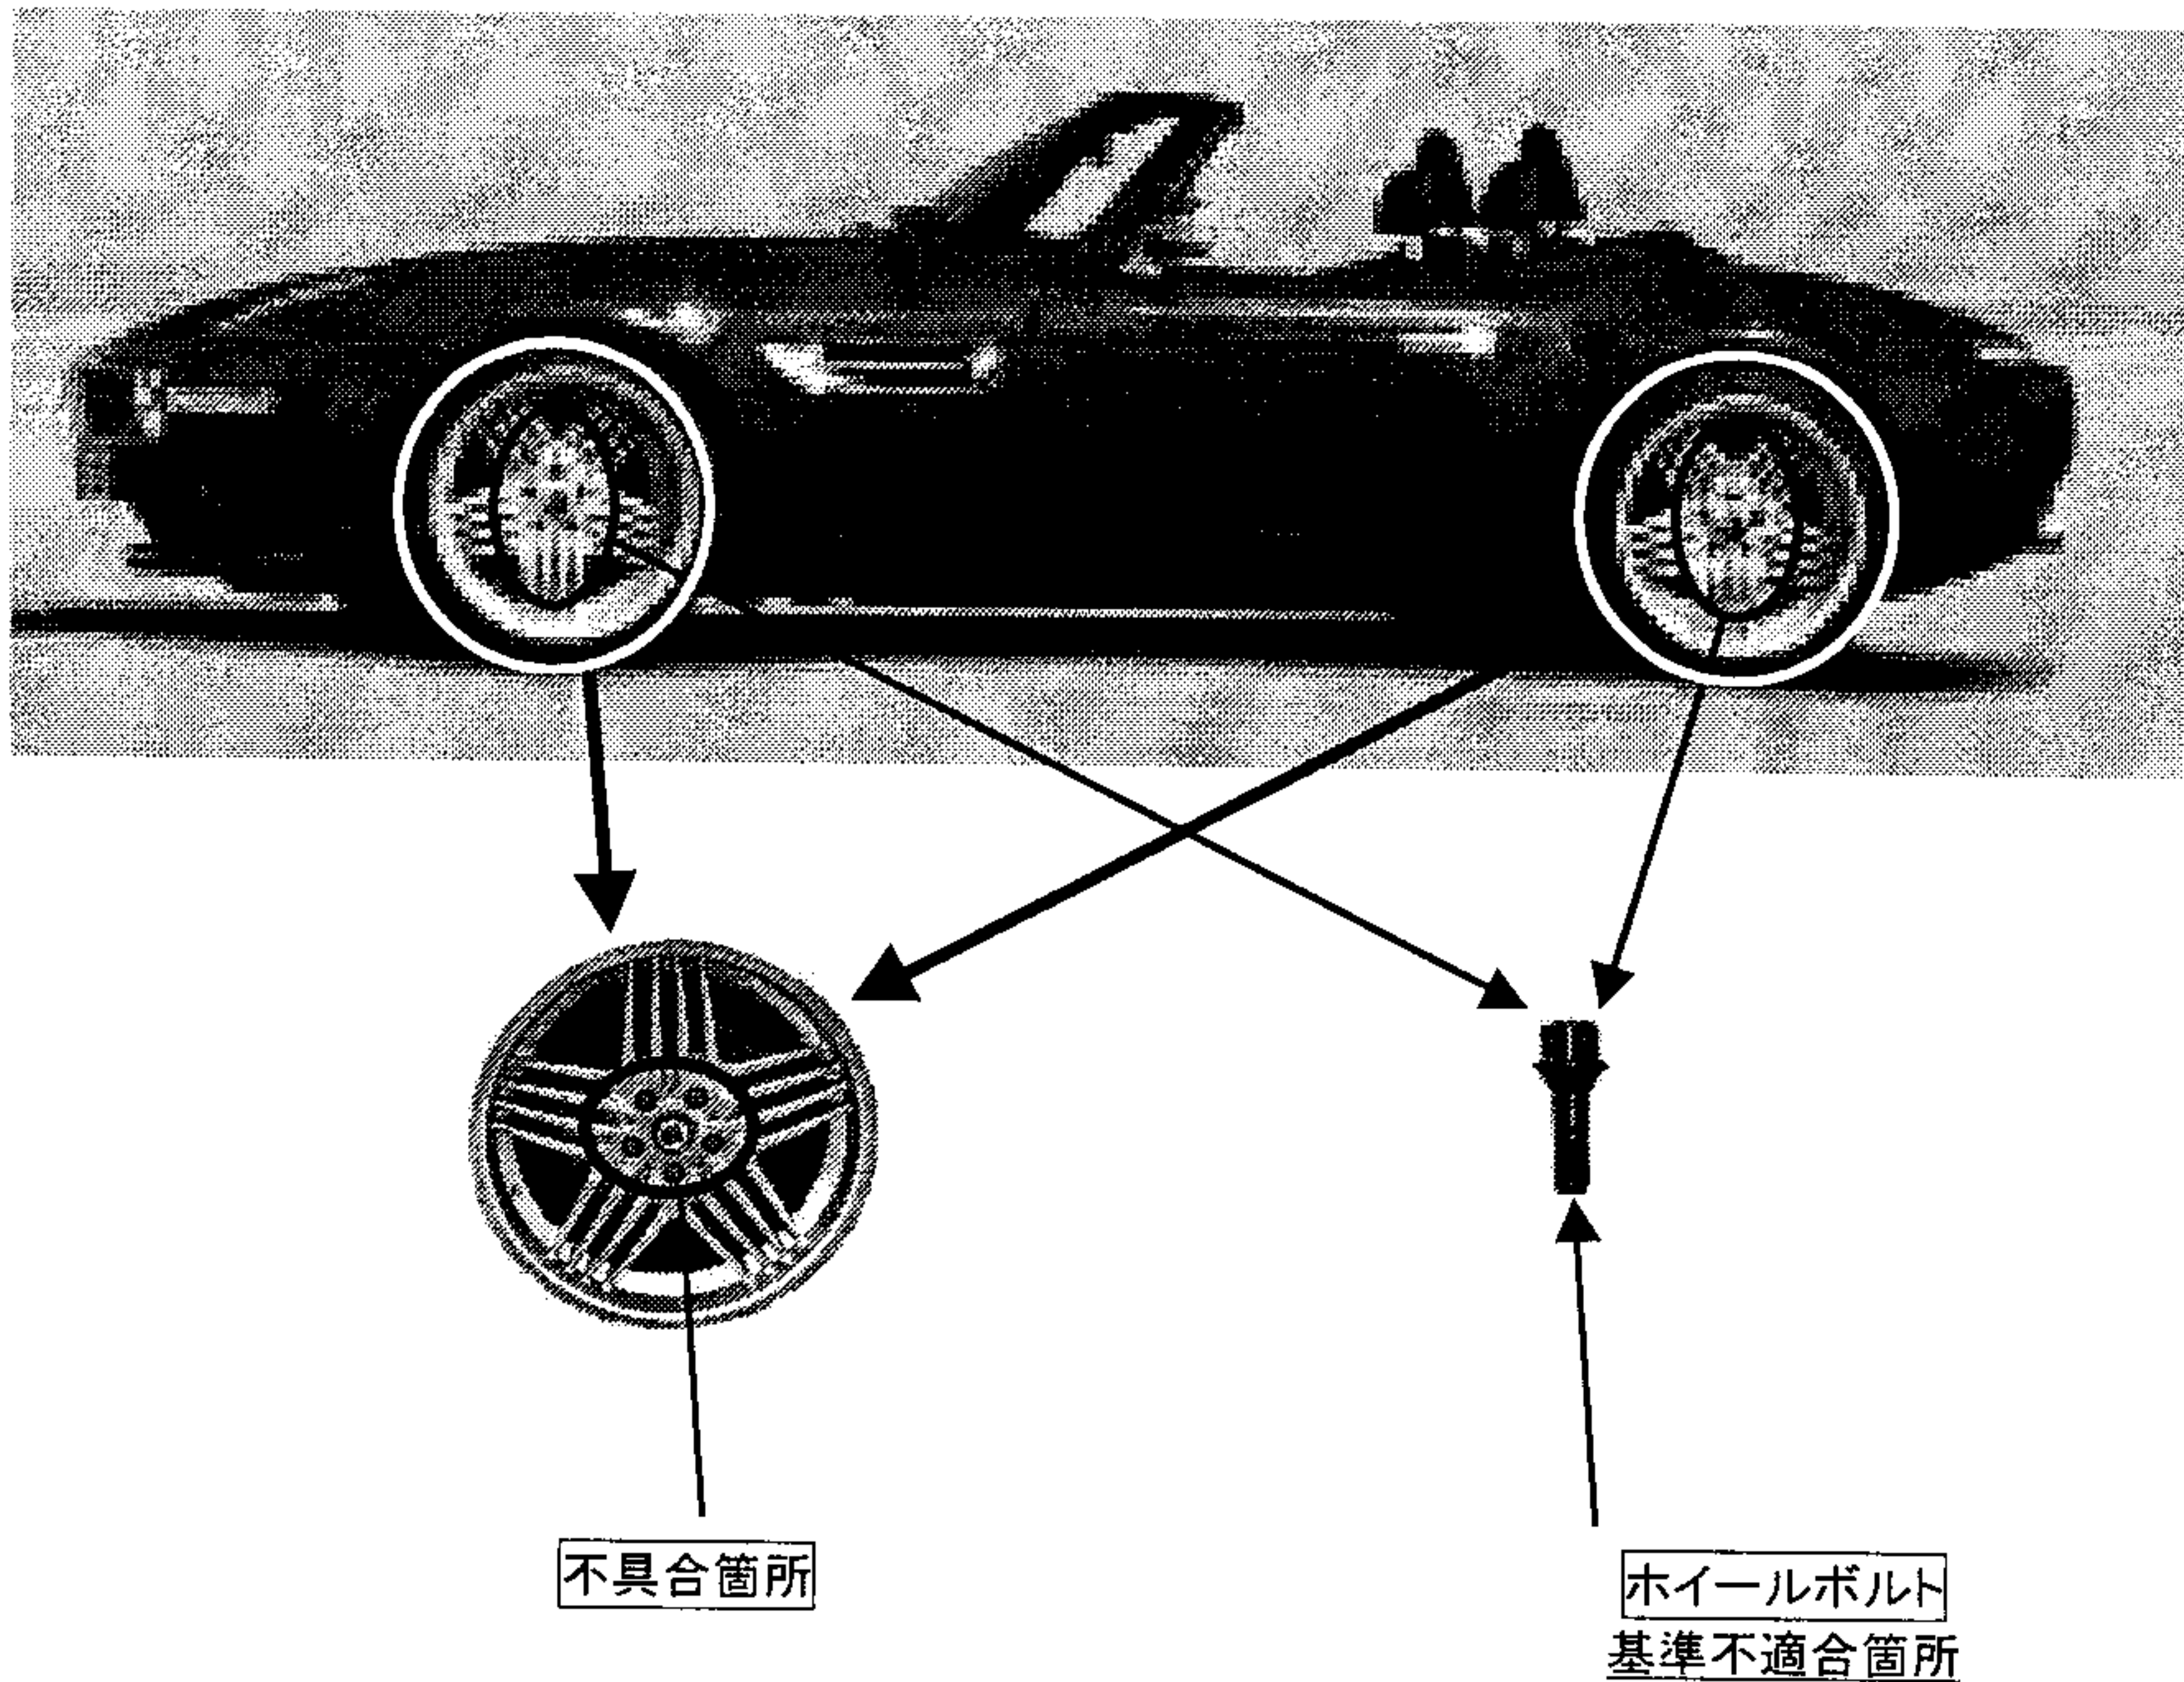

改善の内容

全車両、ホイールボルトを対策品と交換し、新しい締め付け手順にて取り付ける。

不具合の内容

走行装置において、ホイールボルトの形状および締め付け方法が不適切なため、当該ボルト脱着の繰り返しにより、ホイールに締め付け跡がつき、最悪の場合、締め付けトルクが低下して当該ボルトが緩むおそれがある。

注: は交換部品を示す

識別: エンジンルーム内右ストラット前側(車台番号打刻付近)に白色のペイントマークを塗布する。