


改善箇所説明図

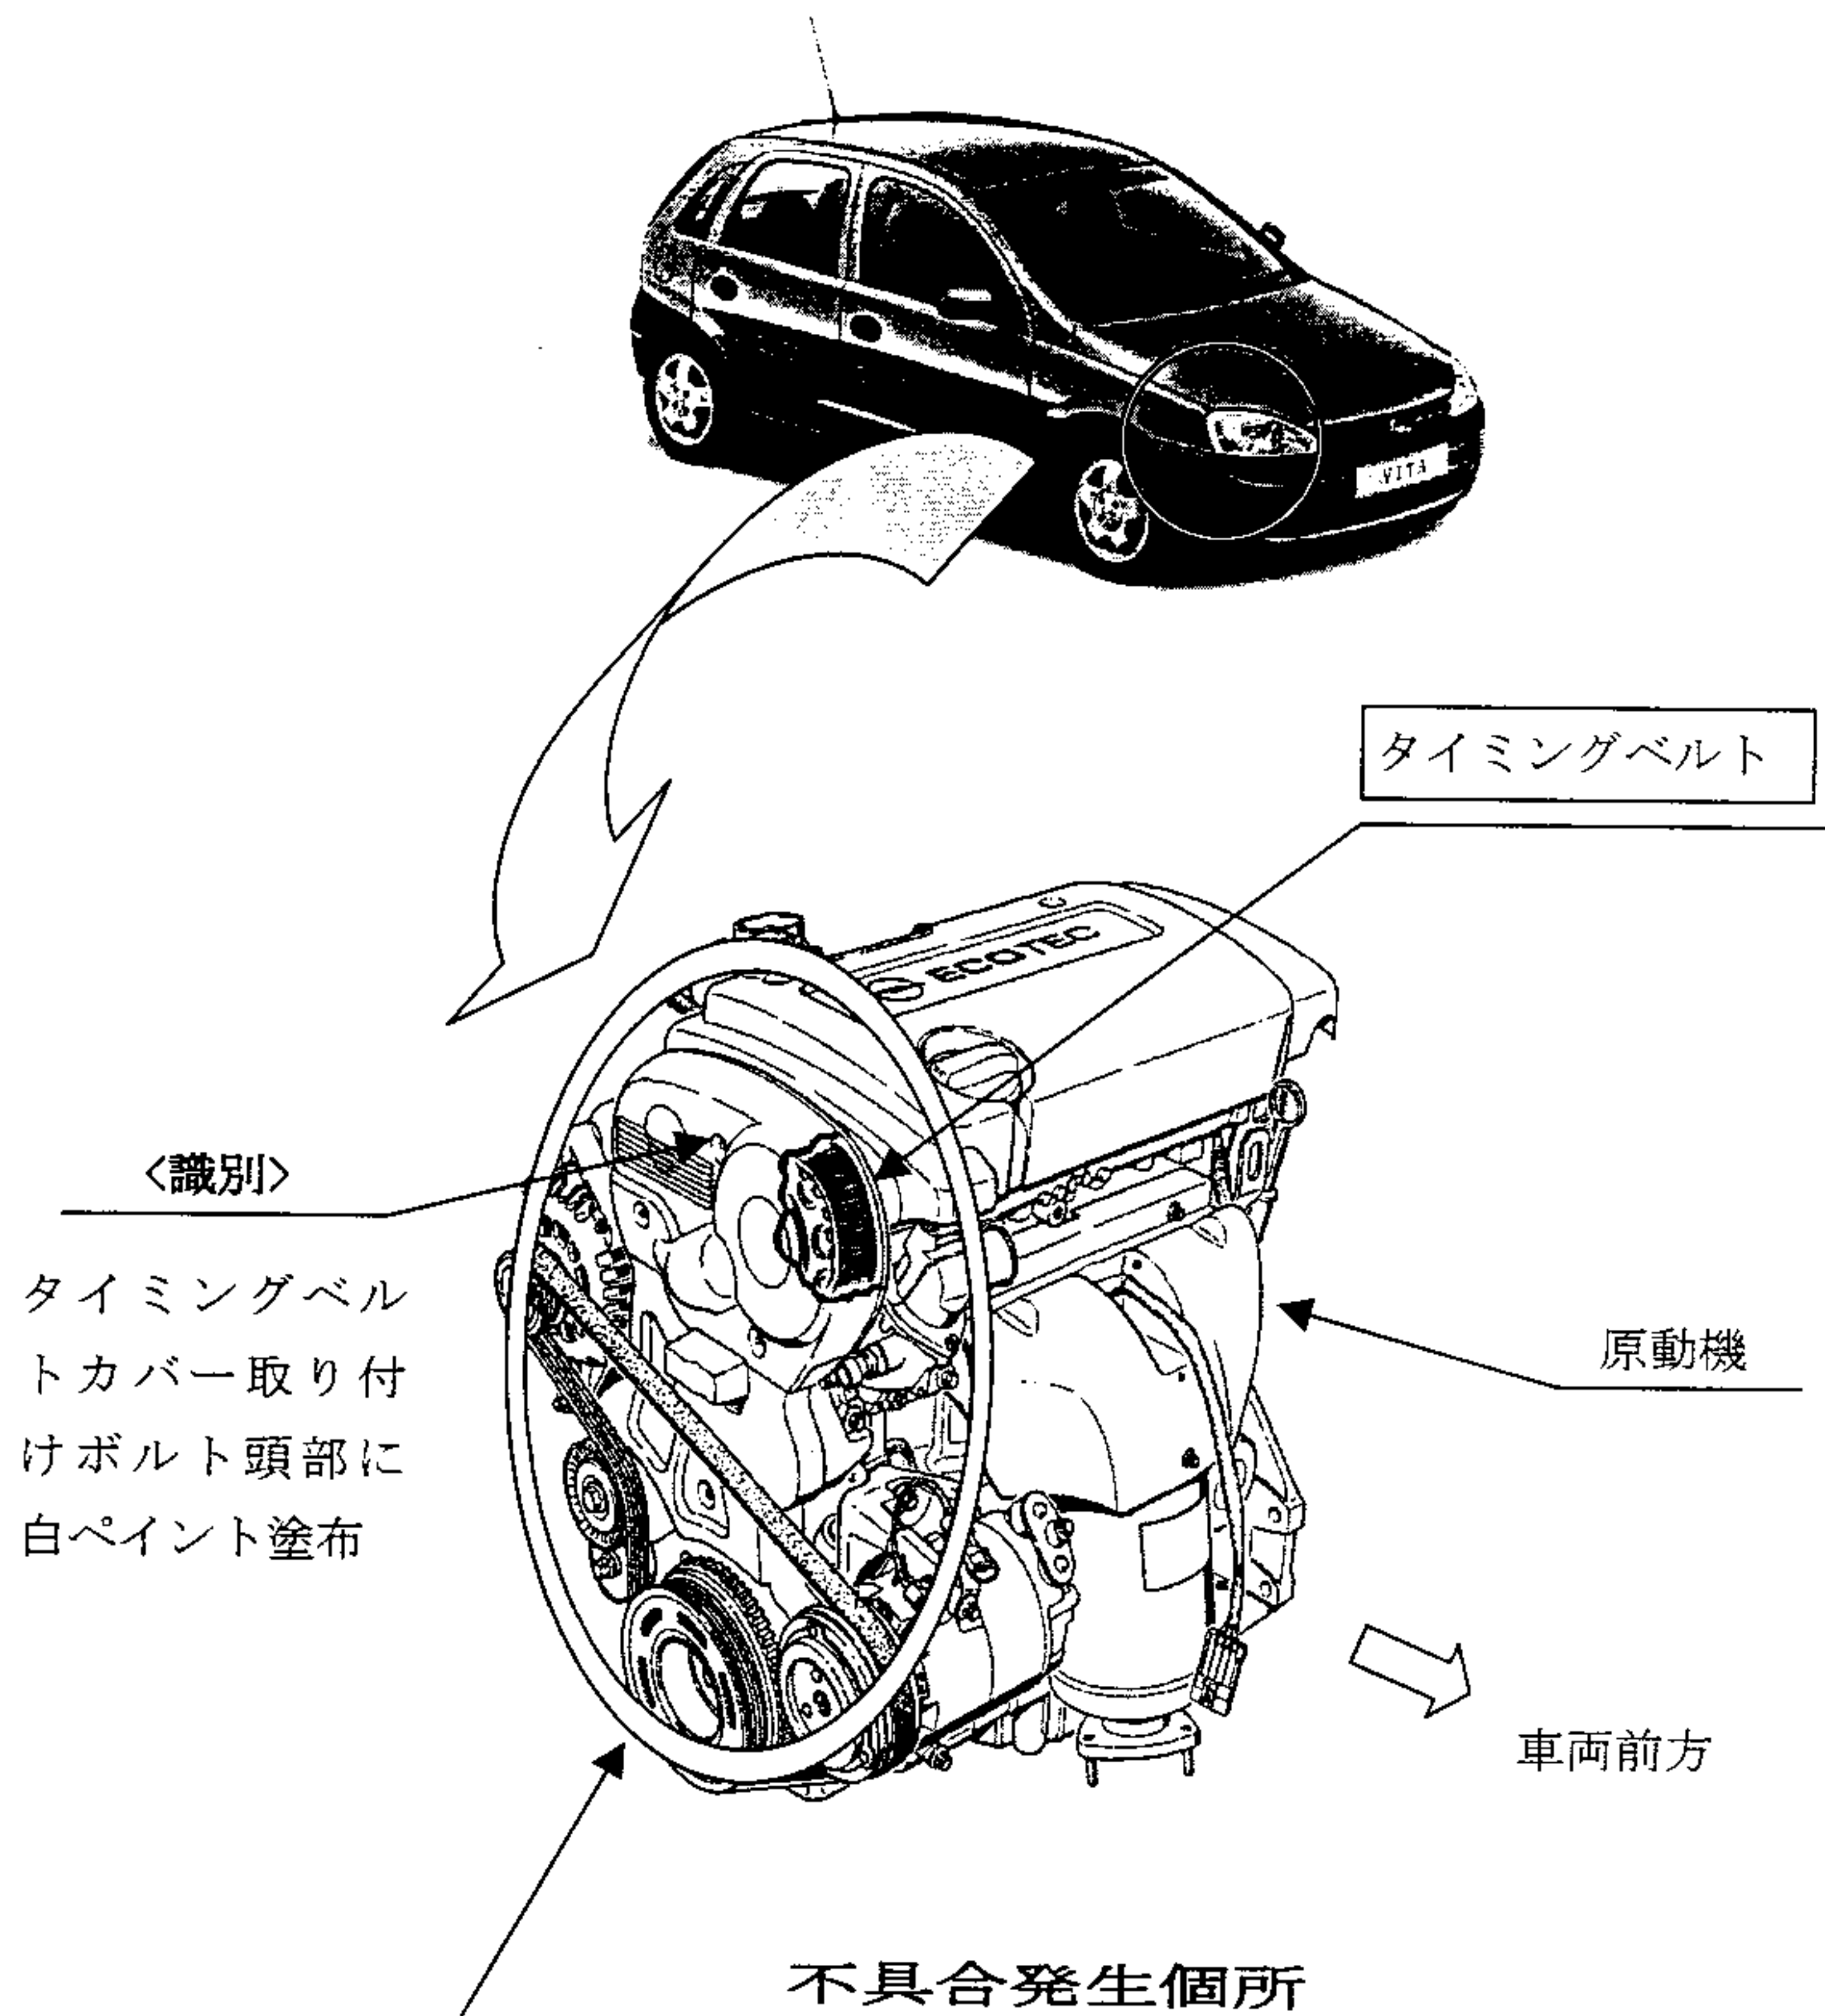

原動機において、カムシャフトを駆動するタイミングベルトの寸法が不適切なものがあるため、当該ベルトが原動機及びタイミングベルトカバーと干渉して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ベルトの山が損傷し、最悪の場合、原動機が停止して再始動出来なくなるおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、当該タイミングベルトを良品と交換する。

内は、交換部品を示す。