


改善箇所説明図

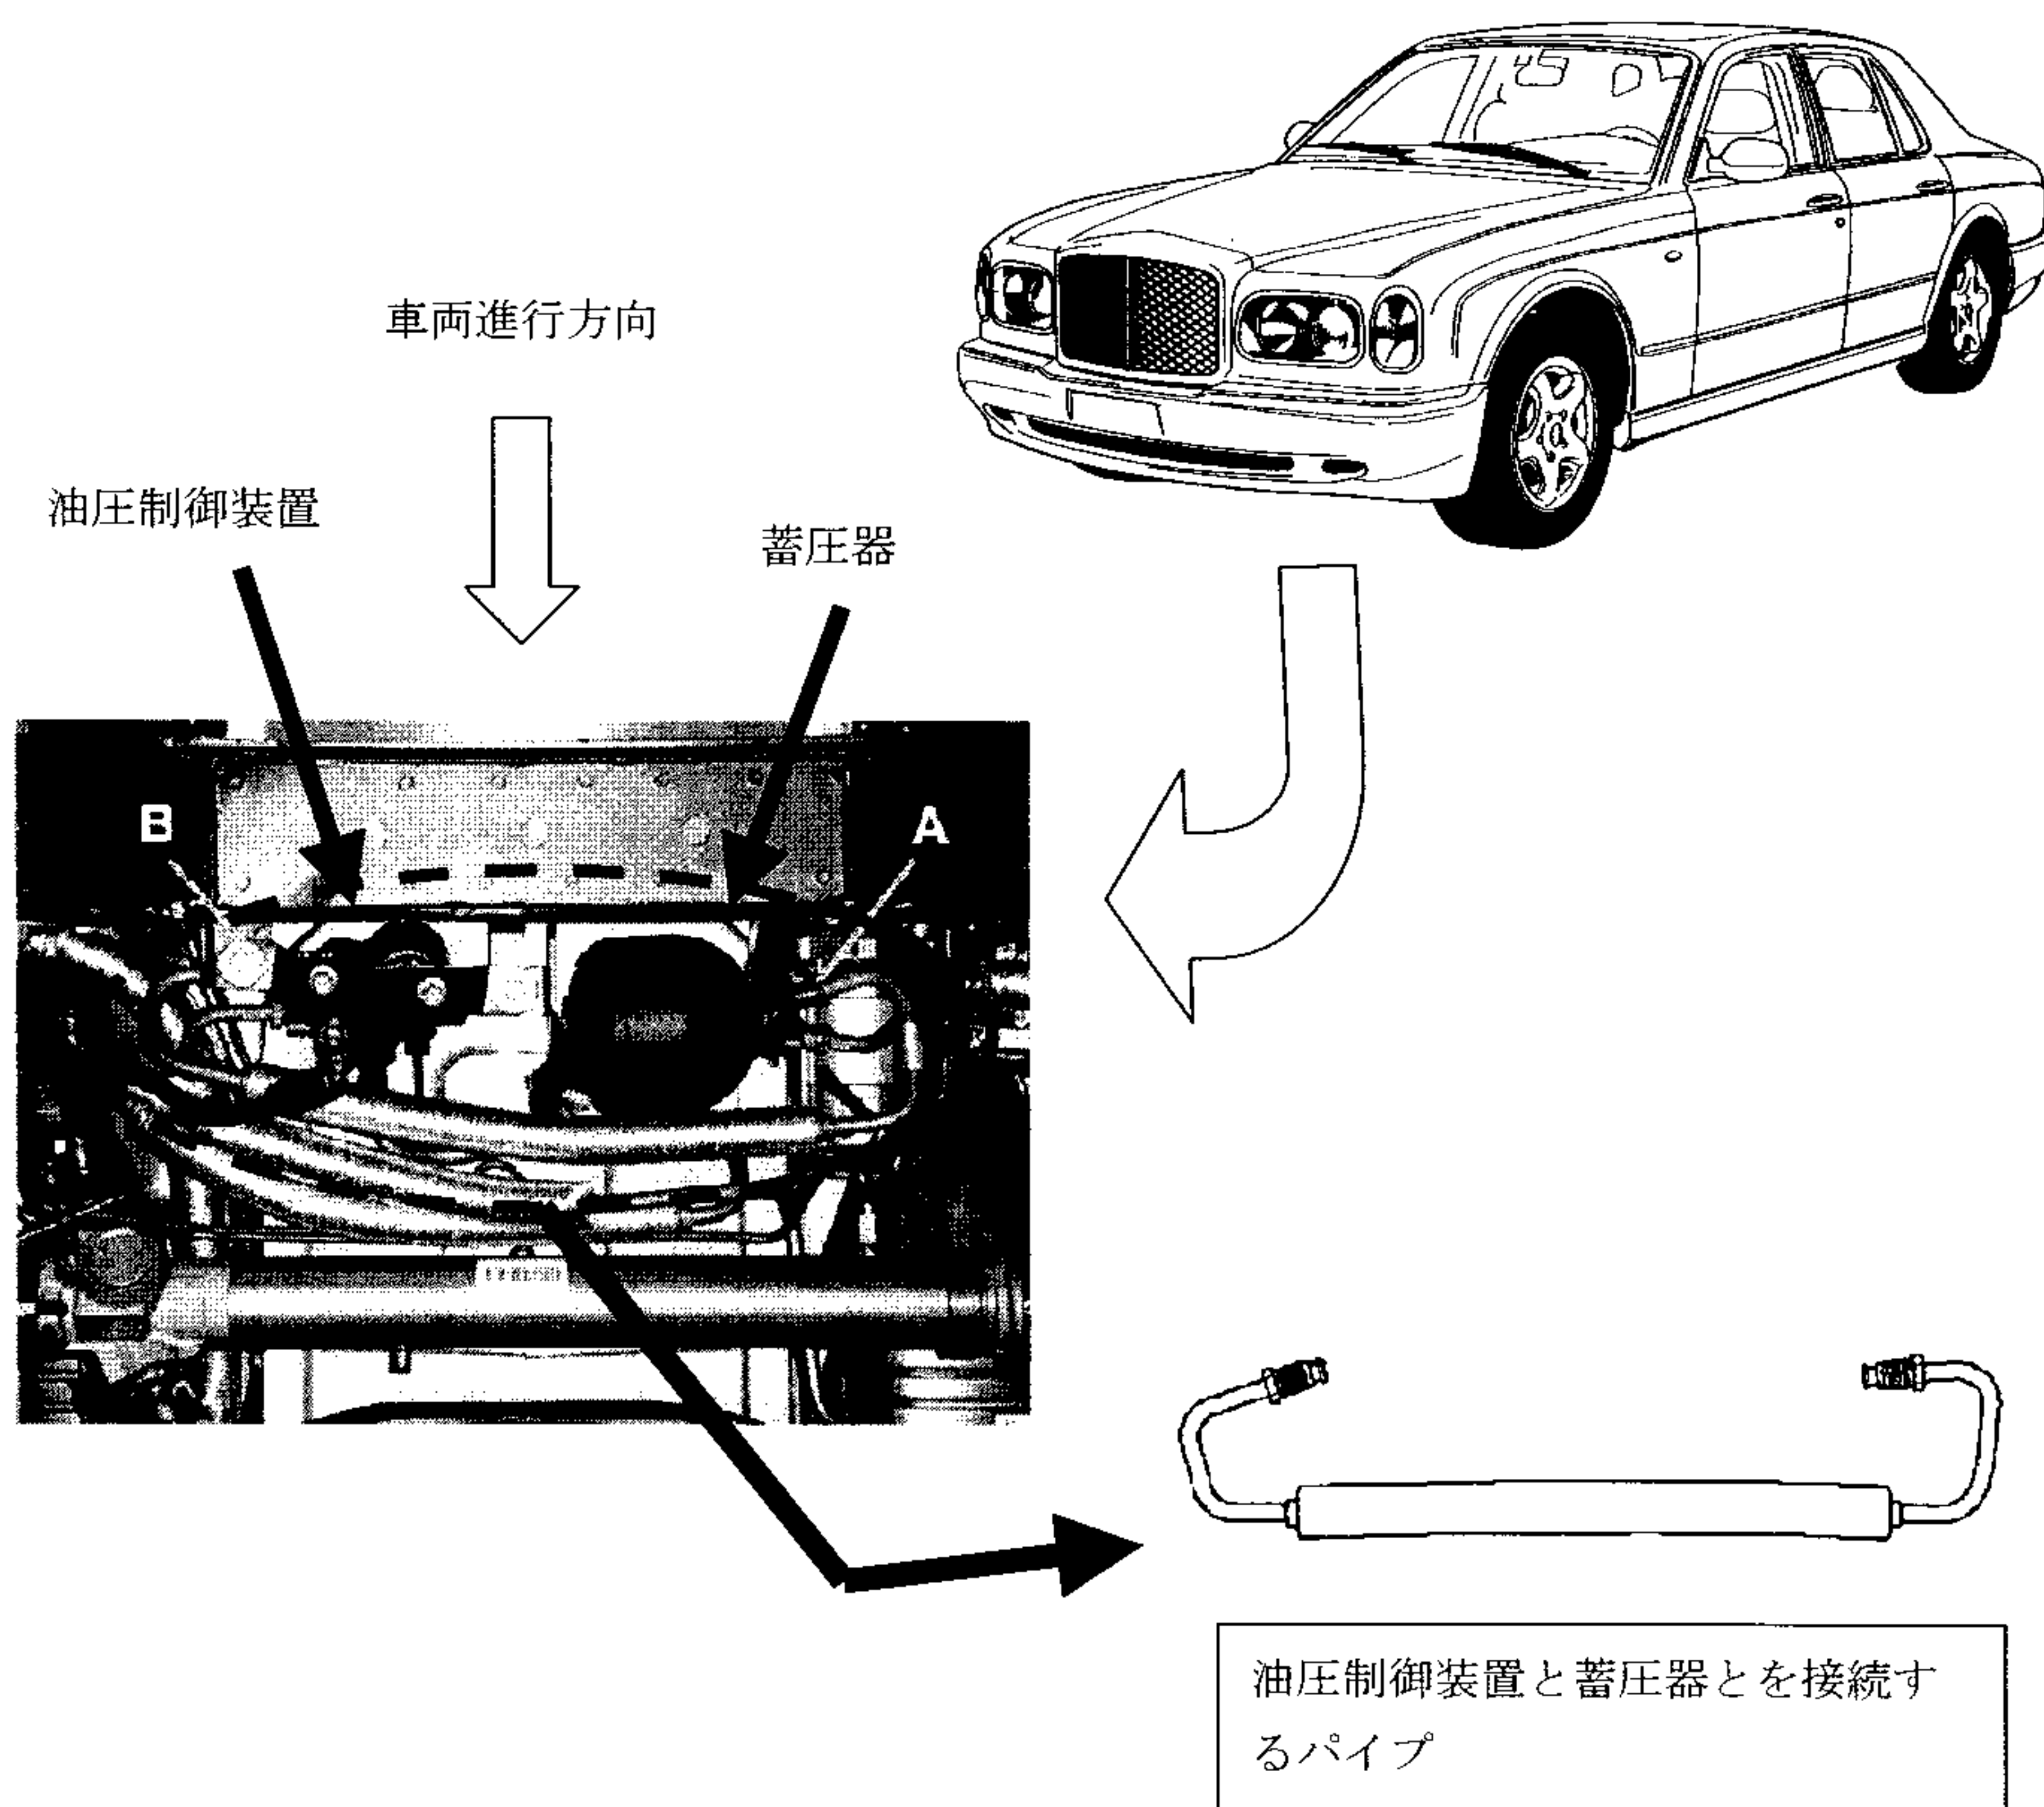

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

制動装置において、油圧式制動倍力装置の油圧制御装置と蓄圧器とを接続するパイプの先端の形状が不適切なものがあつたため、そのままの状態で使用を続けると、当該接続部より作動油が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、油圧制御装置と蓄圧器とを接続するパイプを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。