



改善箇所説明図



改善前

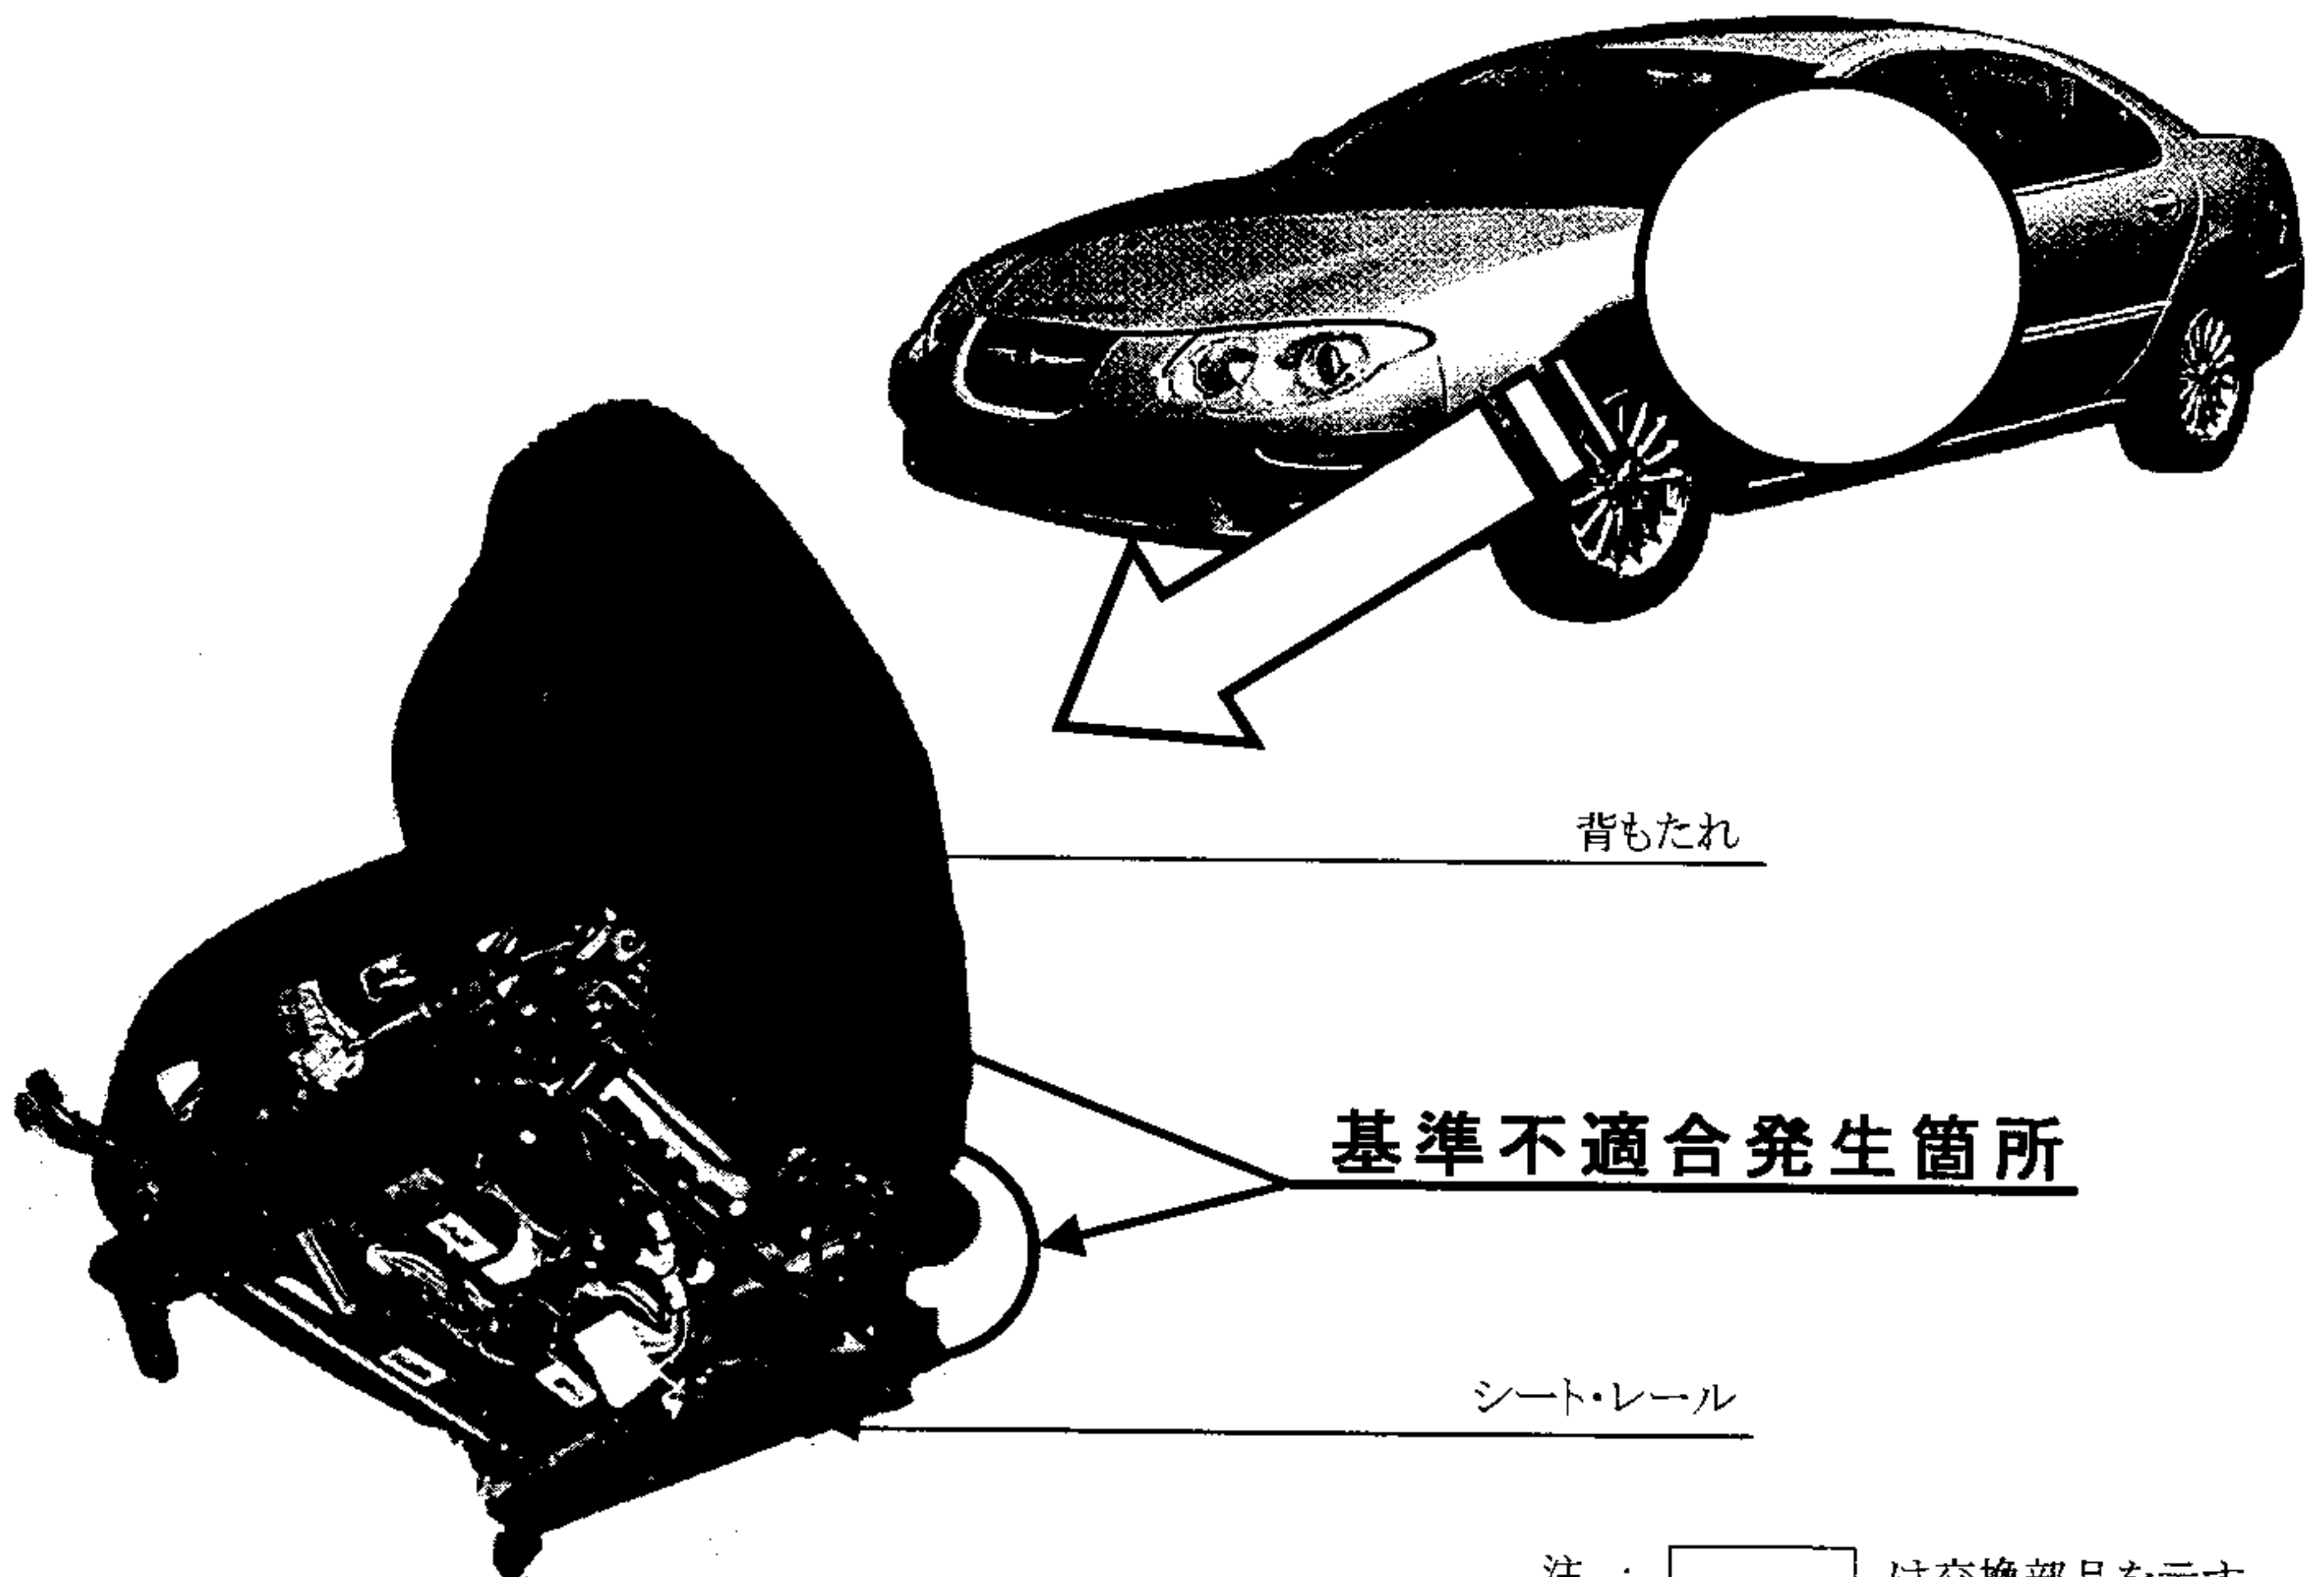

改善後

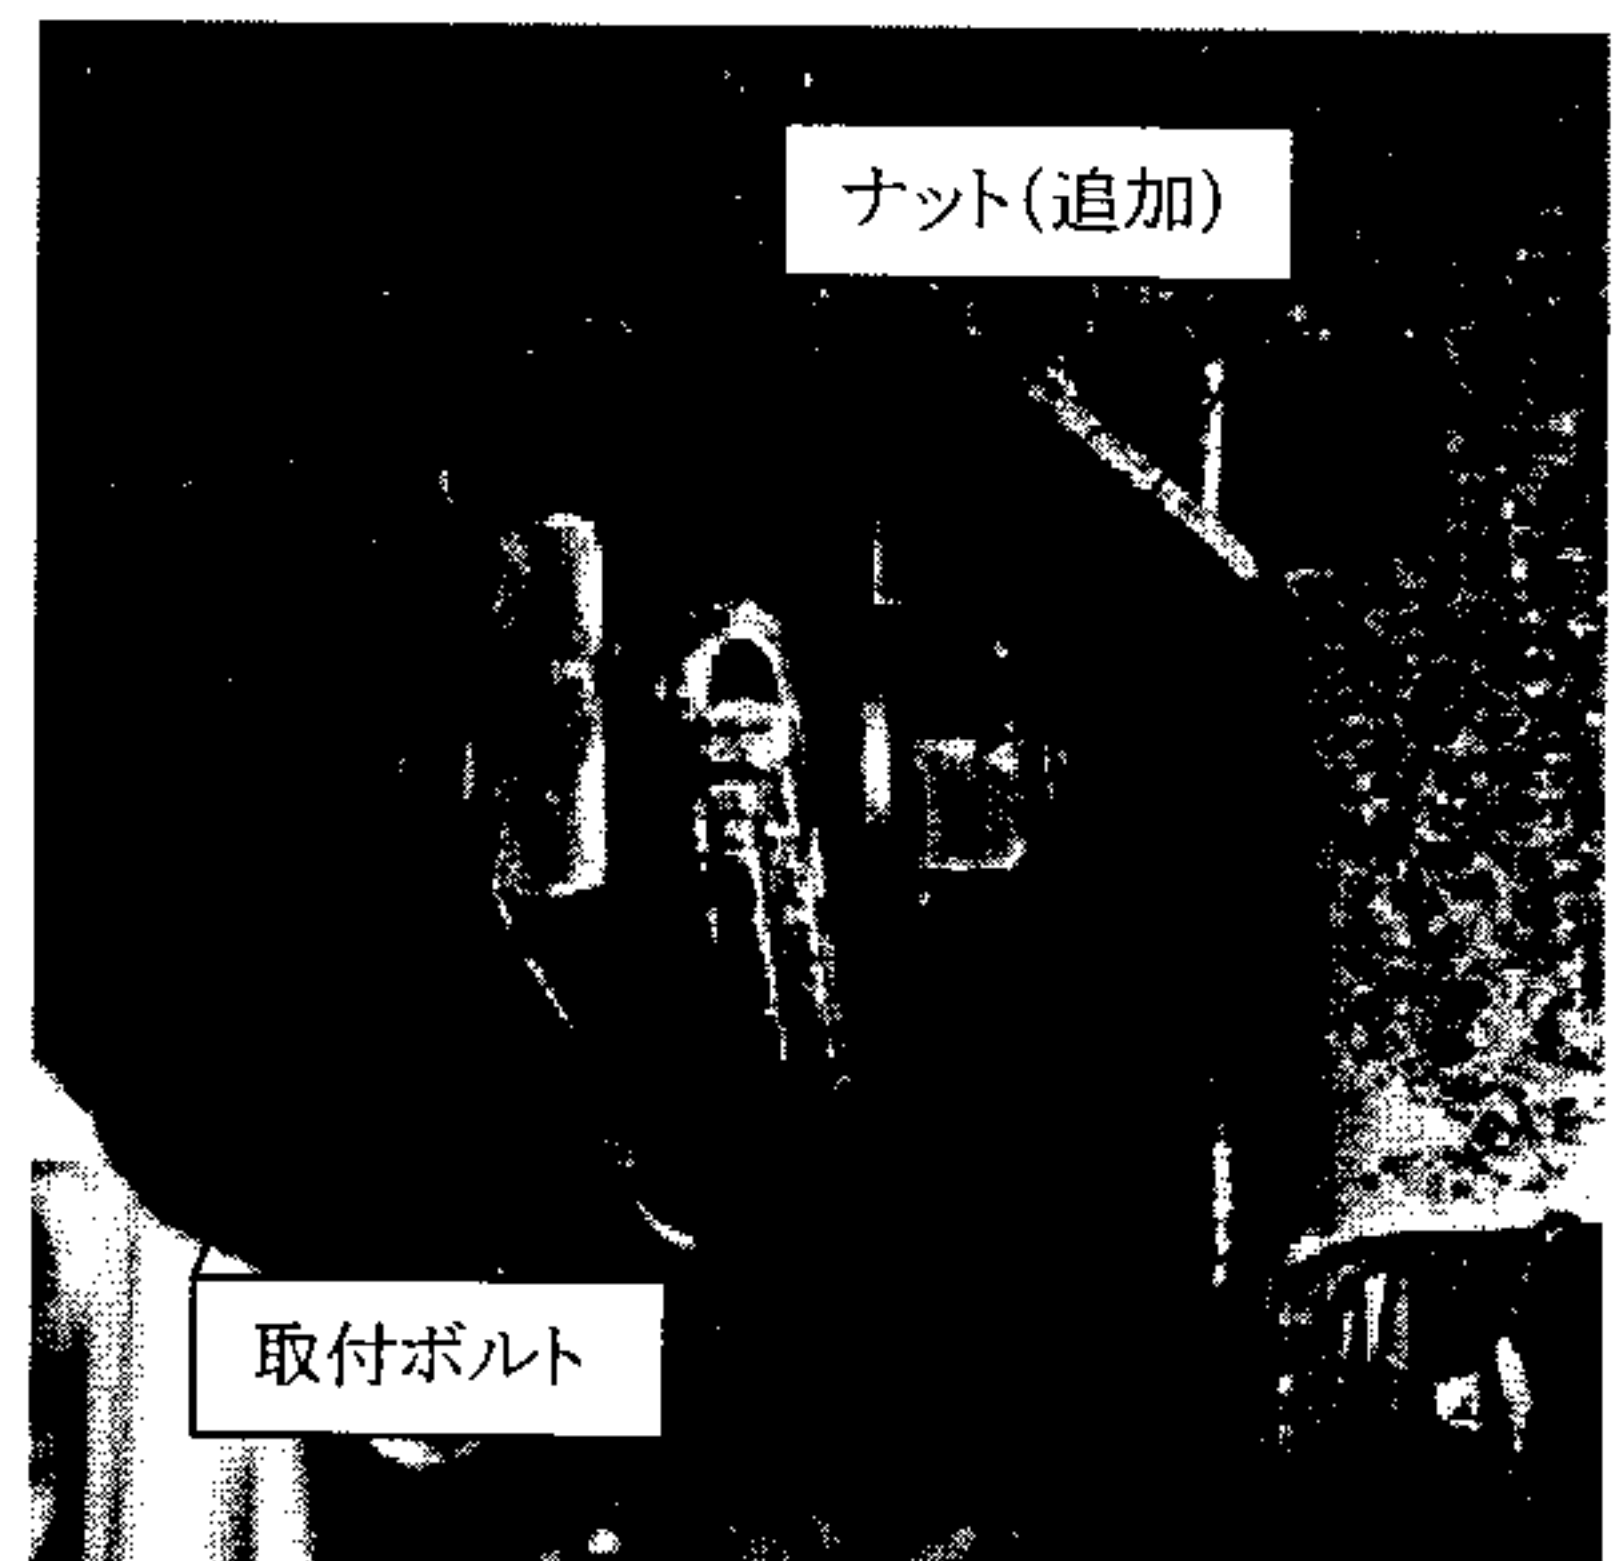

乗車装置において、運転者席の背もたれと背もたれ角度調整装置とを固定する取付ボルトの締付トルクが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩むことがあり、最悪の場合、運転中に当該ボルトが破損して背もたれが倒れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを対策品と交換するとともにナットを追加して取り付ける。